

Tankönyvmester Kiadó,
Budapest

6. kiadás

A műszaki rajz alapjai
Géprajzi ismeretek

Fenyvessy Tibor

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet javaslatára a tankönyvet a szociális és munkatudományi miniszter a 17852-3/2007-SZMM számon 2012. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Lektor: Nádasdy Ferenc

© Fenyvessy Tibor, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008
© Tankönyvmester Kiadó, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008

Felelős szerkesztő: Putankó Anna
Bortitőterv: Szlovenszák Ádám
Az ábrák a szerző saját munkái

6. kiadás

Felelős kiadó: a Tankönyvmester Kiadó ügyvezetője

ISBN 978 963 9668 94 2

A tankönyv megrendelhető:

Tankönyvmester Kiadó

1141 Budapest,

Fogarasi út 111.

Tel.: 220-22-37

Fax: 221-05-73

www.tankonyvmester.hu

e-mail: info@tankonyvmester.hu

A könyv formátuma: A/4

Terjedelme: 21 (A/5) iv

Azonossági szám: TM-11012/3

Készült az MSZ 5601:1983 és 5602:1983 szerint

Szédes, nyomdai előkészítés: Tankönyvmester Kiadó

Nyomta és kötötte: Regisztrer Kiadó és Nyomda Kft., Budapest

Tartalomjegyzék

5	BLÖSZÖ	5
7	BEVEZETÉS	7
9	1. ABRÁZOLÁS MŰTSZERTÉKKEL	9
11	1.1. A metszeti ábrázolás elve és jelölése	11
11	1.2. A metszettek fajtái	11
11	1.2.1. Egyszerű metszettek	11
13	1.2.2. Összetett metszettek	13
15	1.3. Szelvények rajzolása	15
17	1.4. A metszeti ábrázolás szabályai	17
20	2. GÉPRAJZI EGYSZERŰSÍTÉSEK ÉS KÜLÖNLÉGES ABRÁZOLÁSOK	20
20	2.1. Athatások egyszerűsített ábrázolása	20
21	2.2. Részvételtek alkalmazása	21
21	2.2.1. Szimmetrikus tárgyak ábrázolása felvételletel	21
21	2.2.2. Törésvonallal megszakított ábrázolás	21
22	2.2.3. Résznézet	22
23	2.2.4. A nézetrendtől eltérő elhelyezésű résznézet	23
23	2.2.5. Helyi nézet	23
23	2.2.6. Kiemelt részlet	23
24	2.2.7. Ismétlődő alakzatok ábrázolása	24
24	2.3. Különleges ábrázolási módok	24
24	2.3.1. Síkfelület jelölése átlókkal	24
24	2.3.2. Alakítás előtti alak rajzolása	24
24	2.3.3. Csatlakozó alkatrészek szemléltetése	24
25	2.3.4. Mozgó alkatrészek szelso helyzete	25
25	2.3.5. Átetsző vagy átlátszó tárgyak ábrázolása	25
25	2.3.6. Meiszöríté előtti részek körvonalának ábrázolása	25
26	2.3.7. Recézés jelölése	26
27	3. FELVÉTELI VÁZLAT KÉSZÍTÉSE	27
27	3.1. Vázlatkészítés a betoglaló formából kiindulva	27
29	3.2. Vázlatkészítés elemekből felépítve	29
31	4. MÉRTEMGADÁS A MŰSZAKI RAJZOKON	31
31	4.1. A mértemegadás általános előírásai	31
35	4.2. Különleges mértemegadások és egyszerűsítések	35
40	4.3. Szabványos tárgyrészletek mértemegadása	40
40	4.3.1. Kúpos és lejtős tárgyrészek mértemegadása	40
42	4.3.2. Központúratok mértemegadása	42
43	4.3.3. Lekerekítések és beszűrások mértemegadása	43
44	4.3.4. Recézés jelölése és mértemegadása	44
45	4.4. A mérthálózat kialakítása	45
45	4.4.1. Lánsszerű mértemegadás	45
45	4.4.2. Bázisról kiinduló mértemegadás	45
47	4.4.3. Mértemegadás koordinátákkal	47
48	4.4.4. Kombinált mértemegadás	48
48	4.5. Műszaki követelmények szöveges megadása	48
50	5. FELÜLLETTI ERDESSÉG	50
50	5.1. Alapfogalmak, geometriai jellemzők	50
51	5.2. Az erdessegi jellemzők és mérőszámok	51
53	5.3. Az erdessegi jelek és mérőszámok elhelyezése a rajzon	53

59	6. TÜRBSÉK ÉS ILLESZTÉSEK
59	6.1. Alapfogalmak, elnevezések
61	6.2. Mérettűrések megadása a rajzon
61	6.2.1. Hosszméretűrések
61	6.2.2. Szögmeretűrések
63	6.2.3. Kúpok tűrései
64	6.2.4. Profilok méretmegadása és tűrésése
65	6.3. A tűrések és illesztések ISO rendszere
66	6.3.1. Tűrésfokokozatok és tűrésnagyságok
66	6.3.2. Szabványos alapeltérések
67	6.3.3. Határméreték meghatározása
68	6.3.4. Az illesztések ISO rendszere
75	6.4. Összetűgges a tűrésnagyság és a felületminőség között
79	6.5. Alak- és helyzetűrések jelölése a rajzon
80	6.5.1. Az alak- és helyzetűrészes rajzjelei
80	6.5.2. A tűréskeret kialakítása és adatai
81	6.5.3. Példák és értelmezésük
83	7. GÉPELEMÉK ÁBRÁZOLÁSA
87	7.1. Csavarmenetek és mentes alkatrészek ábrázolása
87	7.1.1. A csavarmenet előállítása, menettíjálak
87	7.1.2. A csavartorsó és az anyamenet jelképes ábrázolása
88	7.1.3. Csavarmenetek méretmegadása
91	7.1.4. Csavarok, anyák és tartozékaik
96	7.1.5. Csavartűrések és csavarbiztosítások ábrázolása
98	7.2. Ék-, retesz- és bordás kötések ábrázolása
102	7.2.1. Ékek és ékkötések ábrázolása
102	7.2.2. Reteszek és reteszkötések ábrázolása
104	7.2.3. Bordás kötés ábrázolása
106	7.3. Szegek, csapszegek és rögzítő elemek ábrázolása
109	7.3.1. Szegek és szegkötések ábrázolása
109	7.3.2. Csapszegek és csapszegecs kötések ábrázolása
111	7.3.3. Allitív- és rögzítőgyűrűk ábrázolása
112	7.4. Csapágyak ábrázolása
115	7.4.1. Sikiócsapágyak ábrázolása
115	7.4.2. Gördülőcsapágyak ábrázolása
117	7.5. Fogazott gépelemek ábrázolása
125	7.5.1. A fogazott elnevezései és adatai
125	7.5.2. A fogazott egyszertűsített ábrázolása
126	7.5.3. Kapcsolódó fogazott gépelemek ábrázolása
128	7.5.4. Fogazott gépelemek alkatrészrajzai
130	7.6. Rugók ábrázolása
135	7.6.1. Rugók fajtai és ábrázolásuk
135	7.6.2. Rugók alkatrészrajza
138	7.6.3. Rugóbeépítések ábrázolása
140	7.7. Nem oldható kötések ábrázolása
141	7.7.1. Szegecskek és szegecskötések ábrázolása
141	7.7.2. Hegesztési varratok ábrázolása rajzjelekkel
144	7.7.3. Egyéb, nem oldható kötések ábrázolása
151	FEMLADATGYŰJTÉMÉNY
153

Ez **A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek** c. könyv, amit kezeben tart a kedves Olvasó, a Tankönyvmester Kiadó tankönyvcsaládjának egyik alapozó tankönyve.

A műszaki élet bármely területén nagy fontossága a rajztudás, aminek alapjait a középiskolai tanulmányok során kell elsajátítani annak érdekében, hogy később sem a rajzi gondolatalközlés, sem pedig a rajzolás ne okozzon gondot.

Ehhez nyújtanak segítséget a Kiadó rajztankönyvei.

A műszaki rajz alapjai c. sorozat a következők közül áll: *Síkértan, Térértan, Géprajzi ismeretek, Villamos rajz alapismertek*. Ezek közül az első kettő összefoglalja a mértani szerkesztésekkel, ábrázoló geometriával kapcsolatos alapismerteket, és megismerteti az Olvasót a hagyományos kézi rajzkészítés és szerkesztés fortélyával. A második két kötet a gépészet, ill. a villamos szakrajz alapismerteit tárgyalja.

Mind a négy kötethez tartozik egy-egy feladatgyűjtemény. Ezeknek **Műszaki rajz feladatok** a sorozatcíme, és az egyes kötetek címei megegyeznek a tankönyvek címeivel.

Napjainkban egyre növekszik a számítógépes rajzkészítés jelentősége. Ennek elsajátításához nyújtanak segítséget a Kiadó következő kötetei.

A CAD alapismertek c. kötet az AutoCAD és a CADkey programokon keresztül vezet be az Olvasót a számítógépes tervezés, rajzolás, gyártás rendszerébe.

A **Számítógéppel segített rajzolás** c. sorozat a *Síkbeli ábrázolás és Térbeli ábrázolás* kötetekből áll. A könyvek a 2D-s és 3D-s ábrázolási módokat ismertetik. Gyakorlás céljára készült az **AutoCAD feladatgyűjtemény** c. kötet.

A Tankönyvmester Kiadó rajztankönyvei a következők.

TM-11012/1 Fortis Tibor: **A műszaki rajz alapjai. Síkértan,**
 TM-11012/2 Fortis Tibor: **A műszaki rajz alapjai. Térértan,**
 TM-11012/3 Fenyvessy Tibor: **A műszaki rajz alapjai. Géprajzi ismeretek,**
 TM-11012/4 Landor Beláné-Molnár Ervin: **A műszaki rajz alapjai. Villamos rajz alapismertek,**
 TM-11012/5 Pintér Miklós: **Számítógéppel segített rajzolás. Síkbeli ábrázolás,**
 TM-11012/6 Pintér Miklós: **Számítógéppel segített rajzolás. Térbeli ábrázolás,**
 TM-11012/7 Vetrő Zoltán: **CAD alapismertek,**
 TM-11212/1 Fortis Tibor: **Műszaki rajz feladatok. Síkértan,**
 TM-11212/2 Fortis Tibor: **Műszaki rajz feladatok. Térértan,**
 TM-11212/3 Fenyvessy Tibor: **Műszaki rajz feladatok. Géprajzi ismeretek,**
 TM-11212/4 Molnár Ervin: **Műszaki rajz feladatok. Villamos rajz alapismertek,**
 TM-11212/5 Szentgyörgyi Gyöngyösi Eva-Fodor Gábor: **AutoCAD feladatgyűjtemény.**

Eredményes tanulást és szakmai sikereket kíván minden kedves Olvasójának a

Tankönyvmester Kiadó

BEVEZETÉS

A szakemberek számára a gondolatalkotás legcélszerűbb formája a műszaki rajz. A műszaki ábrázolás szabályait nemzetközi szabványok (ISO, EN) írják elő, ezért a műszaki rajz a szakemberek „világnyelve”. A rajznak olyan egyértelmű információk formájában kell tartalmazni egy alkatrészt, ill. szerkezet alakját, méretét, pontosságát és az egyéb műszaki követelményekre vonatkozó előírásokat, ami alapján jó minőségű és működőképes termék állítható elő.

A gépípar területén használatos műszaki rajzokat (pl. alkatrészrajzokat, összeállítási rajzokat) gépípari rajzoknak nevezük. A gépípari rajzok megértéséhez

- ábrázoló geometriai ismeretekre,
- műszaki rajzokra vonatkozó általános szabványismeretekre és
- a gépalkatrészek egyszerűsített (jelképes) ábrázolására vonatkozó szabványismeretekre

van szükség.

A gépípari rajzokon alkalmazott ábrázolási megoldásokat (nézeteket, metszeteket, csavarmenetek jelképes jelölését, fogazat ábrázolását, hegesztési varratok előírását rajzjelképekkel stb.) ezért mind az alkatrészeket előállító szakmunkásoknak, mind pedig a szerelő, javító és karbantartó munkákat végző szakembereknek meg kell ismerniük.


Ez a tankönyv a gépész jellegű szakképesítéseket tanuló diákok számára készült. Tartalmazza a gépalkatrészek műszaki ábrázolásának lehetőségeit és a gépalkatrészek valószínű, egyszerűsített, ill. jelképes ábrázolásának megoldásait.

Az egyes témákhoz gyakorlati feladatok találhatóak a feladatgyűjteményben, amelyek megoldása a megismeret szabályok, elvek stb. gyakorlati alkalmazását és ezáltal a megszerzett tudás elmélyítését teszi lehetővé. A fejezetek végén elhelyezett ellenőrző kérdések a tanultak újbóli átgondolására és rögzítésére alkalmasak.

A gépípari műszaki rajz – a szakismereti, a technológiai és az anyagszismereti tantárgyakal egyetemben – fontos része a szakmai műveltségnek. Elsajátításához kíván segítséget nyújtani ez a tankönyv.

1. ÁBRÁZOLÁS METSZETEKKEL

A tárgyakat a műszaki rajzokon vetületeikkel ábrázoljuk. A vetületeképzés ábrázoló geometriai alapjait – a mérleget és parhuzamos vetítés elvét – részletesen tartalmazza a Tankönyvmester Kiadó: **Műszaki rajz alapjai. Témertan** c. könyve. Ebből ismerhetjük meg a különféle mértani testek és síkmetszései ábrázolását vetületekkel, palástkiterítésekkel (hátorajzokkal) és axonometrikusan. Az eddigiekben a tárgyakat nézetekkel ábrázoltuk. A nézeti vetületeken a test takart éleit vékony, szaggatott vonallal rajzoltuk meg.

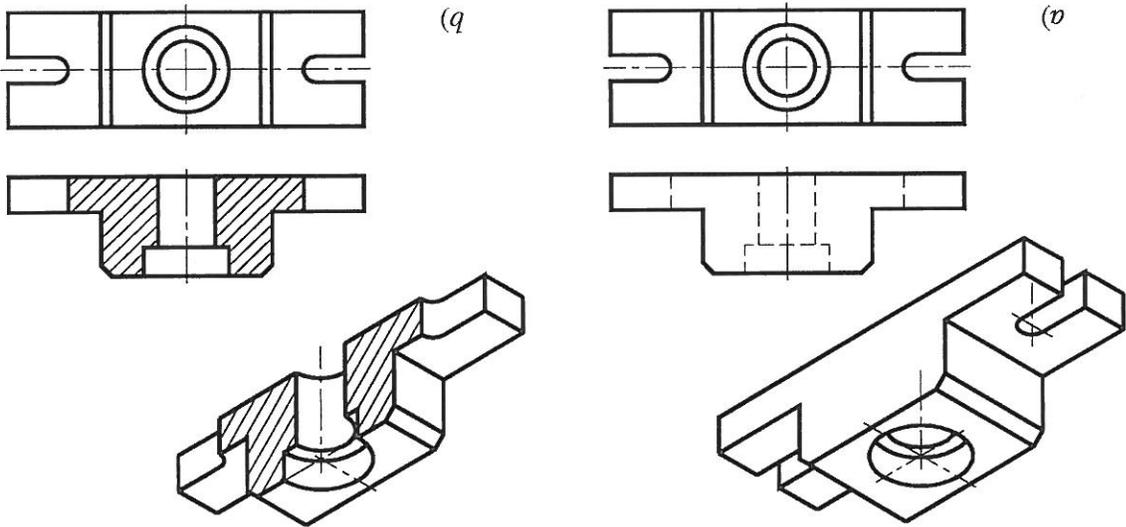

1.1. ábra. Furatos alkatrész ábrázolása

Az alkatrészek belső részleteit (pl. a furatokat és a hornyokat) nézeti képen nem látjuk, ezért ezeket is szaggatott vonallal kell ábrázolni (1.1.a) ábra). Bonyolult tárgyak esetén a sok szaggatott vonal nehezíti a rajz megértését, ezért ezeknél nem célszerű a nézeti vetület alkalmazása.

Az üreges, furatos stb. tárgyak belső kialakítása szemléletesen bemutatható, ha a tárgyat képzőlemben kettévágott állapotban ábrázoljuk. Ezt a módszert metszeti ábrázolásnak nevezzük.


Furatos és hornyos alkatrész metszeti ábrázolása látható a 1.1.b) ábrán.

1.1. A metszeti ábrázolás elve és jelölése

Kövessük végig a metszeti kép létrehozásának menetét az előző példában látható tárgy esetén! Először kettévágjuk az alkatrészt a furat és a hornyok szimmetriáskijával megegyező helyzetű metszősíkkal (1.2.a) ábra). Figyeljük meg, hogy a metszősík merőleges helyzetű a K1 képsíkra és azt a felülmézzeli vetület szimmetriatengelyének vonalán metszi!

A metszősík és a képsík metszésvonalát nyomvonalnak nevezzük. A műszaki rajzokon a nyomvonalat vékony pontvonallal rajzoljuk, és ezzel mutatjuk meg a metszősík helyzetét.

Természetesen a két részre metszés csak képzőlemben történik, a valóságban – az ábrázolás érdekében – sohasem vágunk szét tárgyakat. Viszont el kell tudnunk képzelni azokat ilyen állapotban. A tankönyvben található szemléltető ábrák sokat segítenek ebben és majd egy-egy feladat megoldásához magunk is készíthetünk hasonlókat.

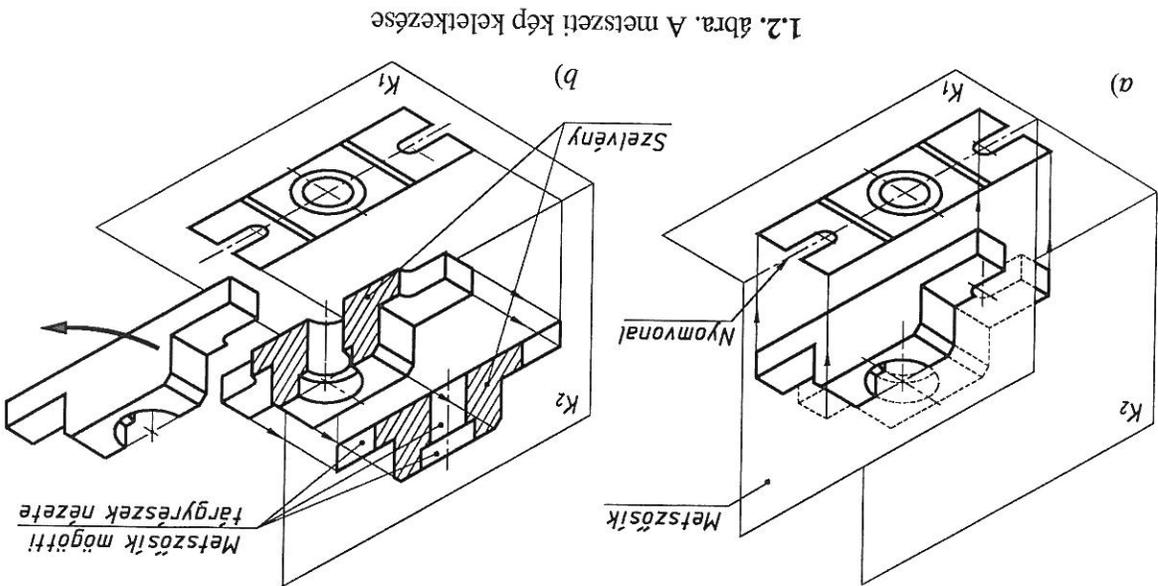

1.2. ábra. A metszeti kép keletkezése

Az elmeszelt tárgy metszősík előtti darabját elvéve, a megmaradt részen láthatóvá válik a belső kialakítás. Abrázoljuk ezt a részét a merőleges vetítés eddig tanult szabályai szerint (1.2.b) ábra)! Az így létrehozott vetületi kép neve a *metszet*.


Az a felület, ahol a metszősík anyagot vágott szelvénynek nevezünk, és a metszeti vetületen kb. 2–4 mm-es sűrűségű, 45°-os vékony vonalakkal jelöljük (beszátozzuk).

A metszeti kép két részből tevődik össze:

- magából az elmeszelt felületből (vagyis a szelvényből, amit bevonalkáztunk), és
 - a metszősík mögötti tárgyresz nézeti képéből (a furat- és a horonyfelület nézetéből).
- A metszeti nyomvonal mutatója. Ezért fontos, hogy a nyomvonal helye a rajzról egyértelműen megállapítható legyen.

A nyomvonal jelölésének szabályai:

- nem kell jelölni a nyomvonalat, ha egyértelmű a metszősík helyzete, azaz a metszősík a tárgy szimmetriáskijával egybeesik,
- a tárgyról csak egyetlen metszettel készítsünk és
- a metszeti képet a vetületendeknek megfelelően helyezzük el (1.3. ábra);
- minden más esetben jelölni kell a nyomvonalat, mégpedig a nyomvonalat H-típusú vonallal kell megrajzolni, a vetítés irányát vékony szarvú nyílalal kell jelölni és
- a metszősíkkaal létrehozott metszeti vetületet és a nyomvonalat nagybetűkkel kell azonosítani (1.4. ábra).

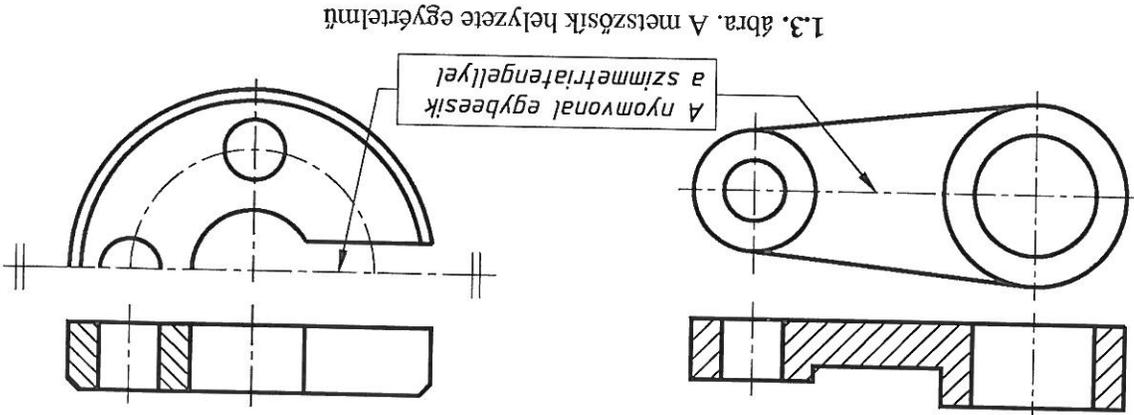

1.3. ábra. A metszősík helyzete egyértelmű

1.2. A metszetek fajtái

A különféle kialakítású alkatrészek metszeti ábrázolására több lehetőségünk is van. Mindig nekünk kell megállapítani azt, hogy az adott tárgy esetén melyik a legkedvezőbb megoldás. Az ábrázolási mód megválasztásakor – hasonlóan a nézeti vetületekhez – két szempontot figyelembe kell venni:

- az alkatrész alakjának bemutatása egyértelmű legyen (minden méret megadható legyen), és
- ezt a lehető legkevesebb rajzmunkával tudjuk megvalósítani.

1.2.1. Egyszerű metszetek

Arányban egy alkatrészben lévő furatok, hornyok stb. középvonalai egy síkba esnek, akkor ezek metszeti ábrázolása könnyen megvalósítható.

Az egyetlen metszősíkkal képezett metszetet egyszerű metszetnek nevezzük.

Az ábrázolói gyakorlatban az egyszerű metszetek különféle megoldásait alkalmazzuk, ezekre látunk példákat a következőkben.


Teljes metszet. Ha az alkatrész belső tagoltsága indokolja, akkor teljes terjedelemben elmszve ábrázoljuk (1.3. és 1.4. ábrák).

Félmetszet. Szimmetrikus metszeti vetület esetén megtehető, hogy a vetületnek csak az egyik felét rajzoljuk meg, ez a félmetszet (1.5. ábra). Ezáltal rajzi munkát takarítunk meg és a rajz kisebb helyet foglal el a rajzlapon. A félvetület alkalmazására a szimmetriatengely végén elhelyezett merőleges vonalpárral kell felhívni a figyelmet.

Félmetszet-félmetszet. Olyan tárgyak esetén alkalmazzuk, amelyeknek a nézeti és a metszeti vetülete egyaránt szimmetrikus (1.6. ábra). Gyakori és szemléletes ábrázolási megoldás, hiszen egyidejűleg mutatja a tárgy külső, ill. belső formáját. Azt, hogy a vetület melyik fele legyen a nézeti és melyik a metszet, magunk dönthetjük el.

A félmezzet és a félmezzet-félmezzet alkalmazása esetén tartasuk be a következő két fontos szabályt!

- A félmezzeti részen a lakart részek szaggatott vonalás ábrázolása szükséges!
- Nem eshet látható el a szimmetriatengelyre. Ha mégis van a félmezzet-félmezzet határan ki-sebb külső vagy belső él, akkor ún. túltörést kell alkalmazni (1.7. ábra).

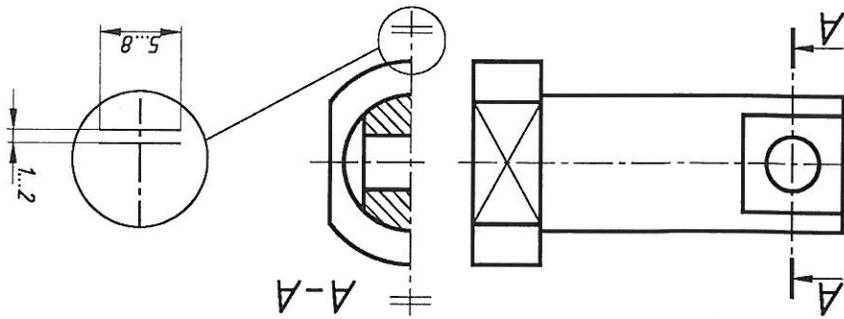


1.5. ábra. Félmezzet


Kitörésses metszet. A tömör tárgyokban lévő kisebb furatok, hornyok stb. bemutatására alkalmazzuk (1.8. ábra). A metszés határát vékony, egyenes vagy szabaddézi törésvonallal rajzoljuk meg, legálább 2-3 mm távolságot hagyva a kontúrvonalaktól.

Részmezzet. Olyan esetben alkalmazzuk, amikor egy tárgy részvetületén furatok, hornyok stb. láthatók (1.9. ábra).


Kiemelt részlet. Akkor alkalmazzuk, amikor egy tárgy kis méretű részletét – a méretmegadás és a jobb bemutatás érdekében – felnagyítva ábrázoljuk metszeten (1.10. ábra).

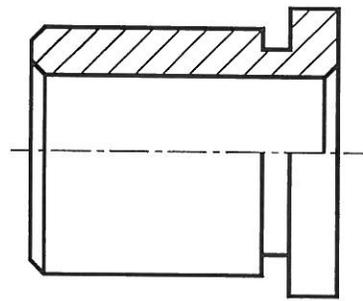


1.6. ábra. Félmezzet-félmezzet

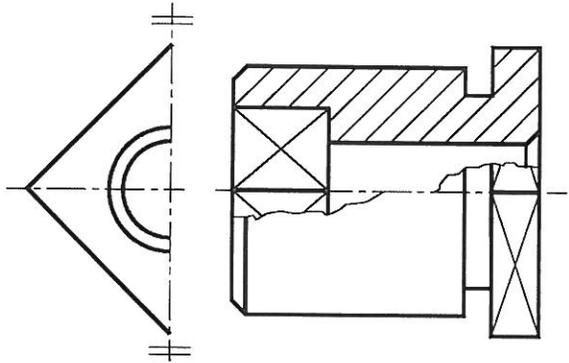


1.7. ábra. Túltörés

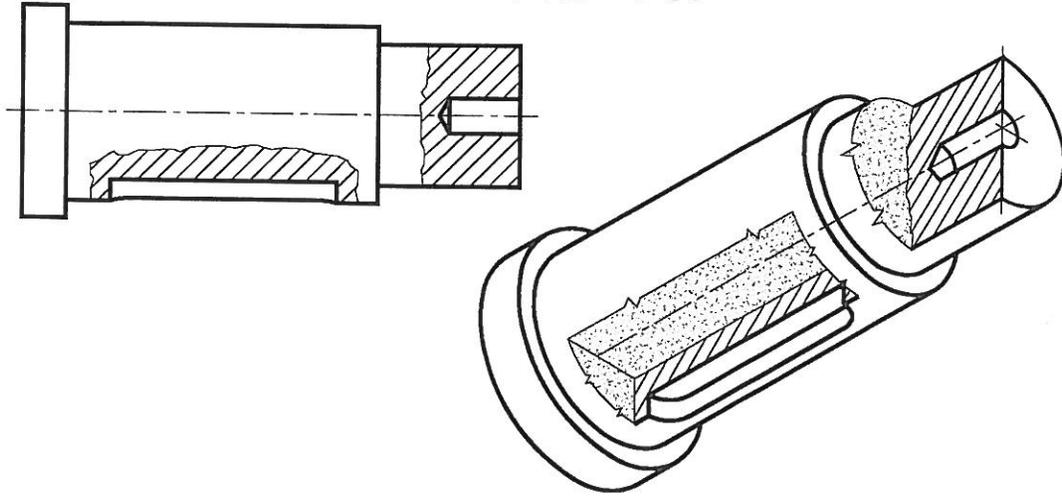

1.8. ábra. Kitörésses metszet

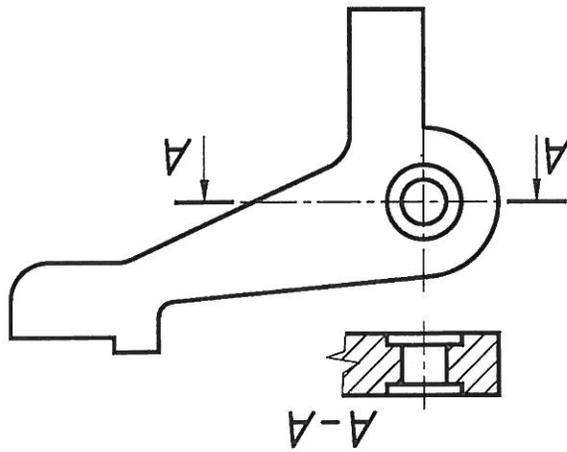


1.9. ábra. Részmetszet

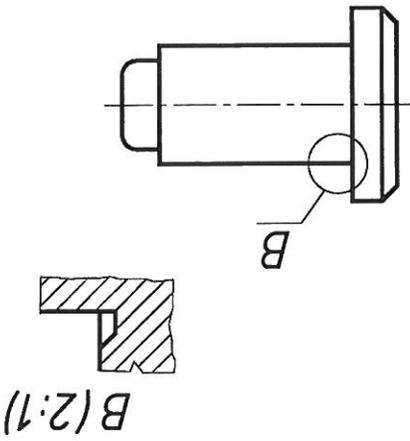

1.10. ábra. Kiemelt részlet

1.2. Összeletti metszetek

Ha az alkatrészben lévő furatok tengelyei nem egy síkban helyezkednek el, akkor egyetlen metszősík nem elegendő valamennyi bemutatására. Ezért az ilyen tárgyakat több egyszerű metszettel tudánk csak egyértelműen ábrázolni (1.11. ábra). Figyeljünk meg, hogy a teljes metszetek elég sok felesleges részletet tartalmaznak, és a helyigényük miatt sem előnyöseki! Ezért nem ezt a megoldást fogjuk választani!

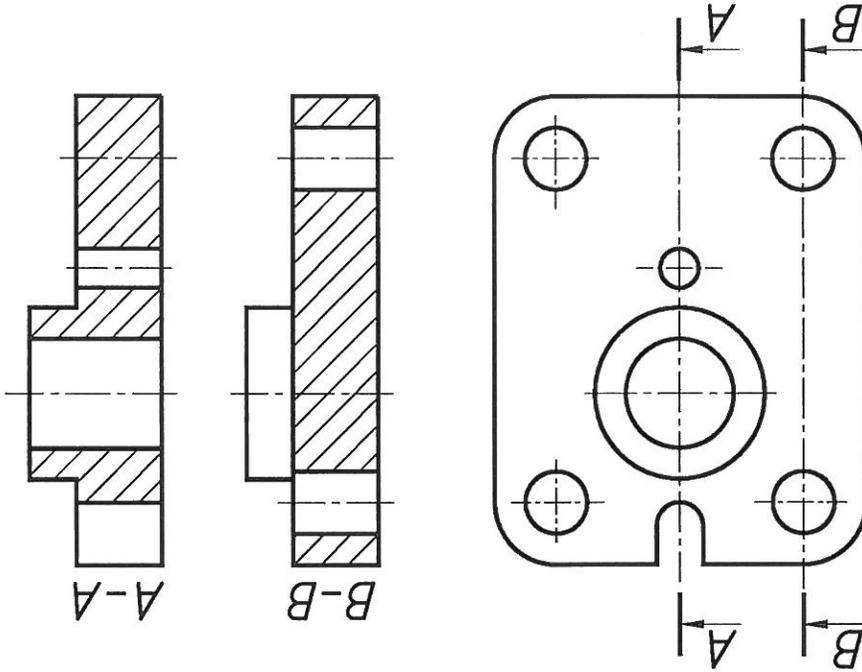


1.11. ábra. Ábrázolás több egyszerű metszettel

Az olyan tárgyakat, amelyekben a metszendő részek nem esnek egy síkba, ún. összeletti metszet alkalmazásával célszerű ábrázolni.

Az összeletti metszet két vagy több metszősíkkal létrehozott részsmetszetből álló vevületi kép.


A műszaki rajzokon alkalmazott alapfajta a *lépcsős metszet* és a *befordított metszet*, de – az ábrázolás egyértelműségének követelményét betartva – megengedett ezek kombinációja is.

Lépcsős metszet. Egyhással párhuzamos helyzetű metszősíkokkal létrehozott részmeetszetekből összetett metszet (1.12. ábra).

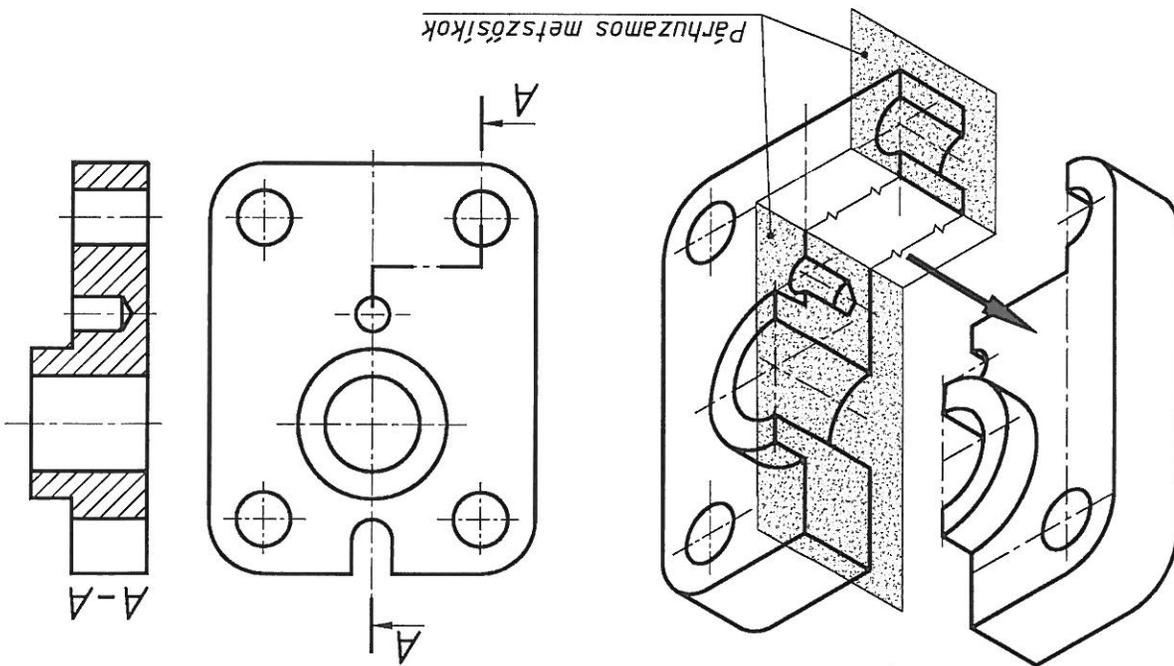

1.12. ábra. Lépcsős metszet

Lépcsős metszet keletőnél több párhuzamos síkkal létrehozott részmeetszetből is képezhető. A metszeti képen a részmeetszetek határvonalait nem szükséges jelölni, mert az a metszősíkok nyomvonalára alapján egyértelműen megállapítható. Ha mégis szeretnénk az összetett metszetre felhívni a figyelmet, akkor vékony törésvonallal jelöljük az egyes metszetrészek határát, és a vonalzatukat fél osztással elcsúsztatva rajzoljuk (1.13. ábra).

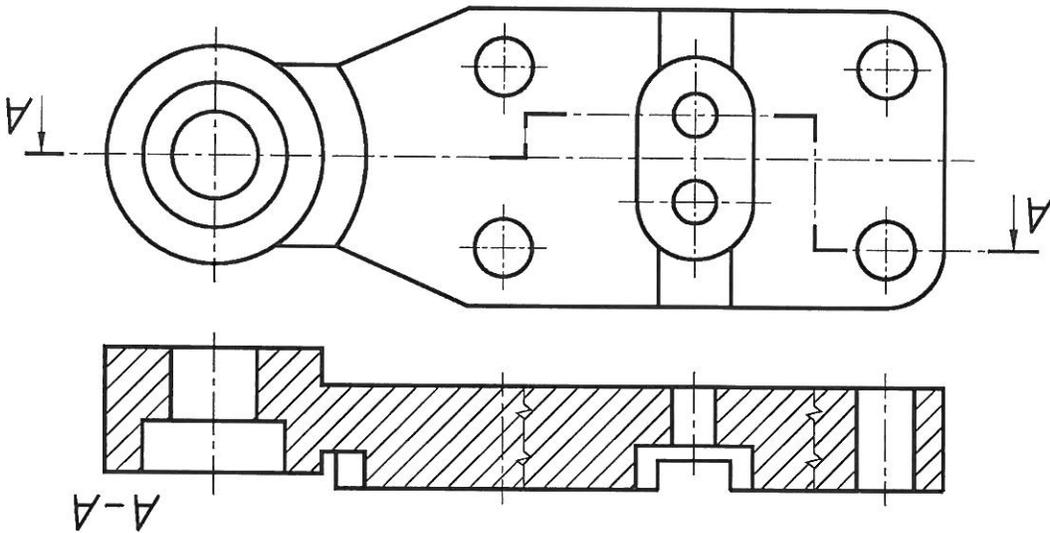


1.13. ábra. Lépcsős metszet a részmeetszetek határainak jelölésével

Befordított metszet. Egymást metsző – szögben csatlakozó – síkokkal létrehozott részmeetszetekből álló metszet. Gyakran alkalmazzuk tárcsák, karimák, fedelek, szögemelők stb. furatainak és homyai-
nak ábrázolására (1.14. ábra).
A befordított metszet rajzolásakor a képsírhoz képest ferde helyzetű metszősíkkal képezett részme-
szet minden elemét – a szelvényt és a mögötte lévő tárgyrészek nézetét – először gondosan forgassuk
be képsíkkal párhuzamos helyzetbe, majd innen vettük meg a részmeetszet képét.

1.3. Szelvények rajzolása

Tengelyek, rudak, horgok stb. alakésszrajzain gyakran alkalmazunk hosszirányukra merőleges síkkal képezett, ún. keresztmetszeteket (1.15. ábra). Ezeken a szükséges információt általában a szelvény mögötti tárgyészecskéket (1.15. ábra). Ezeken a szükséges információt általában a szelvény tartalmazza. Ezért – ha a tárgy ábrázolása egyértelmű, – a keresztmetszetből elhagyhatjuk a metszősík mögötti tárgyészecskéket, és csak önálló képként a szelvényt rajzoljuk meg. Ha a szelvénykép két vagy több darabra „csúsz”, akkor az egyes részeket a metszősík mögötti élk vonalával össze kell kötni (l. az 1.19. ábrát).

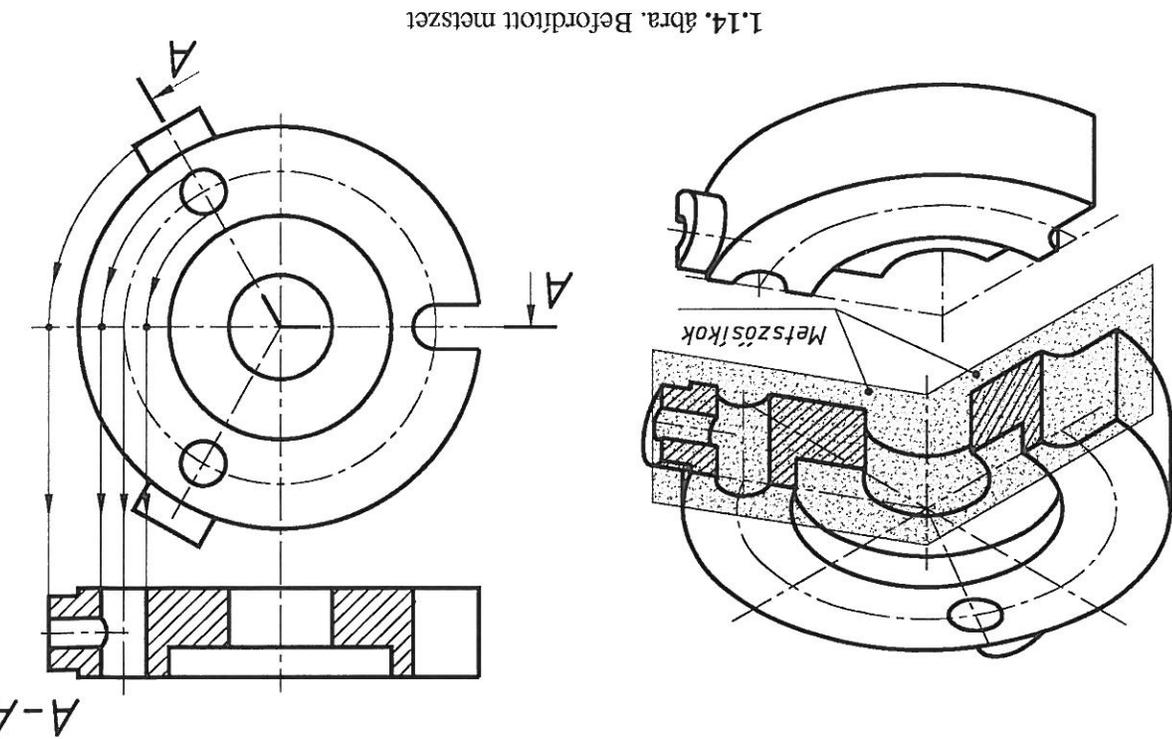


Soha ne alkalmazzunk metszeteit olyan esetekben, amikor a metszet a tárgy kialakításáról kevesebb információt tartalmaz, mint a nézeti kép!


Ennek megfelelően nem szabad hosszirányukban metszeni az olyan tömör alkatrészeket, mint pl. a csavarok, szegek, csapszegek, szegecsek, ékek, rezeszek (1.27. ábra). Szintén nézetben hagyjuk a gör- dülőcsapágyak golyóit és görögöt. Vanak olyan tárgyrészletek, amelyek nézetben hagyása metszeti ábrázolás esetén szemléletesebb véültelet eredményez. Ha pl. a metszősík merrevirőbordát, küllőt vagy fogaskerek fogát hosszirányú kiterjedésében metsz el, akkor ezeket nem szabad metszetben ábrázolni. Ezért a felsorolt tárgyrészletek szelvényét a metszeti képen nem vonalkázzuk be (1.28. ábra).

Fémcs anyag		Üveg, plexi, átlátszó anyag	
Műanyag, gumi		Folyadék	
Fa keresztmetszete (bütű)		Szemcsés anyag	
Fa hosszimetszete		Beton	

1.26. ábra. Anyagfajták szelvényminimizálata

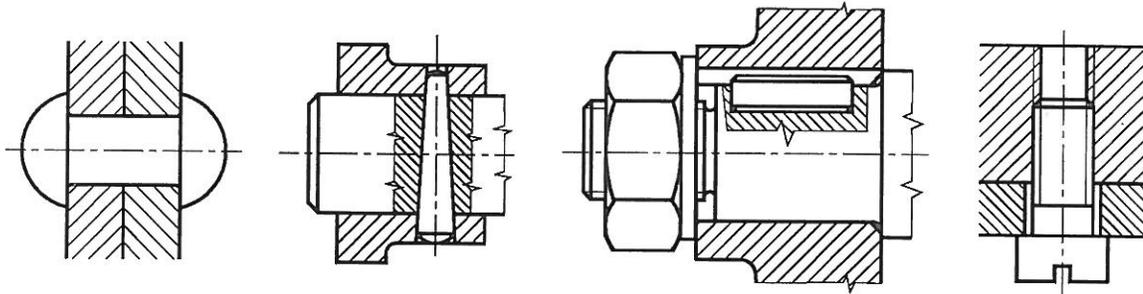

1.27. ábra. Példák a metszeti ábrázolás elkerülésére

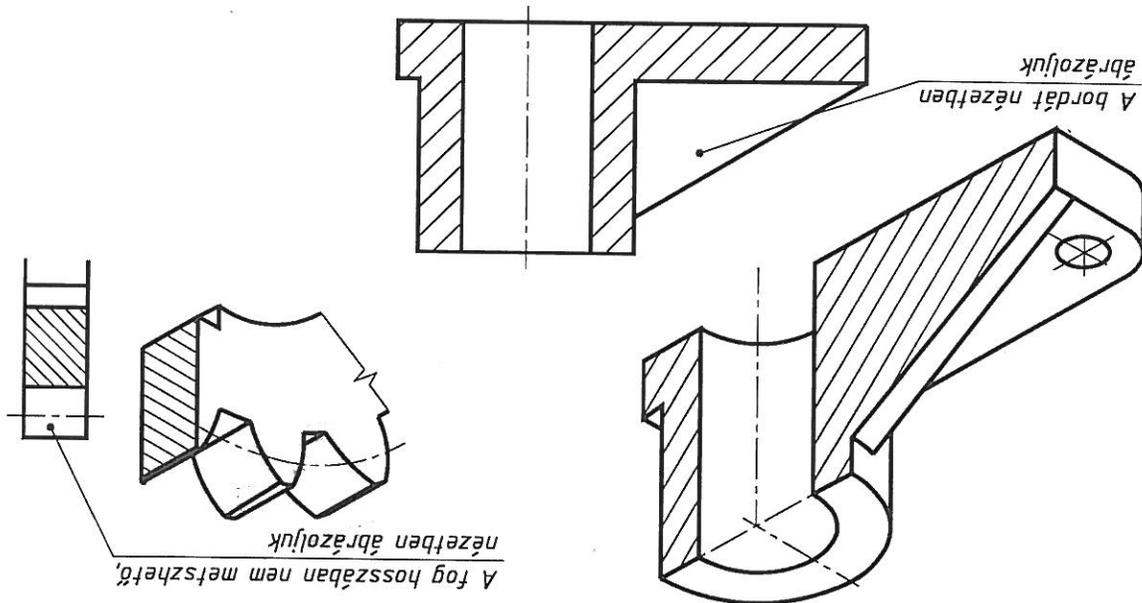

1.28. ábra. Példák tárgyrészletek metszésének tilalmára

Ellenőrző kérdések

1. Milyen kialakítású tárgyak esetén célszerű a metszeti ábrázolás?
2. Mi a metszeti ábrázolás elve?
3. Ismertessük a szelvény fogalmát!
4. Mit nevezünk nyomvonalnak?
5. Milyen esetben nem kell jelölni a metszősík nyomvonalát?
6. Ismertessük a nyomvonal jelölésének szabályait!
7. Mi az egyszerű metszet fogalma?
8. Milyen tárgyak esetén alkalmazható a félmetszet?
9. Mi a feltétele a félmetszet és a félnézet-félmetszet alkalmazásának?
10. Mi a teendő, ha félmetszet, ill. félnézet-félmetszet esetén kisebb külső vagy belső él esik a szimmetriatengelyre?
11. Milyen tárgyak esetén alkalmazzuk a kitöréses metszetet?
12. Mi az összetett metszet fogalma?
13. Milyen helyzetű metszősíkokkal hozzuk létre a lépcsős metszetet?
14. Ismertessük a befordított metszet készítésének elvét!
15. Ismertessük a nézethez fordított szelvény rajzolásának szabályait!
16. Ismertessük a nézeten kívüli szelvényábrázolás lehetőségét!
17. Hogyan kell bevonalakézni a kapcsolódó alkatrészek szelvényeit?
18. Mi a teendő, ha szelvényen belül adunk meg méretet?
19. Hogyan kell jelölni a kis rajzi méretű (vékony) szelvényeket?
20. Milyen minitázzattal jelölhetjük a műanyag alkatrészek szelvényeit?
21. Mi a metszet kerülékenységének általános elve?
22. Soroljunk fel olyan alkatrészeket, amelyeket hosszirányukban metszeni nem szabad!
23. Hogyan kell ábrázolni a merevítőbordát a metszeti képen?

2. GÉPRAJZI EGYSZERŰSÍTÉSEK ÉS KÜLÖNLEGES ÁBRÁZOLÁSOK

A műszaki ábrázolás általános előírásai c. szabvány (MSZ ISO 128) lehetőségeket ad az eddigiektől eltérő ábrázolási megoldásokra is.

A géprajzi egyszerűsítések és különleges ábrázolások célja


- a rajzot munka egyszerűsítése,
- a rajz helyszükségletének csökkentése,
- egy-egy tárgyészlet kialakításának kedvezőbb bemutatása, vagy
- további információk közlése a tárggyal kapcsolatban.

2.1. Áthatasok egyszerűsített ábrázolása


Az alkatrészeket többnyire elemi geometriai felületek (síkok, hengerek, kúpok stb.) határozzák. Ezek egymást metszve áthatasba kerülnek. A különféle felületek áthatasainak megszerkesztését részletesen tárgyalja a *Tanönyvmester Kiadó: A műszaki rajz alapjai. Térmitan* c. könyve. Az alkatrészeken létrejövő áthatasok lehetnek valóságosak vagy elméleti jellegűek.

Valóságos áthatasok esetén a testek felületei határozott elben metszik egymást. Ha az áthatasok létrejövő el látható, akkor folytonos, vastag vonallal, ha pedig takart, akkor szaggatott, vékony vonallal ábrázoljuk (2.1. ábra).

Elméleti áthatasok akkor jönnek létre, ha pl. öntvények, hajított alkatrészek felületei nem éliesen, hanem henger vagy körgyűrű felülettel gömbölyítve csatlakoznak egymáshoz. A felületek tagolóvonalait nézve folytonos, vékony vonallal ábrázoljuk (2.2. ábra). Az elméleti áthatas vonala ne érjen a tárgy kontúrvonaláig!

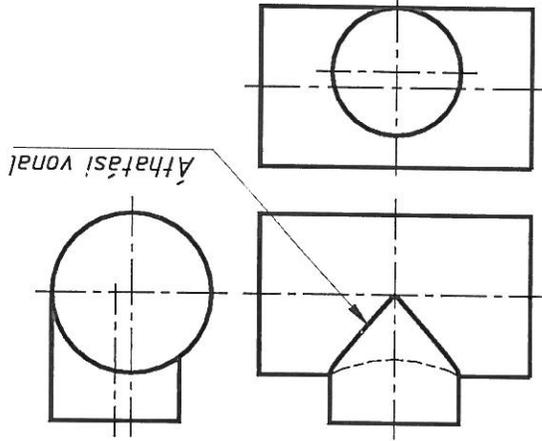

2.1. ábra. Valóságos áthatas

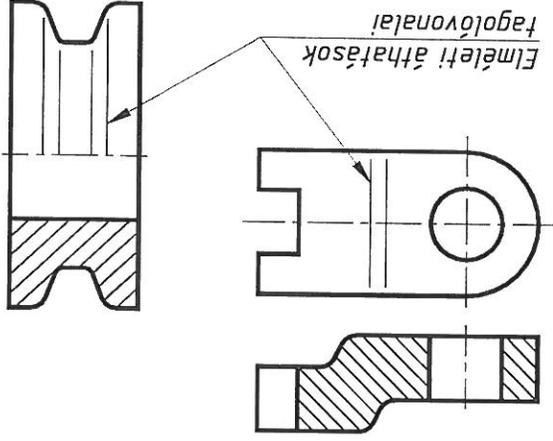


2.2. ábra. Elméleti áthatas


Az áthatasok egyszerűsített ábrázolása egyaránt megengedett valóságos és elméleti áthatasok esetén. Ha ezt a megoldást választjuk, akkor a következő vonalakat lehet alkalmazni:

- két henger között az áthatasi görbe vonalát egyenes vonalakkal helyettesíthetjük (2.3. ábra);
- henger és derékszögű hasáb között az áthatas egyenes vonalát el lehet hagyni (2.4. ábra).

Az áthatások egyszerűsített ábrázolása csak akkor alkalmazható, ha a metsződő részek merőlegesek egymásra és nem csökken a rajz érthetősége.

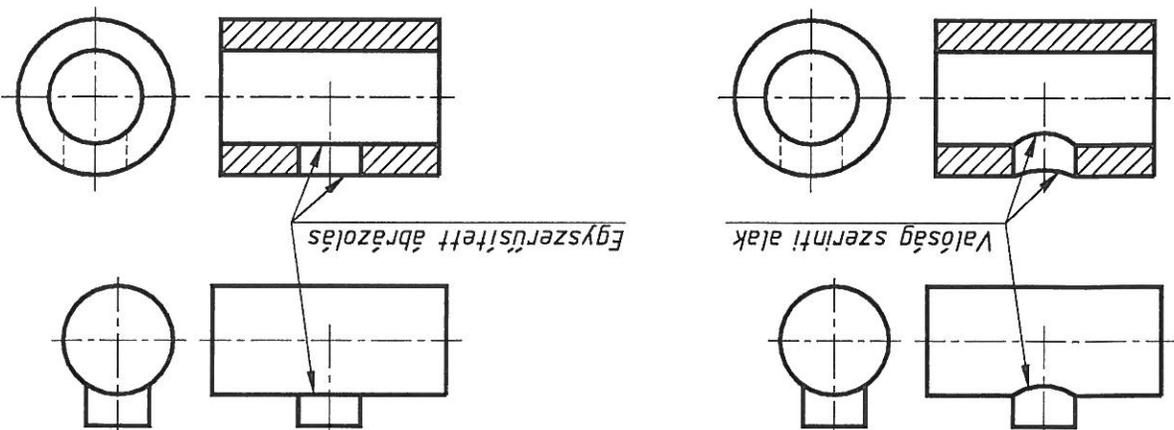

2.3. ábra. Hengerek áthatásának egyszerűsített ábrázolása

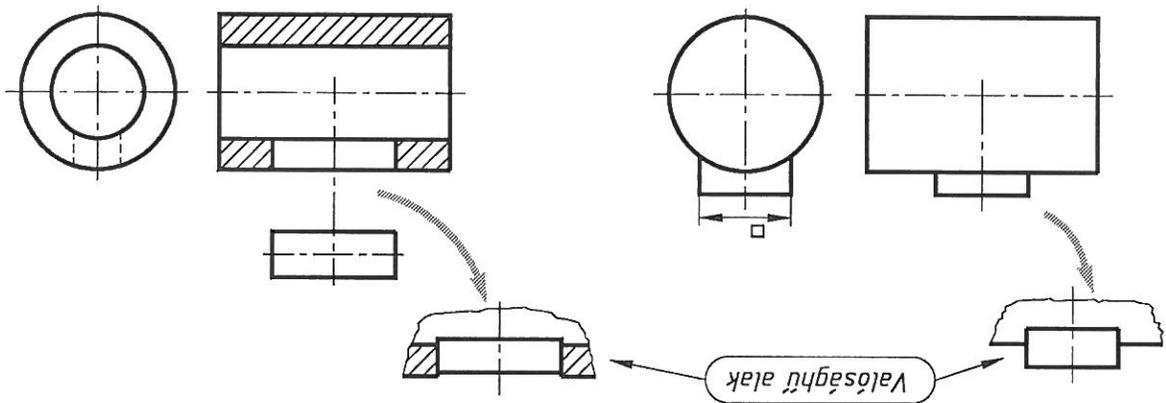

2.4. ábra. Henger és derékszögű hasáb áthatásának egyszerűsített ábrázolása



2.2. Részvetületek alkalmazása

2.2.1. Szimmetrikus tárgyak ábrázolása félvetülettel


Szimmetrikus tárgyakat – mint azt az előző fejezetben már láttuk – szabad félvetülettel (esetleg nyegvedvülettel) ábrázolni (2.5. ábra). A félvetületre a szimmetriaengely végén elhelyezett merőleges vonalpárral kell felhívni a figyelmet. Ezek a rövid, párhuzamos vonalak elhagyhatók, ha a tárgy körvonalait egy kissé túlhúzzuk a szimmetriavonalon (2.6.a) ábra). Ez a megoldás előnyös abban az esetben, ha a határoló szimmetriavonalat folytonos, vastag vonal (pl. látható él) fedi (2.6.b) ábra).

2.2.2. Törésvonalal megszakított ábrázolás

Hosszú – változatlan vagy szabályosan változó keresztmetszetű – tárgy esetén elegendő a tárgynak csak azokat a részeit megrajzolni, amelyek az alakjának egyértelmű meghatározásához szükségesek. A jellegetlen tárgyrészeket meg lehet szakítani úgy, hogy a kitört részt elhagyva a meghagyott részeket szorosan egymás mellett rajzoljuk meg (2.7. ábra).

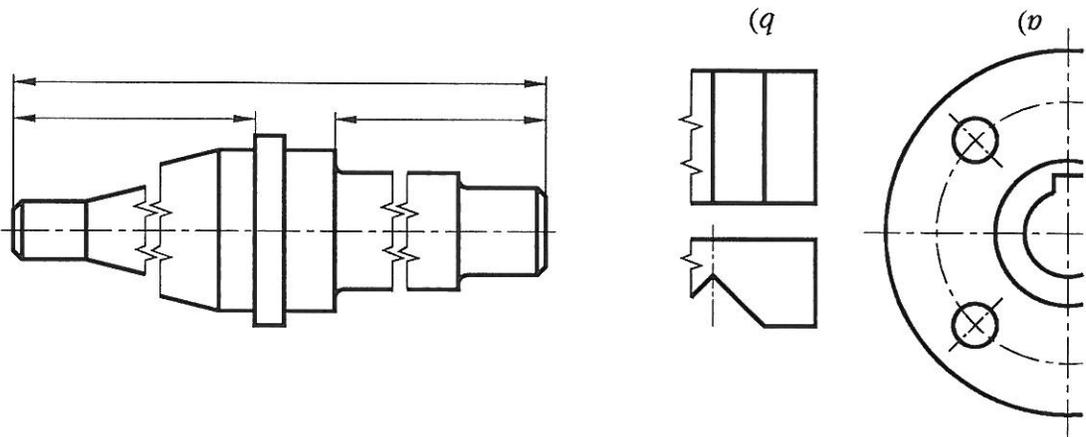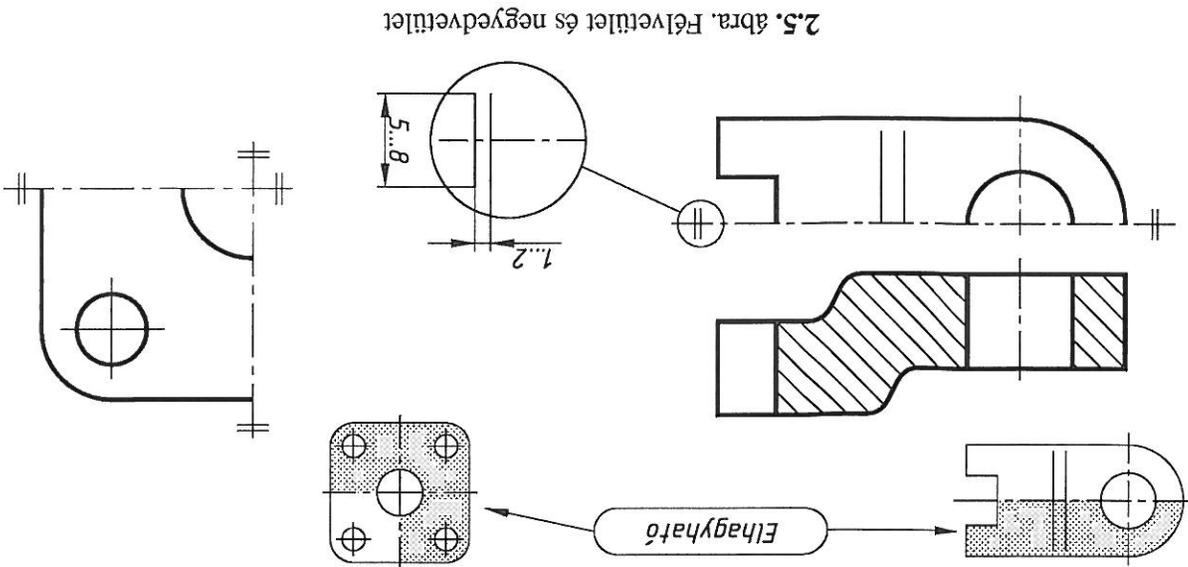


2.7. ábra. Törésvonalal megszakított ábrázolás

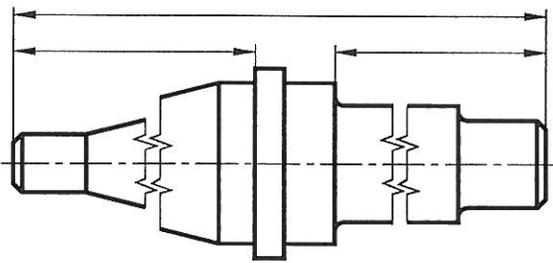


2.2.3. Résznézet

Ha a teljes nézet nem ad több információt a tárgyról, akkor elegendő csak azt a részét ábrázolni, ami a megértéshez szükséges (2.8. ábra). Ha ezt a nézetrendnek megfelelően helyezük el, akkor azonosítani nem kell. A *résznézetet* vékony törésvonalal határoljuk.

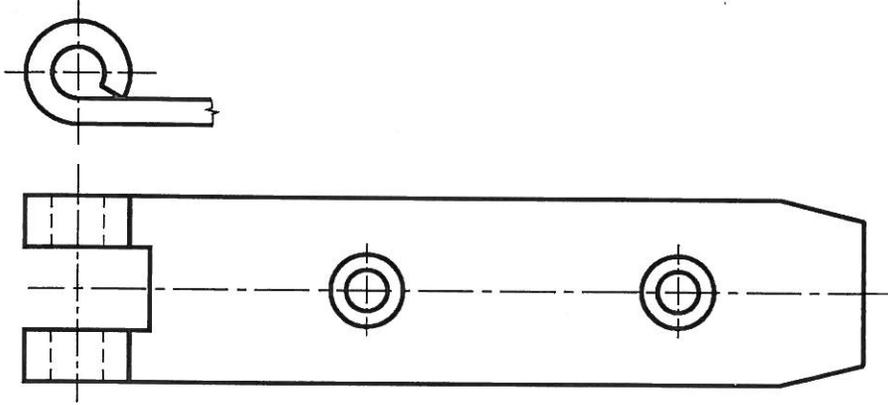

2.2.4. A nézetrendtől eltérő elhelyezésű résznézet

A ferde részletű tárgyak európai (vagy amerikai) nézetrend szerinti ábrázolása nem célszerű, mert többnyire nehezen megszerkeszthető, torz és az értelmezéshez szükségtelen vetületet kapunk (2.9.a) ábra). Ilyen esetben elterünk a szokásos nézetrendtől és a ferde részlettel párhuzamos segéd-képsíkot alkalmazunk. Erre képezzük a ferde tárgy rész torzulásmentes részvetületét (2.9.b) ábra). A nézési irányt vékony száru nyílal jelöljük és nagybetűvel azonosítjuk a résznézettel.

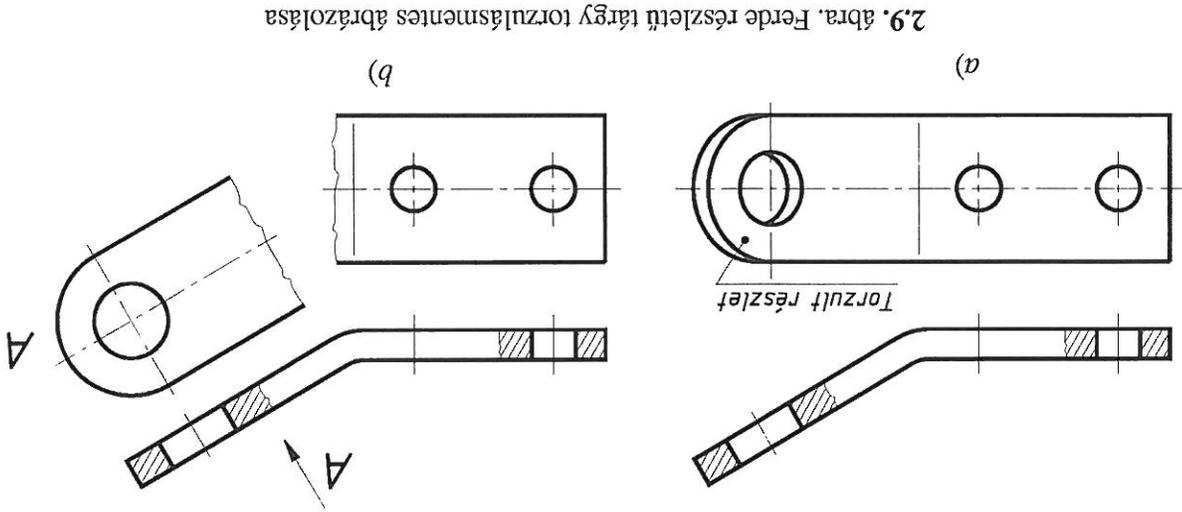


2.9. ábra. Ferde részletű tárgy torzulásmentes ábrázolása

2.2.5. Helyi nézet

Tengelyben lévő ek- és reeszhornyok, továbbá tárcsák hornyos furatait gyakran ábrázoljuk – a teljes vetület helyett – ún. *helyi nézet* (2.10. ábra). A helyi nézet


- amerikai vetítési mód szerint készítjük (az adott rajz vetítési módjától függetlenül),
- folytonos, vastag vonallal rajzoljuk, és
- a főnézethez vékony középvonallal kapcsoljuk.

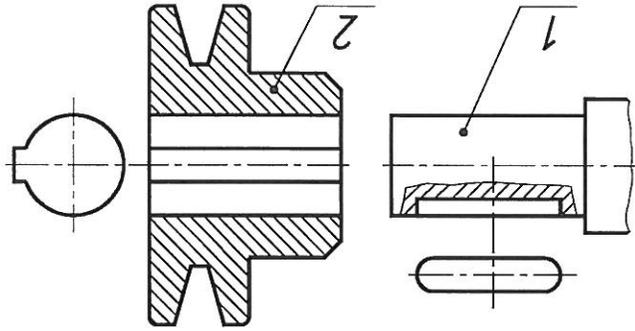

2.10. ábra. Helyi nézet alkalmazása

2.2.6. Kiemelt részlet


Az alkatrészek olyan részleteit, amelyeket nem lehet a rajzon alkalmazott méretarányban ábrázolni, vagy nincs elegendő hely a méretmegadáshoz, az ábra közelében nagyobb léptékben kell megrajzolni. A kiemelendő részli folytonos, vékony vonallal határoljuk – amely lehet kör vagy más szabályos alakzat –, és nagybetűvel azonosítjuk a 2.11. ábra szerint.

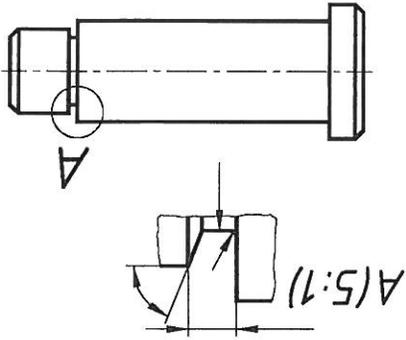

2.11. ábra. Kiemelt részlet

2.2.7. Ismétlődő alakzatok ábrázolása

Az ismétlődő alakzatokat lehet egyszerűsítve ábrázolni úgy, hogy az ismétlődő alakzatok számát és fajtáját mérettel vagy szöveggel adjuk meg (2.12. ábra).

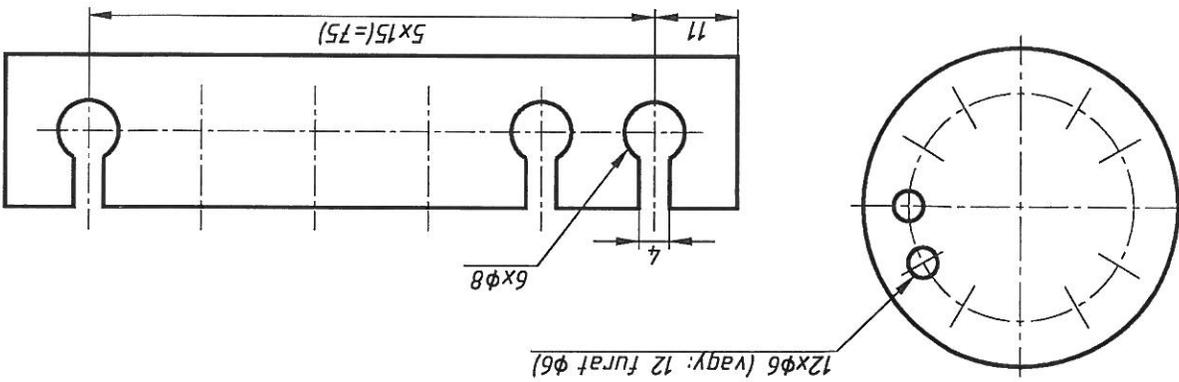


2.12. ábra. Ismétlődő alakzatok egyszerűsített ábrázolása

2.3. Különlleges ábrázolási módok

2.3.1. Síkfelület jelölése átlókkal

A négyzetleges és a szűkülő négyzetleges végződéseket – a további vetületek készítésének elkerülése érdekében – folytonos, vékony vonallal rajzolt átlókkal lehet jelölni (2.13. ábra). A tengelyek, csapok stb. forgásfelületein kialakított síkfelületekre (pl. lapmárásokra) is hasonlóan írhatjuk fel a figyelmezt.

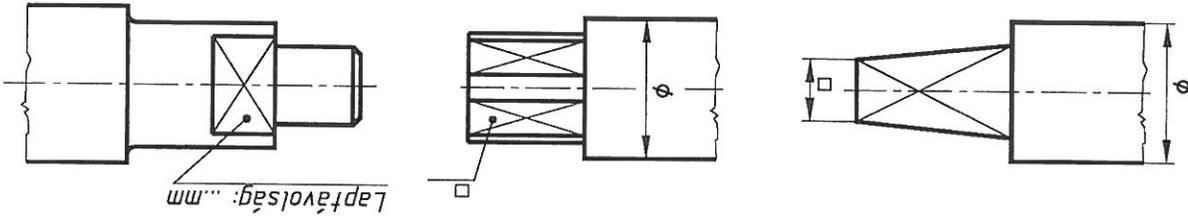

2.13. ábra. Síklapra figyelmeztető átlók alkalmazása


2.3.2. Alakítás előtti alak rajzolása

Ha egy alakrész eredeti alakját is szeretnénk ábrázolni (pl. méremegadás céljából), akkor azt vékony kétpont-vonallal kell megrajzolni (2.14. ábra).


2.3.3. Csatlakozó alakrészek szemléltetése

Ha egy alakrész rajzán – pl. tájékoztatás céljából – szemléltetni akarjuk a hozzá csatlakozó másik alakrész körvonalát, akkor azt vékony kétpont-vonallal rajzoljuk meg (2.15. ábra). A csatlakozó alakrész ne takarja a tárgy körvonalait!

2.3.4. Mozdó alkatrészek szelős helyzete

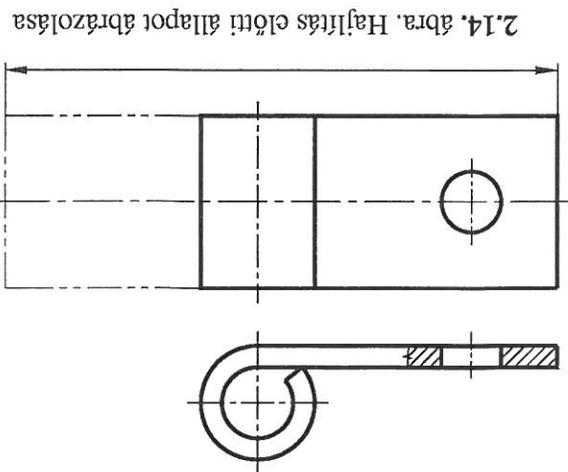

2.14. ábra. Hajlítás előtti állapot ábrázolása

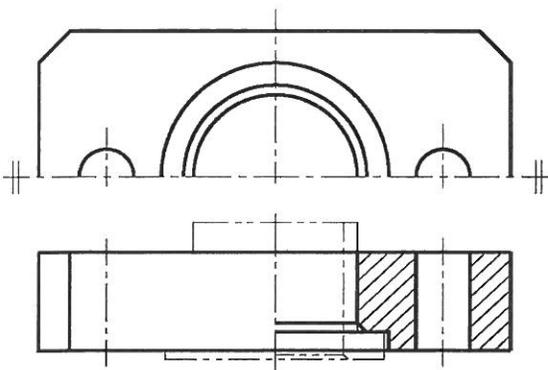


2.15. ábra. Csatlakozó alkatrész ábrázolása


Összeállítási rajzokon – pl. a helyszükséglet meghatározásához – szükség lehet a mozgó alkatrészek szelős állásának ábrázolására. A mozgó alkatrészek szelős, vagy változó helyzetűek ábrázolása esetén a tárgy körvonalát vékony képpont-vonallal kell megrajzolni (2.16. ábra).

2.3.5. Átlátszó vagy átlátszó tárgyak ábrázolása

Minden átlátszó vagy átlátszó tárgyat (üvegcső, lencse stb.) úgy kell ábrázolni, mintha nem lenne átlátszó (2.17. ábra).

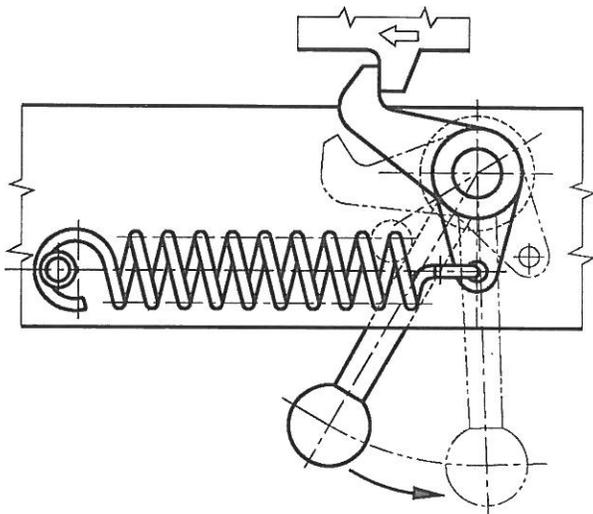


2.16. ábra. Mozgó alkatrész szelős állásának ábrázolása

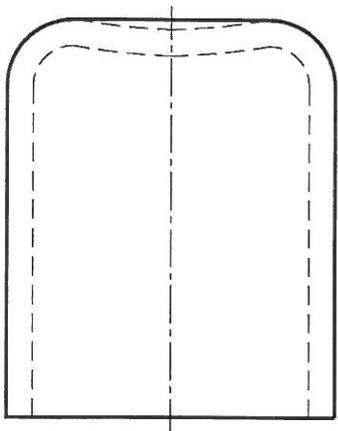

2.17. ábra. Üvegcsésze ábrázolása

2.3.6. Metszősík előtti részek körvonalának ábrázolása


Ha szükséges a metszősík előtti részek jelölése, akkor azokat vékony képpont-vonallal kell rajzolni (2.18. ábra).

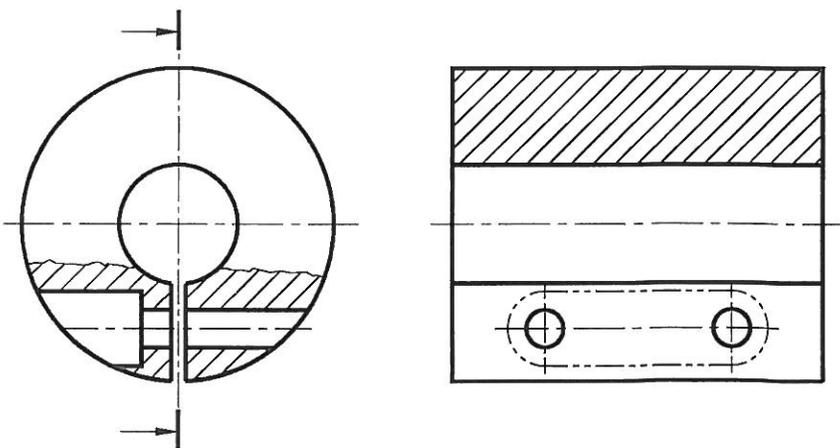

2.18. ábra. Metszősík előtti egyszerű részlet ábrázolása

2.3.7. Recézés jelölése

Fogantyúk, szerzők, csavarfejek stb. biztos megfogása érdekében felületüket recézni szokták. A recézést a megmunkálási nyomokra utaló mintázattal, vékony, folytonos vonallal rajzoljuk meg (2.19. ábra). Adatlat (megnevezés, osztás, szabványszám) a mutatóvonalon adjuk meg.

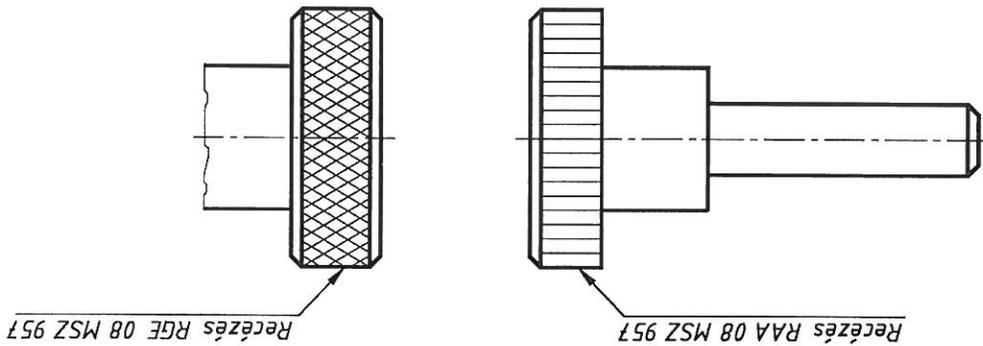

2.19. ábra. Egyenes és átlós recézés jelölése

Ellenőrző kérdések

1. Mi a célja a géprajzokon megengedett egyszerűsítések alkalmazásának?
2. Mi a valóságos, ill. az elméleti áthatás, és milyen előírások vonatkoznak a rajzolásukra?
3. Milyen esetben alkalmazható az áthatások egyszerűsített ábrázolása?
4. Mi a félvetület és a negyedvetület alkalmazásának célja, ill. feltetele?
5. Milyen tárgyak esetén indokolt a törésvonallal megszakított vetület alkalmazása?
6. Ismertessük a ferde részlelt tárgy torzulásmentes ábrázolásának a megoldását!
7. Melyek a helyi nézet rajzolásának szabályai?
8. Mi a kiemelt részlet alkalmazásának a célja, és melyek a rajzolásának szabályai?
9. Milyen esetekben alkalmazzuk a síklapra figyelmeztető állókat?
10. Milyen vonalfajtaival rajzoljuk a tárgy alakítás előtti állapotát?
11. Takarhatja-e a csatlakozó tárgy rajza az alkatrész körvonalait?
12. Mi a mozgó tárgy szélső állásának ábrázolására vonatkozó előírás?
13. Hogyan kell ábrázolni az állatszót, vagy áttekintő tárgyakat?
14. Milyen adatokat kell előírni a recézés rajzhoz csatlakozó mutatóvonalon?

3. FELVÉTELI VÁZLAT KÉSZÍTÉSE

A tervezői munka többnyire szabadekezi vázlatrajzok (ún. skiccek) készítésével kezdődik. Ennek során őt tesztet elképzelésünk, alakulnak ki a tárgy elsődleges formái és méretbeli jellemzői. Ezt a rajztechnikát az üzemi gyakorlatban is használjuk, amikor egy-egy meglévő alkatrésztől – pl. átalakítás vagy utángyártás céljából – gyorsan kell műszaki rajzot, ún. felvételi vázlatot készíteni. Egy-egy gyakorlati probléma tisztázásához készíthetünk szemléltető térbeli vázlatrajzokat is.

A vázlatok a műszaki ábrázolás szabályai szerint készített olyan szabadekezi rajzok, amelyek akár a gyártás dokumentációi is lehetnek.

Ebből következik, hogy szabatos elkészítésükhöz még sok olyan ismeret van szükség (pl. türesek jelölése, felületminőség megadása stb.), amelyeket a későbbiekben tanulunk. Egyelőre vázlatunk legyenek esztétikus, arányos, hibátlan ábrázolási megoldásokat tartalmazó, méretmegadással ellátott rajzok! A vázlatok rajzlapra vagy más, jól radírozható papírra, puha (B, 2B) ceruzával készüjjenek! Felvételi vázlat készíthető axonometrikus szemléltető ábra, modell vagy konkrét alkatrész alapján. Először alaposan tanulmányozzuk a tárgy formáját! Figyeljük meg, hogy milyen geometriai felületek (sík, henger, kúp stb.) határolják, azok egymáshoz hogyan kapcsolódnak és milyennek az arányai! Ezt követheti az ábrázolási mód meghatározása, majd a konkrét rajzolási munka. Ha modell, vagy alkatrész alapján készítenk vázlatot, a méretmegadásához megfelelő mérőeszközzel (tolómérővel, mérőléccel stb.) határozzuk meg a tárgy méreteit!


A rajzoló gyakorlatban – a tárgy alakjától függően – kettőre vázlatkészítési elvet követünk:

- vázlatkészítés lebontással, a befoglaló formából kiindulva, vagy
- vázlatkészítés telepítéssel, a tárgyat alkotó elemek alapján.

Összeitt tárgyak vázlatrajzainak elkészítésekor a két módszert gyakran kombinálva alkalmazzuk.


3.1. Vázlatkészítés a befoglaló formából kiindulva

Az alkatrészek kialakítása és műszaki követelményei határozzák meg az előállításukhoz szükséges technológiát. Az egyes alkatrészek formáját – a befoglaló mértani testből (nasádból vagy hengerből) kiindulva – forgácsolással alakítják ki. Az ilyen alakú tárgyak ábrázolásakor is követhetjük ezt a „lebontó” elvet (3.1. ábra). Az ábrán a számok az eltávolított részeket jelölik.

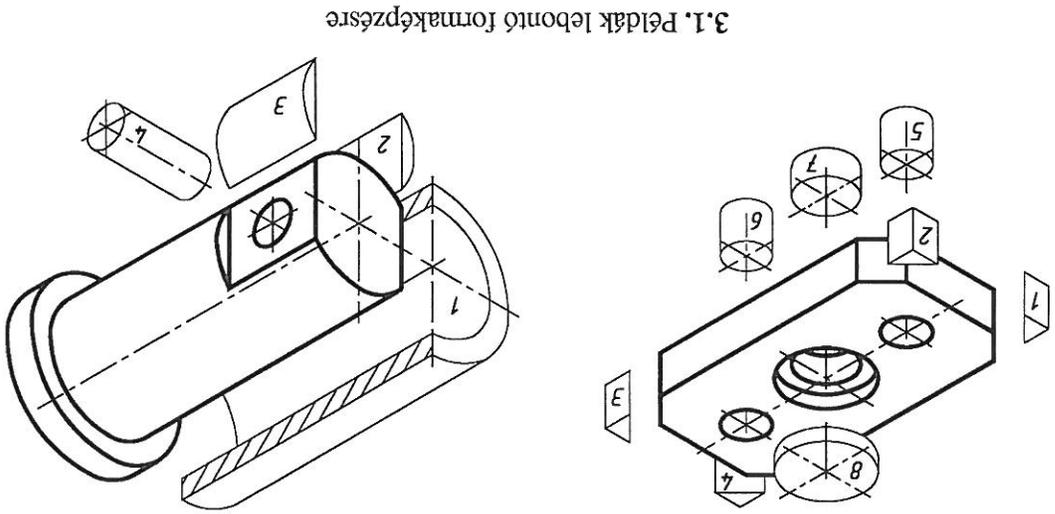

3.1. Példák lebontó formaképzésre

Kövessük végig a vázlatkészítés menetét a 3.2. ábra alapján!
 a) Vázoljuk fel a befoglaló mértani testet a szükséges számú vetülettel (halvány, vékony vonalakkal és arányosan)!
 b) Rajzoljuk meg az elítároltíandó részleteket (vegyük figyelembe a választott ábrázolási módot)!
 c) Távolítsuk el a felesleges vonalakat!
 d) Dolgozzuk ki a rajzot szabványos vonalakkal (látható élék, kontúrok vastag folytonos vonalakkal, vonalkázás folytonos, vékony vonallal stb.)!
 e) Adjuk meg az alkatrész méreteit!

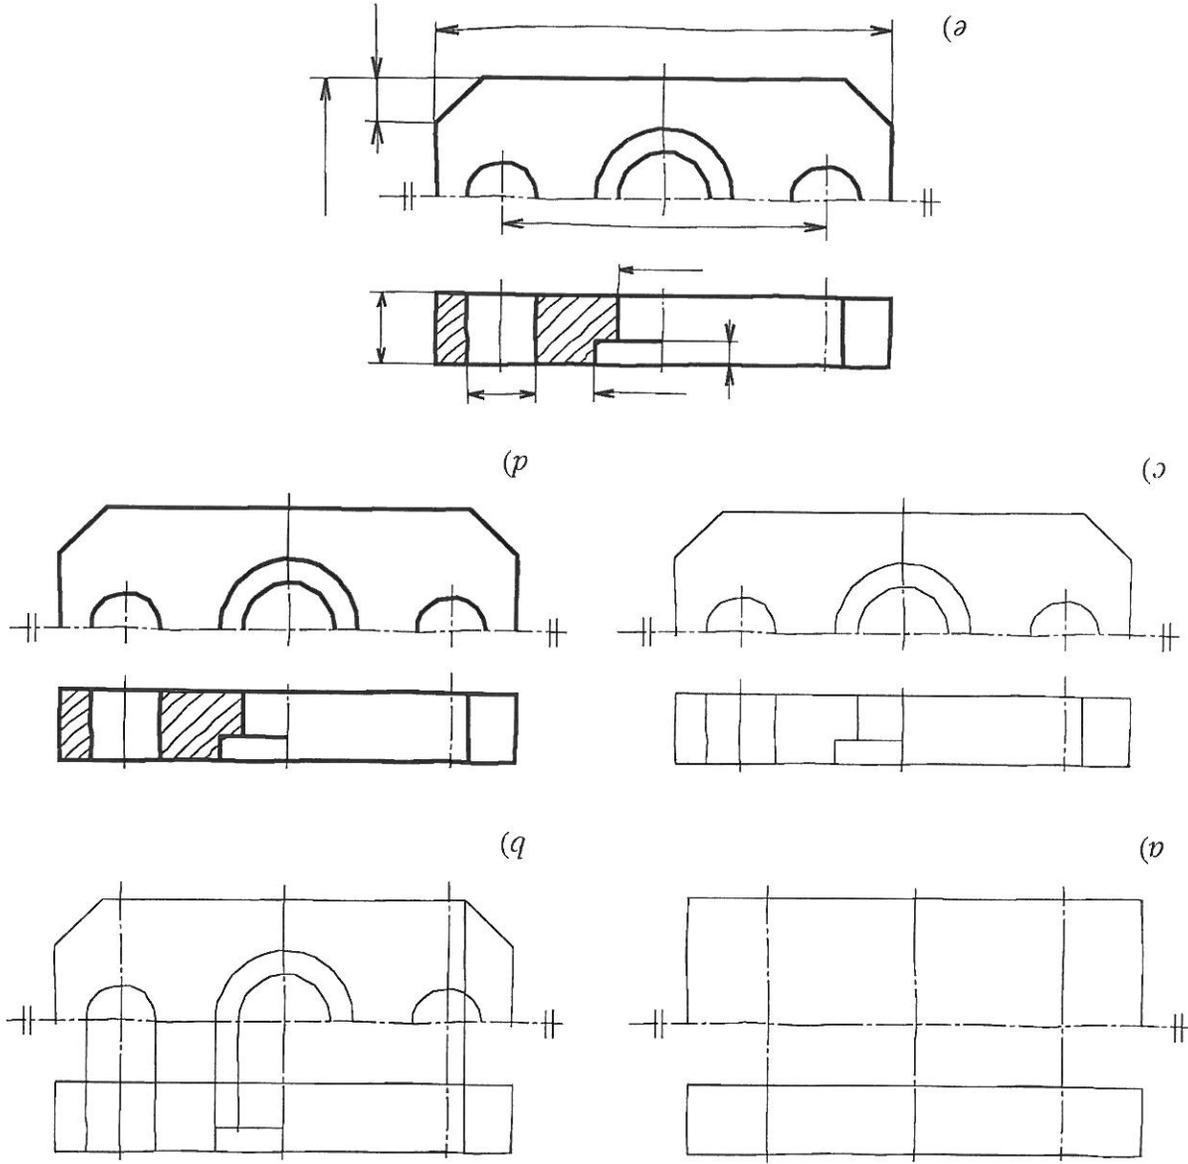


3.2. ábra. A vázlatkészítés menete a befoglaló formából kiindulva

A szabadkézi vázolás a gépész szakemberek gyakori tevékenység. A jó minőségű vázlatrajzok készítéséhez – a műszaki ábrázolás szabályainak ismeretén túl – megfelelő arányérzékre és kezűgyességre van szükség. Vázlatrajzainkat tanulmányaink, ismereteink előrehaladásával fokozatosan egészítsük ki türesekkel, a felületminőség követelmények előírásával, az anyagminőség és hőkezelés megadásával stb! A megfelelően kidolgozott vázlatrajz alapján elkészíthetjük az alkatrész szerkesztett műszaki rajzát is.

3.2. Vázlatkészítés elemekből felépítve

Vannak olyan alkatrészek, amelyek előállítására forgácsolással nem lenne gazdaságos. Ezek többnyire összetett formájú, nagy és gyakran szabálytalan alakváltozásokkal rendelkező tárgyak (3.3. ábra). A bonyolult alakú alkatrészek előgyártmányait forgácsolás nélküli anyagalakítással (pl. öntéssel) állítják elő vagy hegesztett konstrukciót alkalmaznak. Az ilyen típusú alkatrészek szabadkézi vázolásakor alkalmazzuk az ún. felépítő módszert. Ilyenkor nem a befoglalt formából indulunk ki, hanem a tárgyat felépítő elemeket rakjuk egymáshoz, majd egy egységnek tekintve azokat hozzuk létre az alkatrészt.

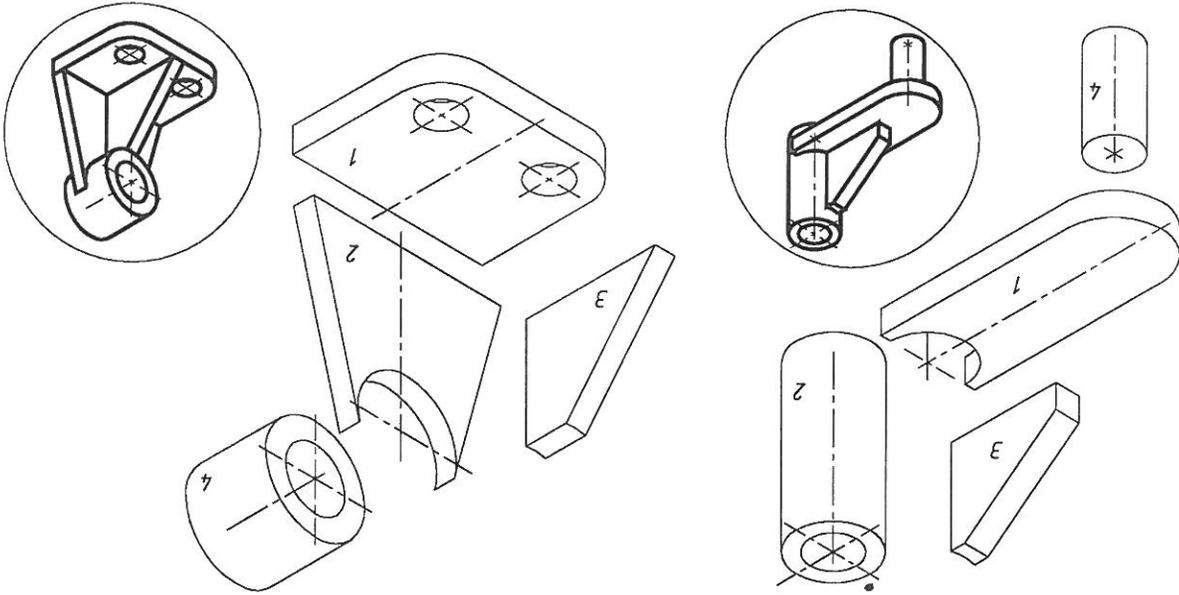


3.3. ábra. Példák felépítő formaképzésre

Kövessük végig bakcsapágy (3.3.b) ábra) felvételi vázlatkészítésének menetét a 3.4. ábra alapján! (a) Ha van alapelém vagy meghatározó darab (amirez a többi csatlakozik), akkor ennek vetületeit vázoljuk először (ügyeljünk, hogy kellő hely legyen a többi elem számára)! (b) Egymás után illesztük helyére a többi felépítő elemet (most is vegyük figyelembe az arányokat és a választott ábrázolási módot)! (c) Ha van felesleges vonal, távolítsuk azt el! (d) Dolgozzuk ki a rajzot szabványos vonalakkal (látható élék, kontúrok vastag folytonos vonalal stb.)! Adjuk meg az alkatész méreteit!

Ellenőrző kérdések

1. Mi a szabadkézi vázlatkészítés célja?
2. Mi alapján készíthük a felvételi vázlatot?
3. Melyek a vázlatkészítés általános szempontjai?
4. Mi a lebonnással készülő vázolás általános menete?
5. Milyen alkatrészek esetén célszerű a lebonnással készíteni a vázlatot?
6. Ismertessük a felépítéssel történő vázolás lépéseit!
7. Milyen alkatrészek esetén célszerű a felépítéssel készíteni a vázlatot?
8. Milyen esetben érdemes kombinálni a kétféle vázlatkészítési technikát?

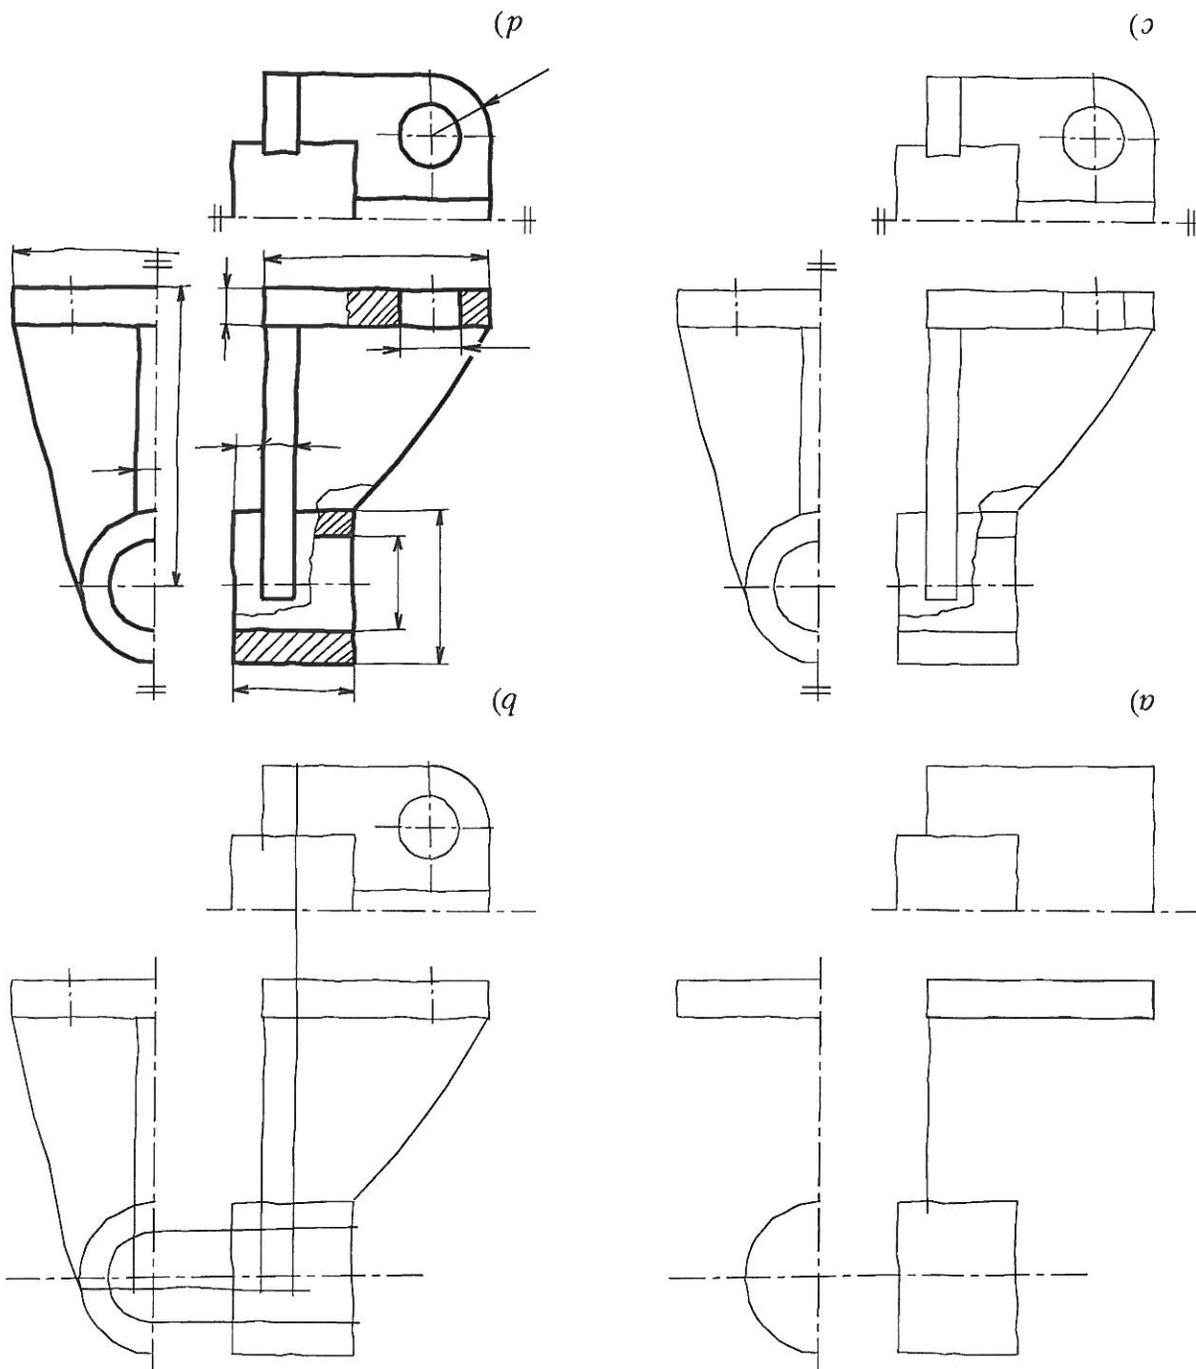

3.4. ábra. A vázlatkészítés menete, ha elemekből épül fel a test

4. MÉRLETMÉGADÁS A MŰSZAKI RAJZOKON

Az alkatrészek elkészítéséhez nem elegendő a tárgy alakjának egyértelmű ábrázolása, a műszaki rajzon meg kell adni a méreteket is.

A méret mértékegységgel, számszerűen megadott érték, amit vonalakkal, jellekkel és megjegyzésekkel lehet kiegészíteni, pl. 120, R12, Ø35±0,1, 30°.

Az alkatrészrajzokon a gyártáshoz és az ellenőrzéshez szükséges összes méretet meg kell adni. A rajzon előírt méretet megváltoztatni nem szabad, azt csak a rajz készítője (tervezője) teheti meg. Bár a rajzok többnyire megfelelő méretarányban készülnek, az esetleg hiányzó méretet a rajzról leolvadva nem szabad „megállapítani”.

Méretmegadásnak nevezzük a rajzon ábrázolt munkadarab méreteinek szabványos elemekkel (méretsegédvonal, méretvonal, méretnyíl, méretrészár, méretjel) való előírását.

A méretmegadás elemre, a méretarányra és a méret elhelyezésére vonatkozó előírásokat már megismerhettük a **Tankönyvmester Kiadó: A műszaki rajz alapjai** *Stiknerian c. tankönyvből*. A gépipari rajzokra vonatkozó bővebb ismereteket ez a fejezet tartalmazza.

4.1. A méretmegadás általános előírásai


A méret helyes megadásához és értelmezéséhez kellő rajzgyakorlat és technológiai ismeretek szükségesek. A méretmegadás egyértelműségét a szabvány általános előírásainak betartásával érhetjük el. A különféle méretek (hosszúság, szög, lejtés, kúposág stb.) megadásánál részletes ismeretése előtt tanulmányozzunk át ezeket!

A méretmegadás általános szabályai

- Az alkatrész vagy a szerkezeti egység meghatározásához szükséges összes méretet meg kell adni a rajzon.
- Minden méretet csak egyszer kell feltüntetni.
- A méreteket azon a nézeten vagy metszeten kell megadni, amely a legjellemzőbben ábrázolja az alakzatot.
- Azonos dokumentációról rajzai egyféle mértékegységgel készüljenek! A mértékegységet (pl. mm) ebből az eseten nem kell feltüntetni. Ha ez nem egyértelmű, akkor a mértékegységet a rajzon megjegyzésben kell megadni.
- Ha más mértékegység (pl. N·m) is van a rajzon, akkor azt fel kell tüntetni a méret mellett.
- A rajzon csak az alkatrész (végtermék) meghatározásához szükséges méreteket kell megadni. Egy felülethez több méret is előírható, ha kiegészítő méretre van szükség, pl. a gyártás közbeni fő fázisában, vagy ha előnyös a tájékoztató méret megadása.
- A gyártási folyamatot vagy az ellenőrzési módszert nem kell előírni, csak ha az a megfelelő működés vagy a cserelehetőség szempontjából szükséges.
- A működés szempontjából fontos méretet, ahol csak lehetséges, közvelelteni kell megadni.
- A méreteket a gyártás és az ellenőrzés szempontjából a legmegfelelőbb módon kell elhelyezni.


A méretmegadás elemi és rajzolószakra vonatkozó szabályok

A méretmegadás eleminek elvevezeit és alkalmazásukat a **4.1. ábra** szemlélteti. A méretsegédvonalakat, a méretvonalakat és a mutatóvonalakat folytonos, vékony vonallal kell ábrázolni.

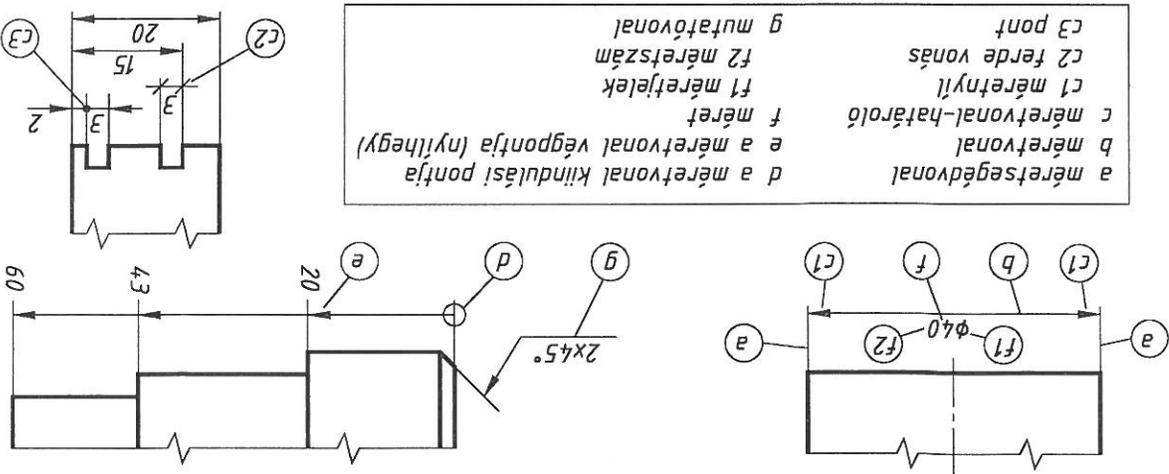


4.1. ábra. A mértémgadás elemei

A mértésegédvonalak kissé – kb. 2 mm-rel – nyúljanak túl a mértvonalakon! A mértésegédvonalakat a megadni kívánt távolságra merőlegesen kell elhelyezni. Szükség esetén a mértésegédvonalakat ferdén is el lehet helyezni, de ebben az esetben is párhuzamosak legyenek egymással (4.2.a) ábra). Mértésegédvonalak kissé nyúljanak túl a mértvonalak túl a mértésegédvonalak (4.2.b) ábra)!

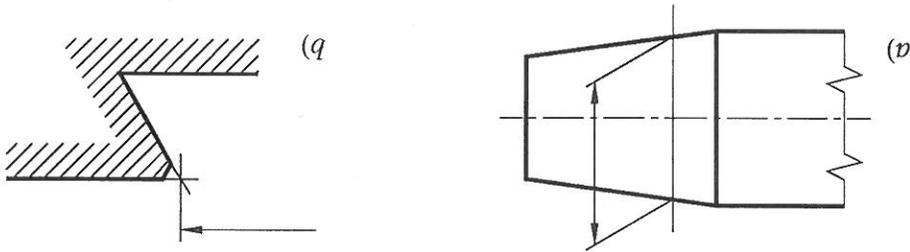

4.2. ábra. A mértésegédvonalak speciális elhelyezése


A mértésegédvonalak és a mértvonalak általában né messék egymást és más vonalakat! Ha ez még sem kerülhető el, akkor egyik vonal se legyen megszakítva (4.3.a) ábra)! A tárgy középvonalát és körvonalát nem szabad mértvonalként használni, de mértésegédvonalaként alkalmazható! A mértvonalat töréssel megszakított nézet esetén nem kell megszakítani (4.3.b) ábra)!

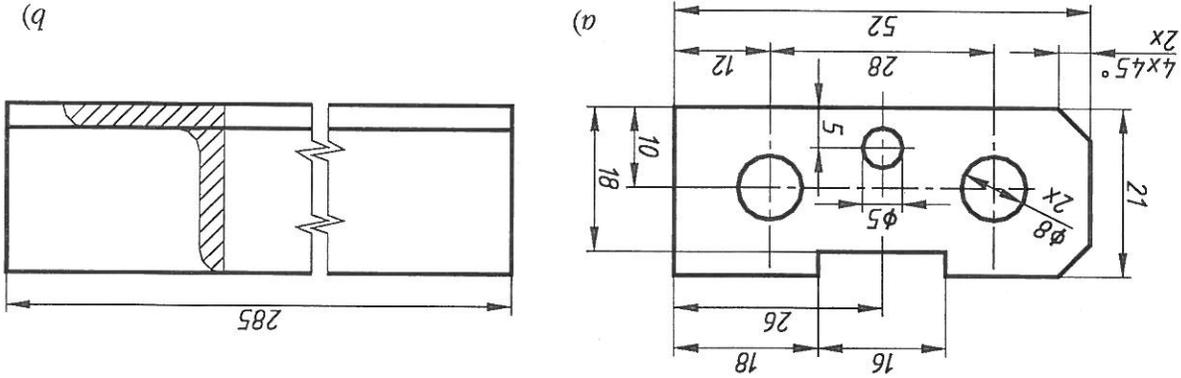


4.3. ábra. Példák mértvonalak és mértésegédvonalak elhelyezésére

A mértvonal végződését jól látható módon mértvonal-határoló nyílhegyvel kell ellátni. A nyílhegy gépészeti rajzokon 15°-os szöveget bezárt rövid szakaszokból áll, és lehet nyitott, zárt vagy feketített (4.4. ábra). Egy rajzon belül azonos típusúak legyenek a nyílhegyek!

Nyílhegyvégdőést kell rajzolni, ha van elegendő hely. Ha a hely korlátozott, akkor a nyílhegyet a mértervonal végződésén kívül, a mértervonal meghosszabbításán kell elhelyezni (4.5. ábra 2 és 4 mm-es méret).

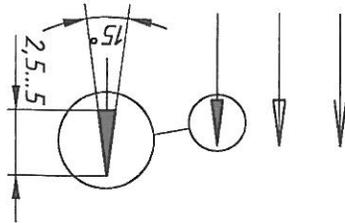


4.4. ábra. Mértervonal-határoló nyílak

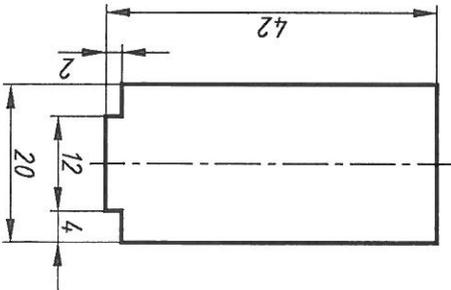


4.5. ábra. Méretnyílak elhelyezése

Ha kevés a hely a nyílhegy számára, akkor azt *ferde vonás* vagy *point* helyettesítheti a 4.6. ábra szerint. A közös bázisról induló méretek esetében a kiindulási pontot kb. 3 mm átmérőjű kis üres körrel jelöljük (4.7. ábra, I. még a 4.1. ábrát).

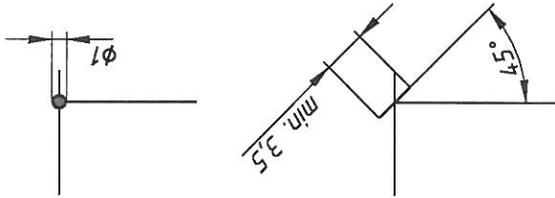


4.6. ábra. Mértervonal-határoló ferde vonás és pont

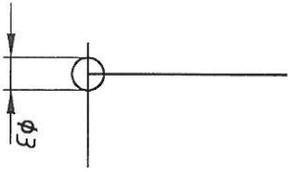

4.7. ábra. Kiindulási pont jele

A méret összetett fogalom. Magába foglalja a méretszámot, a kiegészítő és egyéb speciális jelket. A méretek a rajzon olyan nagyságú felirattal kell megadni, amelyek jól olvashatók akár az eredeti rajz-méretet a mikrofilmes másolaton. A méretszámok lehetőség szerint 3,5 mm, a tűrések pedig 2,5 mm betűmagasságúnak legyenek. A méretet a rajzon vonalak ne kereszteljezzék, ne válasszák szét! A rajz egyszerűsítése és egyértelműsége érdekében az alakhoz kapcsolódó méretek a következő jelekkel kell jelölni (4.8. ábra):

- Ø Átmérő
- R Sugár
- Négyzet
- SΦ Gömbsugar
- (angol: sphere → gömb)
- SØ Gömbátmérő

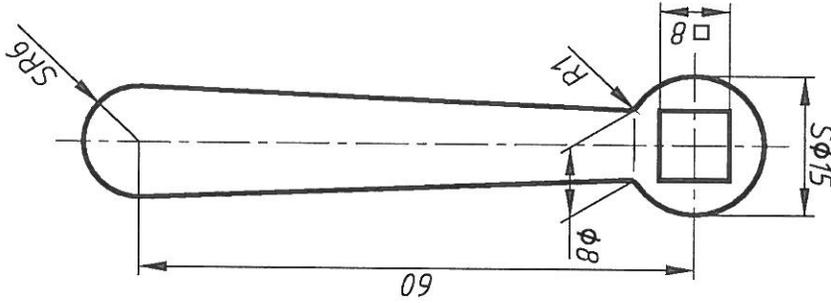




4.8. ábra. Példa méretjelek alkalmazására

A méretek elhelyezésére két lehetőség van. Egy rajzon belül azonban csak egyféle módszert szabad alkalmazni.

1. A mértervonalal párhuzamos mérethelyezés.

Ennél a megoldásnál a méret a mértervonal felett, attól kis távolságra (kb. 1 mm-re) és lehetőleg középen helyezkedjen el. A méretet alulról, vagy jobbról olvashatóan kell elhelyezni a rajzon (4.9.a) ábra).




A különböző döntésű mértevonalakhoz tartozó méreteket a 4.9.b) ábra szerint, a szögek méreteit pedig a 4.9.c) vagy 4.10.c) ábrák szerint helyezzuk el!

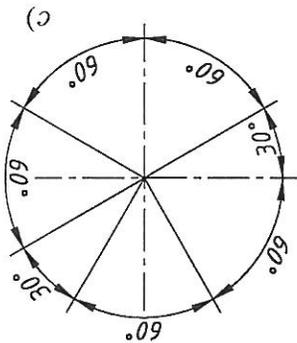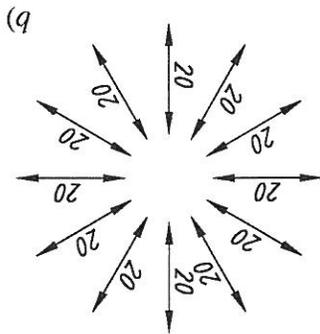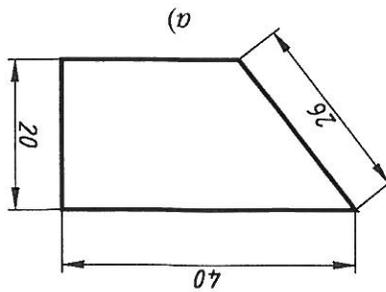

4.9. ábra. Mértevonallal párhuzamos méretelehelyezés



2. Vizszintes méretelehelyezés:

A méreteket ennél a módszerrel a rajzon (alulról olvashatóan) lehetőleg vízszintesen kell elhelyezni (4.10.a) ábra). A nem vízszintes vonalakhoz is el lehet így helyezni a méretet, ebben az esetben azonban a mértevonalat közepén meg kell szakítani. A szögértékeket ennél a módszerrel a 4.10.b) vagy 4.10.c) ábrák szerint lehet elhelyezni.

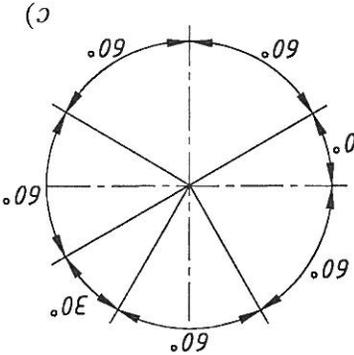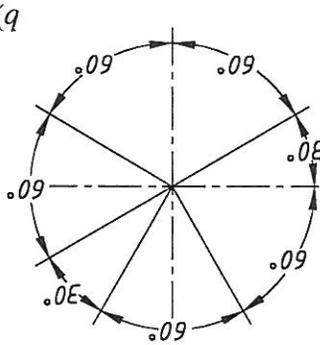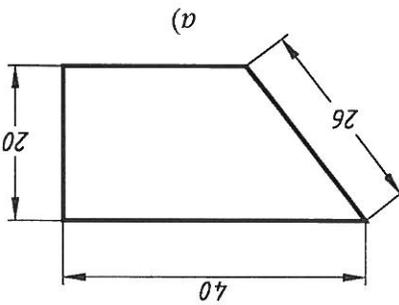

4.10. ábra. Vízszintes méretelehelyezés


A méreteket szükség esetén elhelyezhetjük egyéb módon is. Ahol a mértevonálnak csak egy része is elegendő (pl. fel mértevonál), ott a mértevonál végéhez közel helyezhetjük el a méretet (4.11.a) ábra). Így elkérülhetnek pl. a hosszú mértevonalak. Kéves hely esetén a mértevonál meghosszabbítása fölött célszerű a méretet elhelyezni (4.11.b) ábra 1,5 mm-es méret). Figyeljünk meg az ábrán, hogy kis méretű (2,5 és 2 mm) esetén a mértevonál felett túl kéves a hely! Ilyen esetben egy rövid mutatóvonalal végénel adjuk meg a méretet!

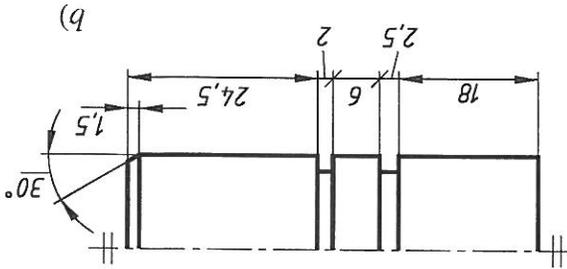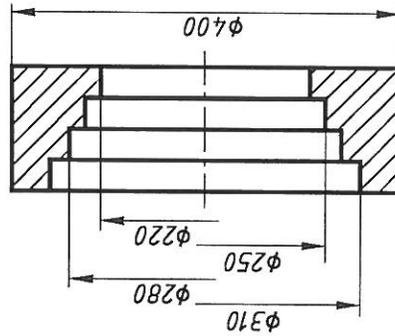



4.11. ábra. Egyéb méretelehelyezési megoldások

4.2. Különleges mértémgadások és egyszerűsítések


Hürok, ívek, szögek (és sugarak) mérését a 4.12. ábra szerint adhatjuk meg. Sugár mértémgadása esetén a nyílhegyvégződés csúcsával egyaránt mutathat a körvonalon kívüli vagy belső oldalára, az alakzat méretétől függően (4.13.a) ábra). Ha az ív középpontja kívül esik a rendelkezésre álló helyen, akkor a sugár mértévonalat meg kell tömni vagy meg kell szaktítani a középpont értékelése miatt! Ha a sugár mérete más méretektől származhat, akkor elegendő csak az R jelképpel ellátott nyílazott sugarat feltüntetni méret nélkül (4.13.b) ábra). Körvek középpontja helyeit néha célszerűbb az alakrészt jellemző átmérőt meghatározó érintők mérésével megadni (4.14. ábra).

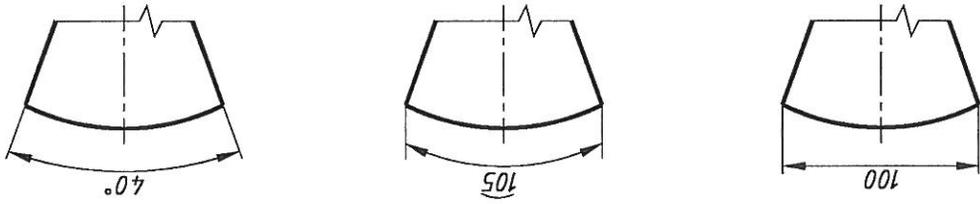


4.12. ábra. Húr, ív és szög mértémgadása

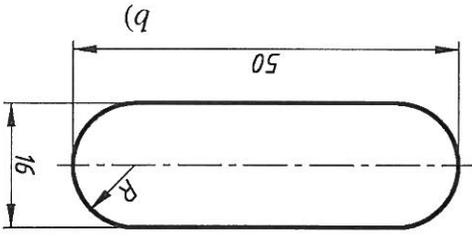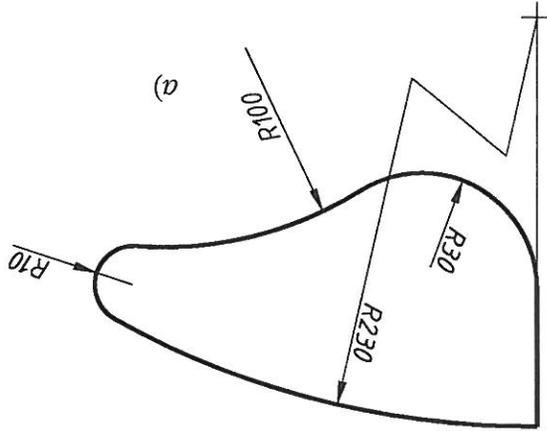

4.13. ábra. Példák sugárméret megadására

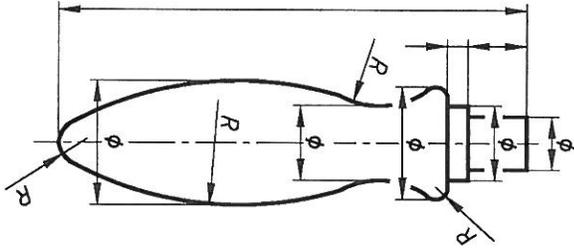

4.14. ábra. Körvek behatárolása érintőkkel

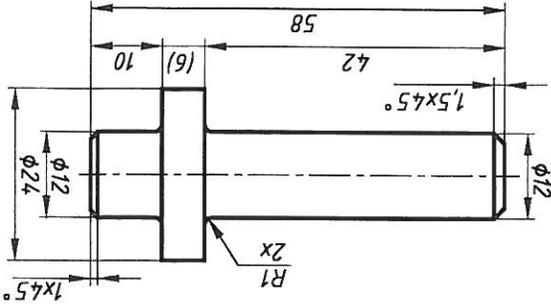


4.15. ábra. Tájékoztató méret megadása

Tájékoztató méretnek nevezzük az olyan méretet, amely a rajzon megadott többi méretből meghatározható. Az ilyen méretet – ha megadjuk –, zárójelben kell elhelyezni (4.15. ábra). A tájékoztató méretet nem használhatjuk fel az alakrész elkészítéséhez és ellenőrzéséhez sem, továbbá türesezni sem szabad!


Szabálytalan görbefeüllettel határolt alakrész mérését a görbe kontúrvonal koordináta-mérésével határozzuk meg (4.16. ábra).

Hasonló alakú alkatrészek ábrázolhatók egyetlen rajzon is (4.17. ábra). Ilyen esetben az elérő méreteket a rajzon betűvel jelöljük, és számértékeiket az ábra mellett elhelyezett táblázatban adjuk meg.

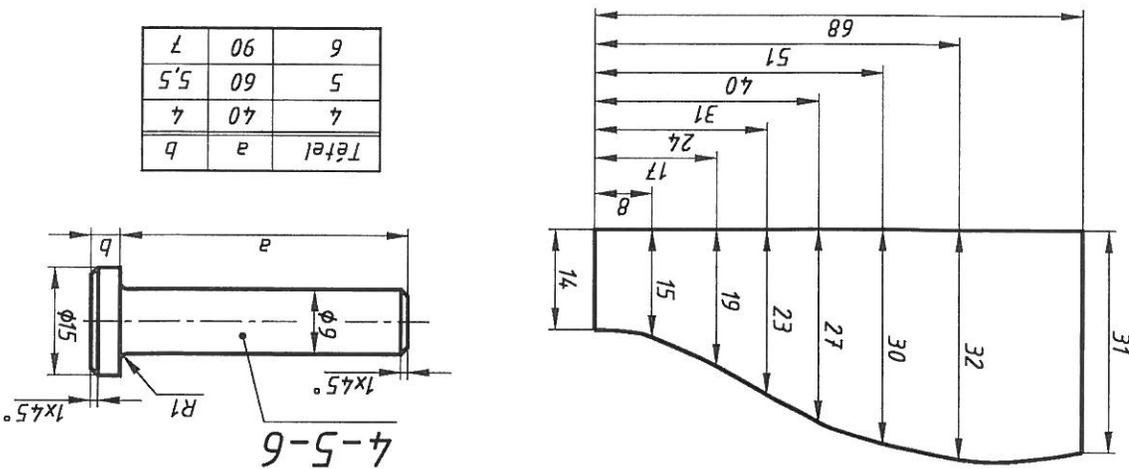


4.16. ábra. Szabálytalan görbe mértemegadása 4.17. ábra. Termékcsoport közös műszaki rajza

Egyenlő távolságra levő alkatrészek vagy azonosan elhelyezett elemek esetén egyszerűsíteni lehet a mértemegadást (4.18.a) ábra). Ha a távolságok hossza és az osztások száma nem egyértelmű, akkor az egyik távolságot külön is meg kell adni (4.18.b) ábra).

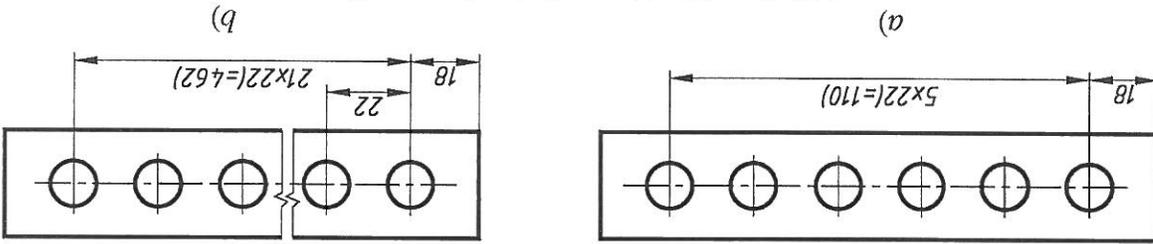


4.18. ábra. Lineáris osztások mértemegadása

Egyenlő távolságra furat és más alakzatok szöggel meghatározott elhelyezésére a 4.19.a) ábrán látható példa. Az osztások szögértékei elhagyhatók, ha az a rajzon egyértelmű (4.19.b) ábra). Kör mentén elhelyezkedő alakzatok méreteit közvetve, az elemek számának felülnötésével kell megadni (4.19.c) ábra).

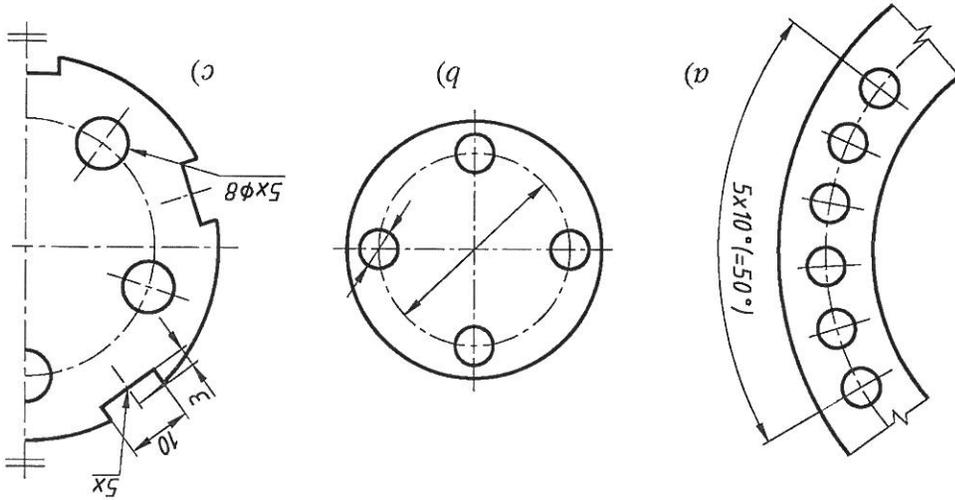


4.19. ábra. Osztások mértemegadása

Ismétlődő alakzatok, azonos méretű és alakú elemek mérete megadható az azonos méretek ismétlése nélkül a 4.20. ábra szerint.

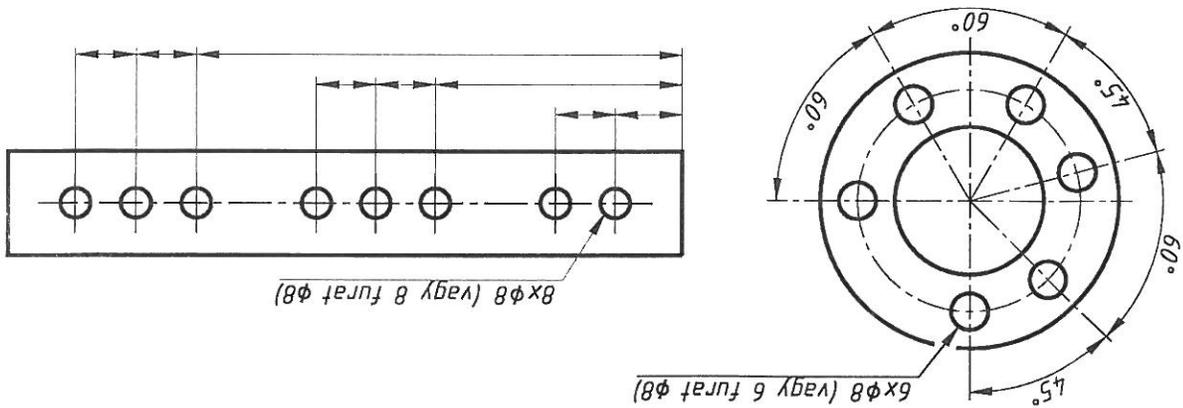


4.20. ábra. Azonos méretű és alakú elemek méretmegadása

Elliptörések és süllyesztések méreteit a 4.21. ábra szerint kell megadni. Figyeljünk meg, hogy süllyesztések esetében vagy a felületen mért átmérő méretét és a szögét kell megadni, vagy a süllyesztés mély-ségét és a szögét! Ha a külső vagy a belső elliptörés szöge 45°, akkor a méretmegadást egyszerűsíteni lehet (4.22. ábra).

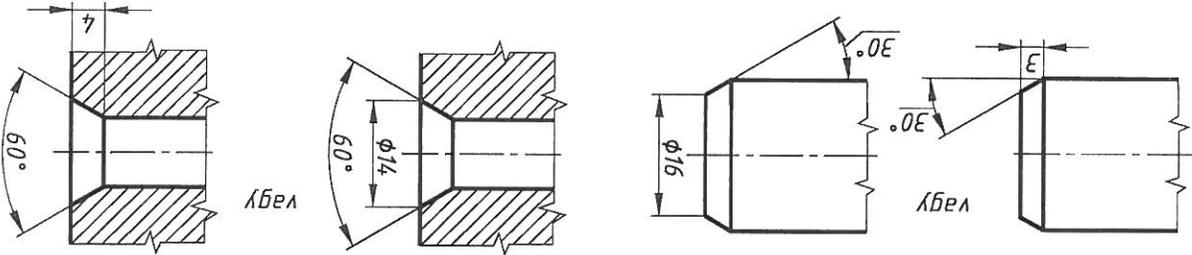


4.21. ábra. Példák elliptörések és süllyesztések méretmegadására

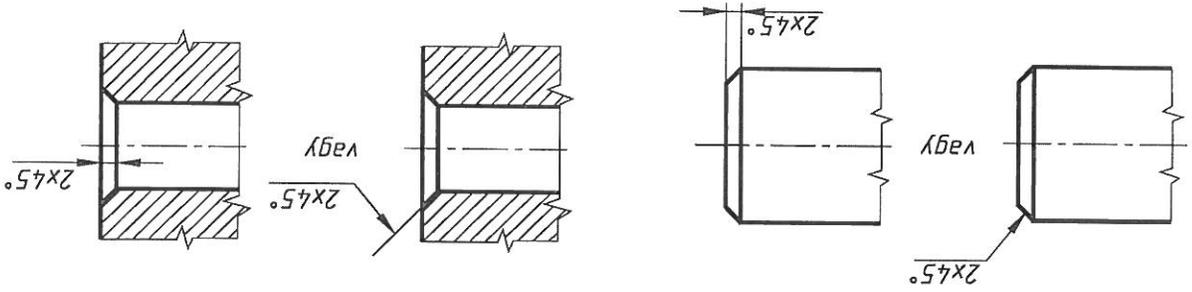


4.22. ábra. 45°-os elliptörések egyszerűsített megadása

Az azonos méretek ismétlése vagy hosszú mutatóvonalak elkerülése érdekében – ahol szükséges – azonosító betűket lehet alkalmazni, amelyeket magyarázó táblázatban vagy megjegyzésben pontosítani kell (4.23. ábra).
 Szimmetrikus alkatrészek részszelvéi és metszetei esetén a szimmetriaengelyt metsző mérővonalak egy kissé nyúljanak túl a szimmetriaengelyen! A mérővonal másik végződését ebben az esetben el kell hagyni (4.24. ábra).

4.23. ábra. Méretmegadás azonosító betűkkel

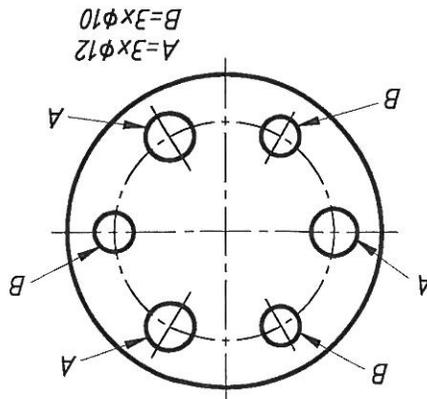


4.24. ábra. Méretmegadás felvétel esetén

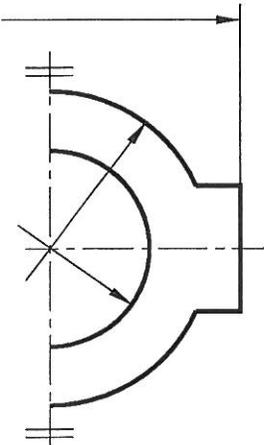


Furatmért egy szerüstített méretmegadás. Ha az ábrázolt furat rajzi mérete kicsi (kb. $d \leq 6$), vagy a furatot jelképesen ábrázoltuk, akkor annak méretét egy szerüstíve adhatjuk meg a 4.26., a 4.25., és a 4.27. ábrák szerint. Ezáltal elkerülhetjük a rajz mértehalozatának zsúfoltságát, és esetleg kevesebb nézet is elegendő.

Részletes méretmegadás

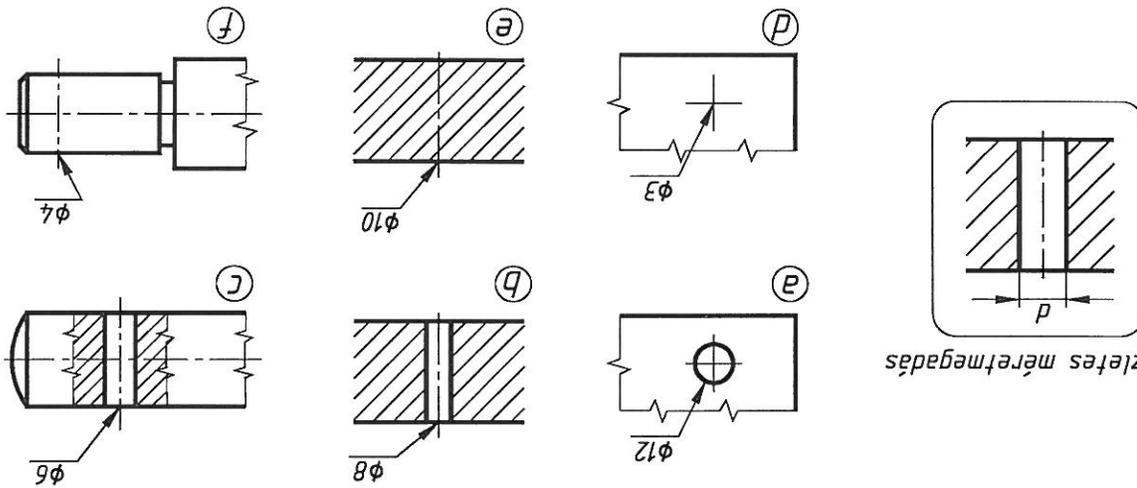


4.25. ábra. Hengeres átmennőfurat egy szerüstített méretmegadás

Részletes méretmegadás

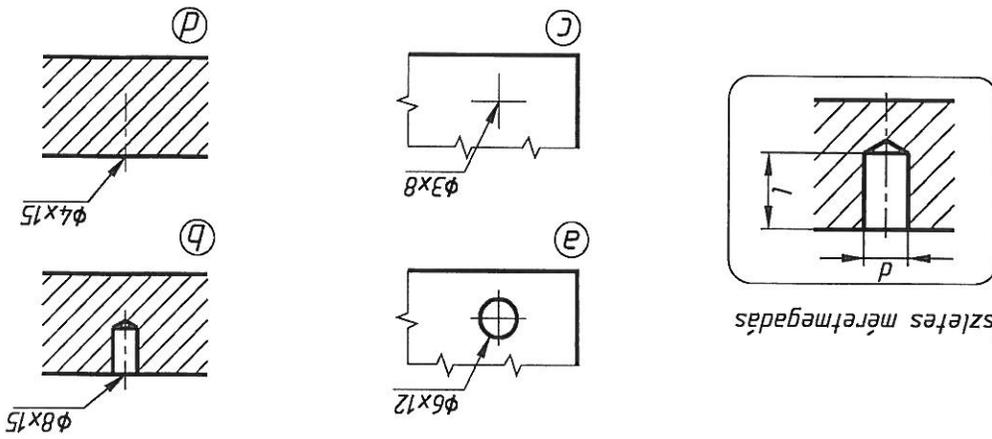

4.26. ábra. Hengeres zsákfurat egy szerüstített méretmegadás


Az alkatrész **különleges állapotának** (pl. felületkikészítés vagy hőkezelés) helyét, ha az nem a teljes felületre vonatkozik, mértémgadással kell ellátni. Az a terület, amelyre a különleges állapot vonatkozik, a felületi kis távolságra (kb. a felülettel vastag pontvonalal kell jelölni. Ha a hőkezelés, bevontkiszítés stb. forrasztásfelületre vonatkozik, akkor a jelölést elegendő csak az egyik oldalon megadni (4.29.a) ábra). Ha a rajz egyértelműen ábrázolja a jelölés helyét, akkor a mértémgadás elhagyható (4.29.b) ábra).

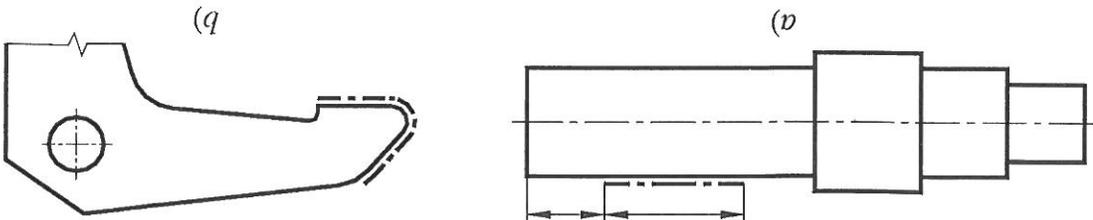

4.29. ábra. Különleges követelmény helyének jelölése és mértémgadása

Magától értetődő **méreteknél** nevezünk az alkatrész azon méretét, amelyek az ábrázolásból egyértelműen meghatározhatók (4.30. ábra). Ezeket a méreteket a rajzon csak akkor kell megadni, ha erre különleges okunk van (pl. ha tőrőssel kell ellátni). Magától értetődő méretek a következők:

- a merőlegesnek rajzolt élék vagy felületek merőlegessége,
- a párhuzamosnak rajzolt élék vagy felületek párhuzamossága,
- a szabályos hatszög szögei,
- a párhuzamos egyeneseket összekötő félkör sugara,
- a szimmetrikus tárgy fel méreteinek egyenlősége,
- az osztások szögértékei, ha az a rajzon egyértelmű és
- a furat átmérőnek tekintendő, ha körvonalon csak az átmérőjét adták meg.

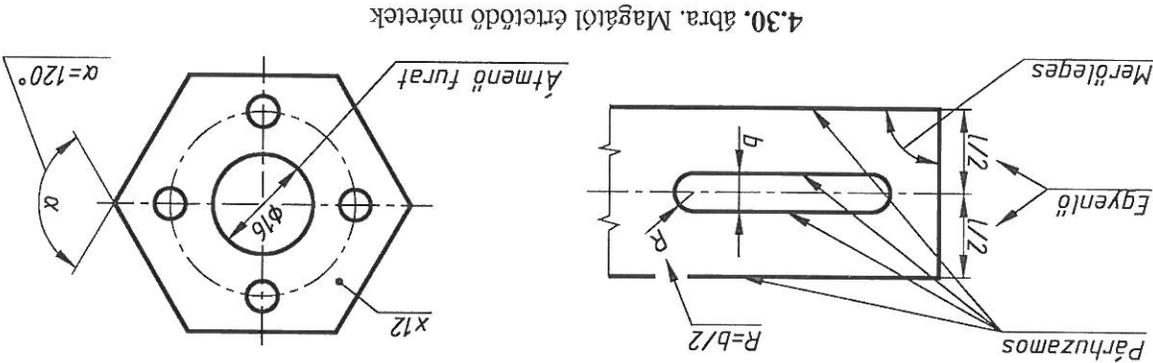


4.30. ábra. Magától értetődő méretek

4.3. Szabványos tárgyészlelek mértémgadása

4.3.1. Kúpos és lejtős tárgyészlelek mértémgadása


A gépalkatrészeken kialakított kúpos felületek feladata többnyire a felületelemek vezetése, a központolás és a rögzítés. Jellegetes kúpos alkatrész pl. a kúposzeg, a kúpos tengelyvég és a szerzőmök kúpos befogószára, ill. csatlakozó hüvely (4.31. ábra). A kúpos meghatározásához csak annyi méretet kell megadni, amennyi az egyértelműséghez szükséges. Tájékoztatóul zárójelben kiegészítő méretek (pl. a felkúpszög) is megadhatók. Néhány javasolt megoldást szemléltet a 4.32. ábra.

A **lejtés** az alakrész valamely síkfelületének egy másik adott síkhoz (az ún. alapsíkhoz) vagy tengelyvonalhoz viszonyított hajlását jellemzi. Méretezése a két elem által bezárt szög tangense, amit a rajzon – a küpséghez hasonlóan – $1:x$ aránnyal vagy $y\%$ formában adhatunk meg (4.35. ábra).

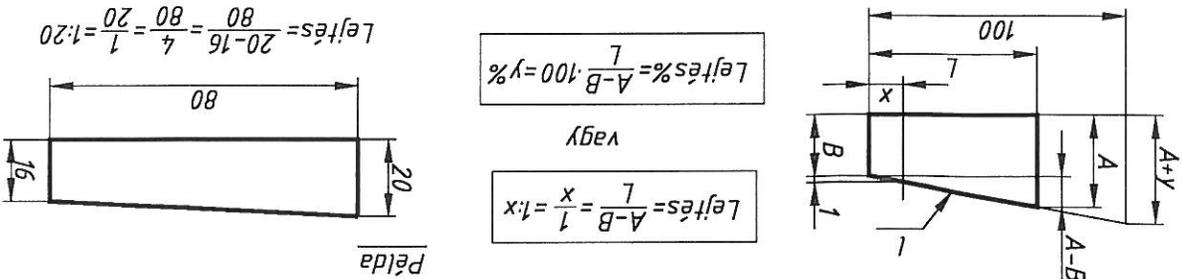

4.35. ábra. A lejtés értelmezése és számítása


A lejtés rajzele a méretszám vonalvastagságával rajzolt nyitott derékszögű háromszög. Alkalmazására a küpségágnál leírtak érvényesek, a jel iránya itt is feleljen meg a lejtő irányának (4.36. ábra).

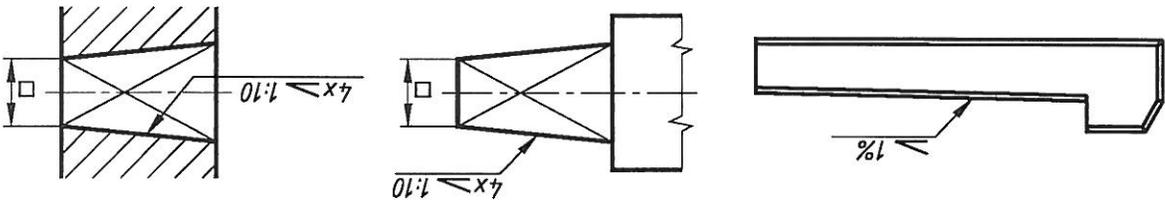

4.36. ábra. Példák lejtés mértémegeadására


4.3.2. Központfuratok mértémegeadása

Tengelyek, csapok stb. forgácsoló megmunkálása során gyakori befogási (rajzolási) bázisok a végcsap- vagy fúrt központfuratok. A központfuratok (4.37. ábra) készíthetők védősüllyesztés nélkül (A típus), védősüllyesztéssel (B típus) vagy ívelt felülettel (R típus). Egy adott tengelyátmérőhöz tartozó központfurat méretét a 4.38. ábra alapján határozhatjuk meg.

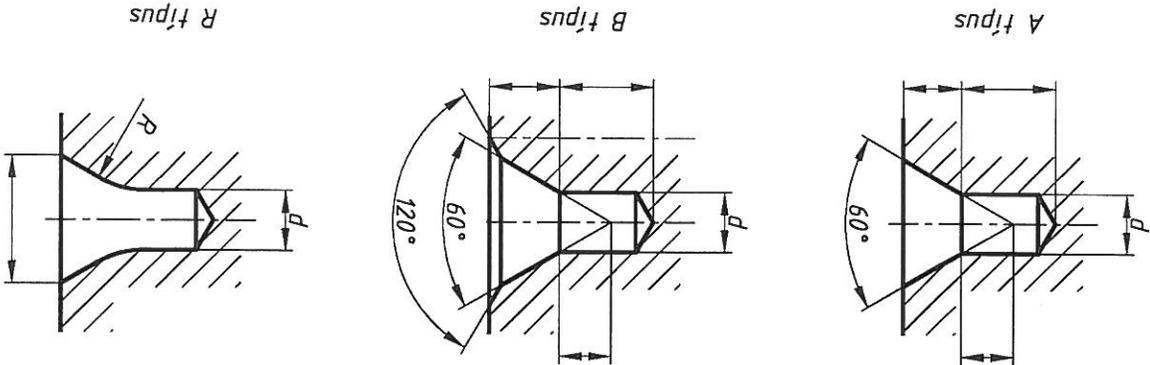

4.37. ábra. Szabványos központfuratok típusai és fő méreteik

Tengelyátmérő, D, mm	10-1g	10-16	16-25	25-40	40-63	63-80	80-100	100-160
Központfurat, d, mm	1,0	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	6,3	10,0


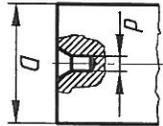


4.38. ábra. Központfuratok ajánlott mértévtáblaszéka

A szabványos alakú és méretű központfuratot alakrészrajzokon nem szükséges részletesen ábrázolni, megengedett a 4.1. táblázat szerinti egyszerűsített megadás.


Központfurat egyszerűsített megadása.

4.1. táblázat

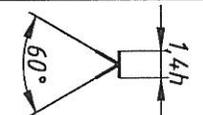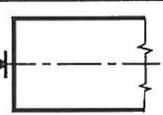A központfurat	Feltétel	Ha a központfurat a kész alkatrészen előírás	Ha a központfurat a kész alkatrészen látszódhat
	rajzjele	<	Ha a központfurat a kész alkatrészen látszódhat, de nem előírás
megadási példa	rajzjele	A 2,5 MSZ 3999	Ha a központfurat a kész alkatrészen nem látszódhat
	rajzjele	A 2,5 MSZ 3999	Nincs
			


4.3.3. Lekerekítések és beszűrások mértémgadása

A gépalkatrészeken (tengelyeken, furatokban stb.) forgácsoló megmunkálással készítenődő vállak, lekerekítések, beszűrások és éltompítások javasolt alakját és méretét szabványok írják elő. A vállakat – a tengely vagy a furat különböző átmérőjű felületei közötti átmeneteket – lekerekítéssel kell kialakítani. A csupán méretkülönbségek áthidalására kialakított, ún. szabad tengelyvállak alakját és jellemző méreteit a 4.39. ábra szemlélteti.

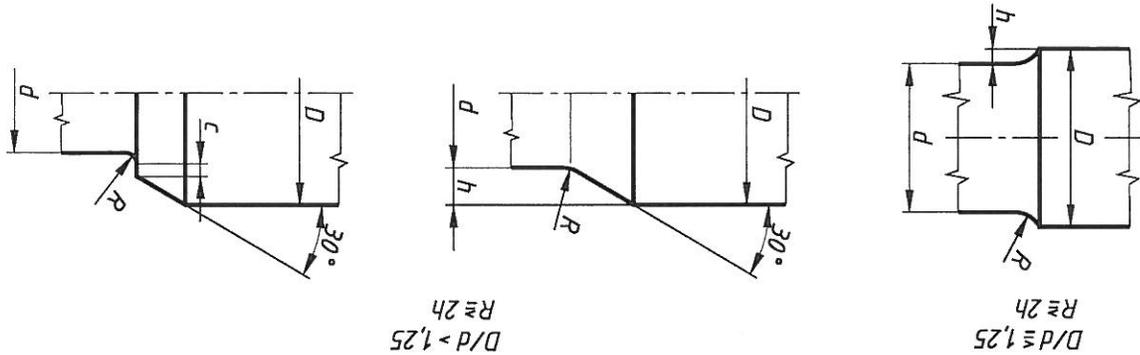

4.39. ábra. Szabad tengelyvállak kialakítása és jellemző méretei

A támasztóvállak feladata a tengelyre szerelt agy lengelyirányú helyzetének meghatározása. Kialakításuk olyan legyen, hogy megfelelő nagyságú felülettel támasszák meg az agyat (4.40. ábra)!

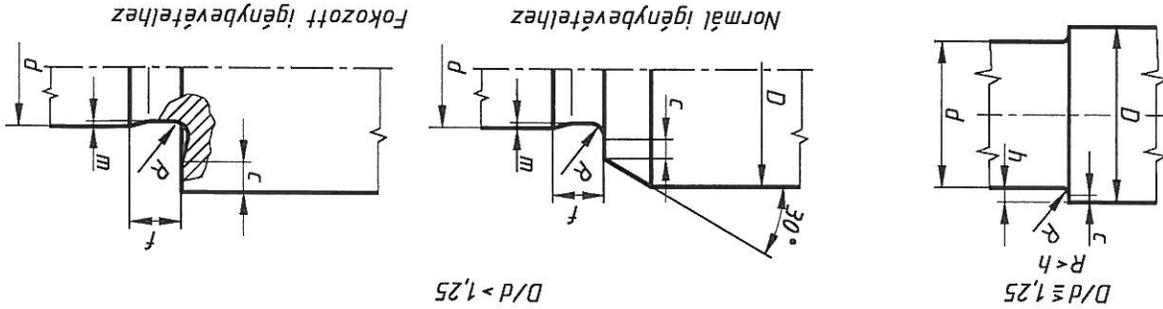

4.40. ábra. Támasztóvállak kialakítása és jellemző méretei

Az alkatrészek helyes illeszkedését, ill. a szerzámkiírást megfelelő beszűrás kialakítása teszi lehetővé (4.2. táblázat). A szabványos beszűrások egyszerűsített ábrázolását és mértémgadását a 4.41. ábra mutatja. Az egyszerűsített méret tartalmazza a beszűrás alakját és a jellemző méreteit.

Beszűrások fajtai és jellemző méretei.

Alakjel	Ábra a jellemző méretekkel
L	
J	
U	
V	


4.2. táblázat

4.3.4. Recézés jelölése és mértéghadása

A kezelőszervek, foganyúk, szerzsámnyelek stb. biztonságos megfogását különféle felületi miniatzat kialakításával lehet elősegíteni. A recézés különböző fajtaát a 4.3. táblázat tartalmazza. A recézés osz-tását – anyagfajtaától és a munkadarab méreteitől függően – a 0,5; 0,6; 0,8; 1, 1,2 és 1,6 méretsorozat-tól kell választani. A d_2 kiindulási átmérő függ a recézés fajtaától, a d_1 névleges átmérőtől és a r osz-tástól. A recézés előírása a rajzon az alakjelből, az osztás számmértékének üzedesveessző nélküli alakjá-ból és a szabványszámából áll (4.42. ábra).

4.3. táblázat

Egyenes recézés		RAA $d_2 \approx d_1 - 0,5t$
Bal irányú ferde recézés		RBL $d_2 \approx d_1 - 0,5t$
Jobb irányú ferde recézés		RBR $d_2 \approx d_1 - 0,5t$
Átlós recézés		RGV $d_2 \approx d_1 - 0,67t$
Keresztrecezés		RKE $d_2 \approx d_1 - 0,67t$
		Mélyített csücsokkal RKV $d_2 \approx d_1 - 0,33t$
		Kiemelkedő csücsokkal RGE $d_2 \approx d_1 - 0,67t$

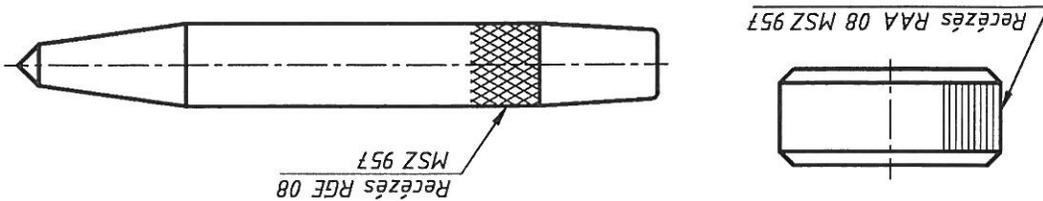


4.42. ábra. Recézés előírása alkatrésze rajzon

4.4. A mérthálózat kialakítása

A műszaki rajzon a méretek elhelyezkedése világosan fejezze ki a terv célját! Altalanban a méretek elhelyezése a különböző tervezési követelmények kombinációjának a következménye, és a következők szerint lehet megvalósítani:

4.4.1. Láncszerű mértemegadás


Láncszerű mértemegadást (4.43. ábra) csak ott alkalmazhatunk, ahol a tűrések lehetséges összeadóda-sa nem eredményezi az alkatrész működésképtelenségét.

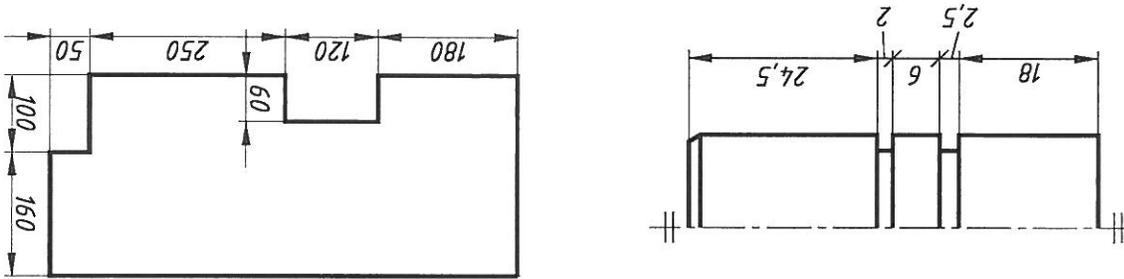

4.43. ábra. Példák láncszerű mértemegadásra

4.4.2. Bázistól kiinduló mértemegadás


Bázistól induló mértemegadás ott alkalmazható, ahol az azonos irányú méretek közös alaptól (bázistól) indulnak. A bázisfelület kiválasztható szerkesztési, gyártási vagy ellenőrzési szem-pontok alapján. A bázist lehetőleg úgy kell kiválasztani, hogy az alkatrész többi részletének tá-volságát könnyen lehessen attól megadni. Célszerű, ha ez a bázis egybeesik a gyártási (techno-lógiai) és az ellenőrzési bázisfelületekkel

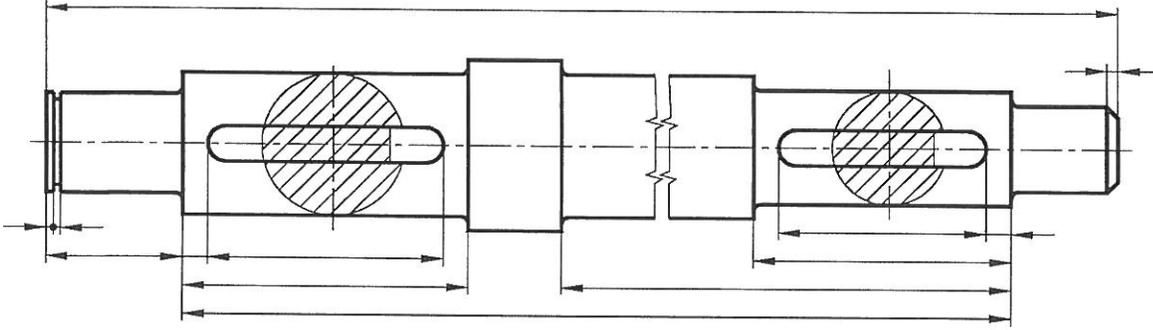


4.44. ábra. A működés szempontjából fontos felület mint mértezési bázis

A mértékgadás bázisvonalára lehet:

- a működés szempontjából fontos méret határvonalára (4.44. ábra),
- a működés szempontjából fontos szimmetriatengely (4.45. ábra),
- a főméret valamelyik határoló vonala (4.46. ábra), és/vagy
- egy adott távolságra levő sík nyomvonalára (4.47. ábra).

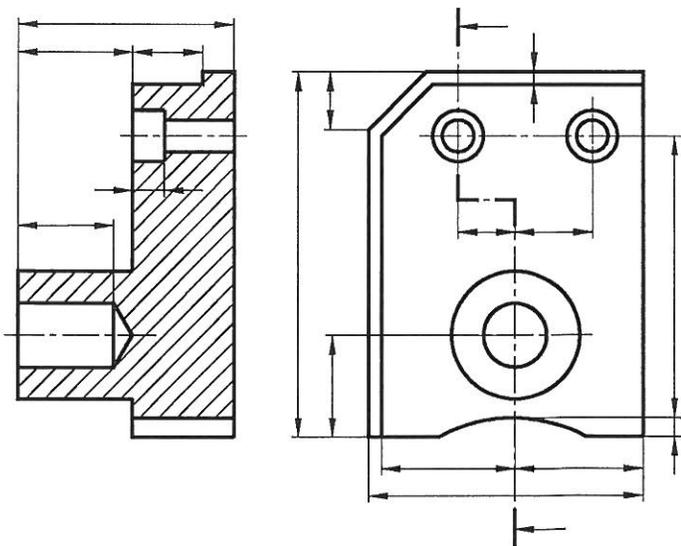


4.45. ábra. A működés szempontjából fontos szimmetriatengely mint mértékesi bázis

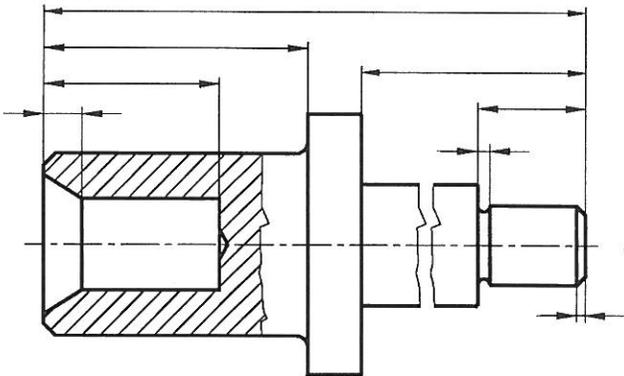


4.46. ábra. Bázis a főméret határoló vonala

4.47. ábra. Sík nyomvonalra mint bázis

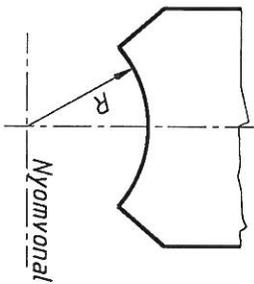


A bázistól induló mértehalózati elhelyezése szerint lehet:

- *parhuzamos mértékgadás*, amelynél az egyes mértékvonalakat egymással parhuzamosan rajzoljuk olyan távolságra, hogy a méreteket jól el lehessen helyezni (4.44.–4.46. ábrák) vagy
- *összevont (halmozott) mértékgadás*, amely a parhuzamos mértékgadás egyszerűsítése (4.48. és 4.49. ábra, I. még a 4.1. ábrát). A méret elhelyezhető a nyílhegy közelében a mértékvonalon (4.48.a) ábra) vagy a mértegegdvonalal egyvonalban (4.48.b) ábra).

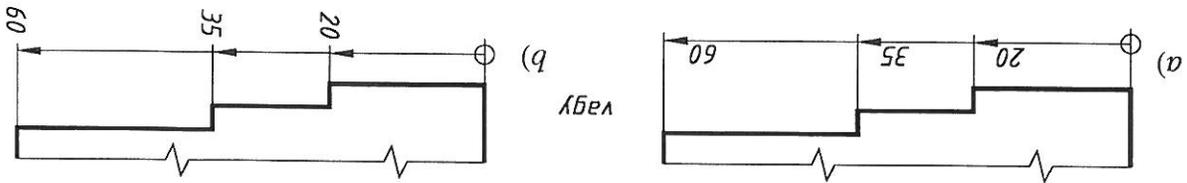


4.48. ábra. Összevont (halmozott) mértékgadás

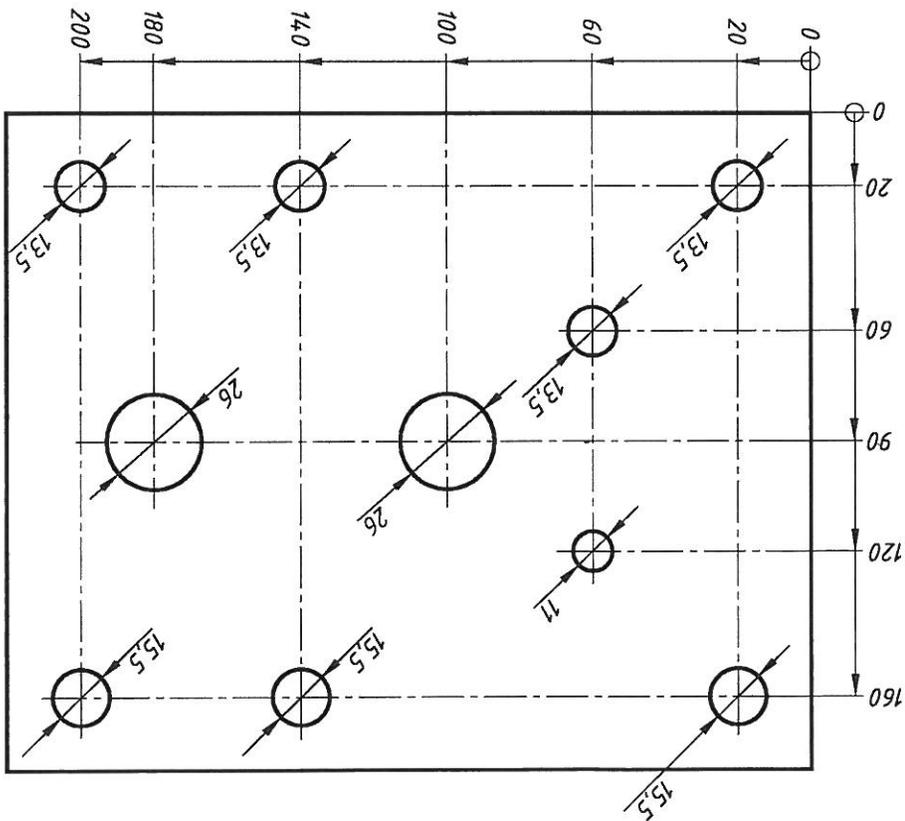

4.49. ábra. Két irányban összevont mértémgadás

4.4.3. Mértémgadás koordinátákkal

Koordinátákkal adhatjuk meg a méreteket pl. a kétrányban összevont mértémgadás helyett (4.50. ábra). Ennek a megoldásnál a méreteket táblázatba foglaljuk, nem egyenként adjuk meg. Több furatot tartalmazó alkatrészek esetén előnyös ez a megoldás (pl. koordináta-tűrógépben történő megmunkáláshoz).

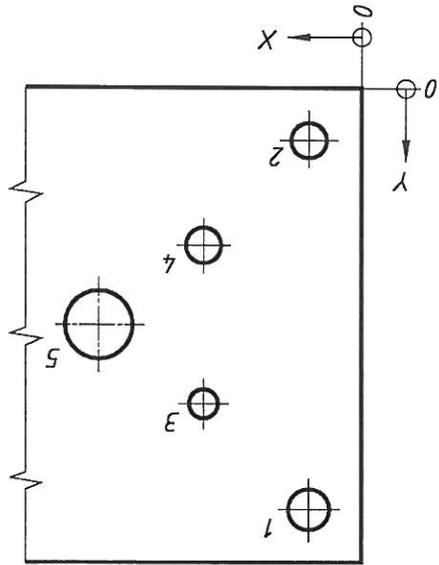


	X	Y	φ
1	20	160	15,5
2	20	20	13,5
3	60	120	11
4	60	60	13,5
5	100	90	26
6			
7			
8			
9			
10			

4.50. ábra. Mértémgadás koordinátákkal

4.4.4. Kombinált mértéggadás

Az alkatrészek mérteghálójának kialakításakor törekedni kell a méretek áttekinthető elrendezésére. A tárgy egyes részleteinek méreteit – ha szükséges és a rajz értelmezését nem zavarja – megadhatjuk az előző módszerek együttes alkalmazásával is (4.51. ábra). Ezt nevezzük kombinált mértéggadásnak. A jól kialakított mérteghálózat egyaránt megfelel a szerkesztési (működési) és a technológiai (gyártási/ellenőrzési) szempontoknak.

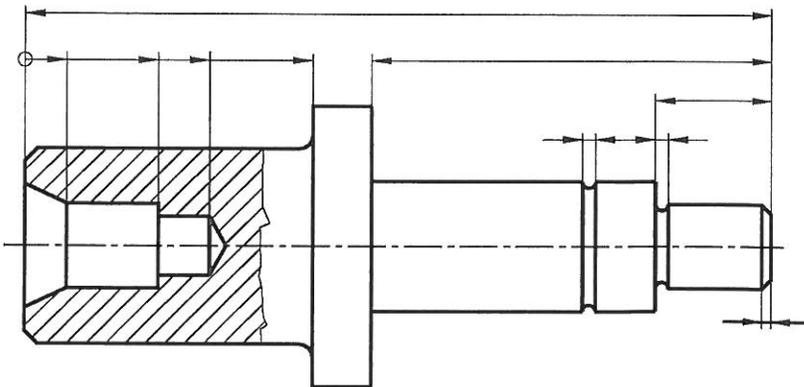

4.51. ábra. Kombinált mértéggadás


4.5. Műszaki követelmények szöveges megadása

A rajzon szöveggel adjuk meg a nem ábrázolható vagy nem jelölhető adatokat, magyarázatokat és műszaki követelményeket. A megadott szöveg rövid és szabatos legyen!

A szöveges előírások vonatkoznak pl.:

- az alkatrész anyagra, anyagi tulajdonságaira (pl. mágneses jellemzők);
- a mérete, töretek, tömgegre stb.;
- a hőkezelésre és felületkezelésre;
- a kész gyártmány beállítására, beszállítójára;
- a minőségi, csomagolási, szállítási előírásokra stb.

Mindig az alkatrész kész állapotát fejtesse ki, pl. „Édзве?”. A szöveget nagybetűvel kezdjük és a végére nem teszünk pontot. Az írásnagyságot celszerű 3,5 mm-re választani. Az ábrázolt tárgyra közveleltű vonalkozó szöveget mutatóvonalon írjuk elő. A mutatóvonal végére, ha a tárgy körvonalán belül végződik, kb. 1 mm-es pontot, ha a tárgy körvonalára mutat, akkor pedig nyílhegyet kell rajzolni. A mértegvonalhoz csatlakozó mutatóvonal végére nem kell rajzolni sem pontot, sem nyílhegyet (4.52. ábra).

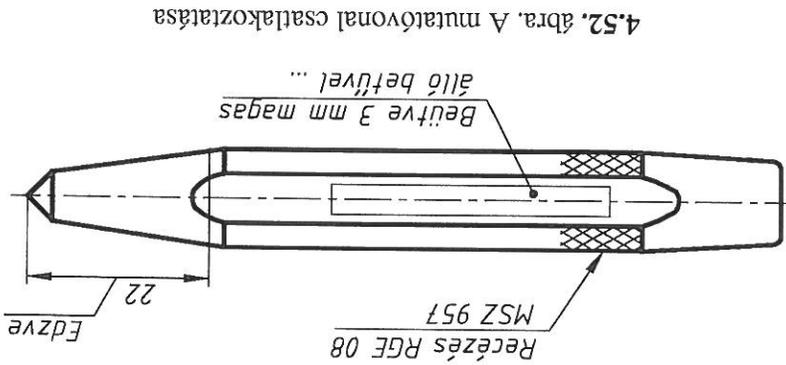

4.52. ábra. A mutatóvonal csatlakoztatása

A mutatóvonalak ne keresszék egymást vagy a méretvonalat, és ne haladjanak párhuzamosan a metszeti vonalkázással! Mutatóvonalon legfeljebb kétsoros szöveg adható meg a 4.52. ábra szerinti. Hosszabb szövegeket a feliratmező fölött kell elhelyezni. Fogazott példémek, rugók stb. műszaki követelményeit szabványos adattáblázatban kell megadni.

Gyakrabban használt szövegek:

- *Forgácsolás nélküli alakítások*: Lánggal vágva; Lyukasztva; Kovácsolva; Zömítve; Tömöritve; Recézve; Görgözve; Egyengetve stb.
- *Forgácsoló megmunkálások*: Fűrészelve; Üregelve; Hántolva; Dörzsölve; Kösztörölve; Tükrösítve; Polírozva; Szereléskor fúrva stb.
- *Körések*: Keményfórtaszta; Lágyfórtaszta; Hegesztve; Felsajtolva; Elszegecselve stb.
- *Felületkikészítés, hőkezelés*: Fényesítve; Homokkal fúvatva; Revéllenítve; Mázolva; Fényezve; Lakkozva; Eloxálva; Normalizálva; Nemesítve; Megeresztve; Cementálva ... mm; Edzve ... HRC; Betétben edzve stb.

Ellenőrző kérdések

1. Ismertessük a mértémgadás általános szabályait!
2. Soroljuk fel a mértémgadás elemleit!
3. Melyek a mérési egységvonalak és a méretvonalak elhelyezésére vonatkozó előírások?
4. Milyen méretvonal-határolók alkalmazhatók a gépészeti rajzokon?
5. A méretszám előtti milyen alakhoz kapcsolódó mértejelkeket alkalmazunk?
6. Ismertessük a méretek elhelyezésének két módszerét!
7. Ismertessük az ívek és sugarak mértémgadásának előírásait!
8. Mi a fájékozható méret fogalma és hogyan kell a rajzon megadni?
9. Melyek az egyenlő távolságra levő alakzatok mértémgadásakor alkalmazható egyszerűsítések?
10. Hogyan lehet egyszerűsíteni az ismétlődő alakzatok mértémgadását?
11. Ismertessük az elléjtörések és süllyesztések mértémgadásának szabályait!
12. Melyek a furatméret egyszerűsített mértémgadására vonatkozó előírások?
13. Hogyan kell előírni a rajzon a köbtelemelek felfekvő felületeinek méretét?
14. Hogyan kell megadni az alakrészt egy felületrészenek hőkezelését?
15. Mit tekintünk magától értetődő méretnek? Milyen esetben kell ezt a méretet megadni?
16. Mi a küposság fogalma és hogyan számíthatjuk ki?
17. Hogyan adjuk meg a küposság méretét az alaktrészrajzokon?
18. Mit értünk lejtés alatt és hogyan számíthatjuk ki a lejtés számértékét?
19. Hogyan adjuk meg a lejtés méretét az alaktrészrajzokon?
20. Melyek a központfurat egyszerűsített mértémgadásának szabályai?
21. Milyen besűrűsítőket ismerünk, és hogyan történik ezek egyszerűsített mértémgadására?
22. Milyen recézéseket ismerünk, és hogyan történik ezek egyszerűsített mértémgadására?
23. Melyek a mérthálózat kialakításának alapvető megoldásai?
24. Mikor alkalmazható a lányszerű mértémgadás?
25. Soroljunk fel a mértémgadás bázisaként választható elemekre példákat!
26. Mit értünk bázistól induló összevont (halmazott) mértémgadás alatt?
27. Melyek az összevont mértémgadás kialakításnak szabályai?
28. Ismertessük a koordinátákkal való mértémgadás elvét!
29. Mit értünk kombinált mértémgadás alatt?
30. Mondjunk példákat műszaki követelmények rajzon való szöveges megadására!

5. FELÜLETI ÉRDESSÉG

Az eddigi tanulmányaink során megismertük az alkaterületek alapjának és méreteinek egyértelmű meghatározását a műszaki rajzokon. Az alkaterületek elkészítéséhez – a szükséges gyártási eljárások gazdaságos kiválasztása érdekében – a rajznak tartalmaznia kell a munkadarab felületeinek elérhető minőségét is. A felületminőségben a felület jellemzőinek összességét (alakpontosság, érdesség stb.) értjük. A felületminőségi követelményeket négy tényező határozza meg:

- ha az adott felület egy másik felületen csúszik, akkor a sűrűdés okozta kopás és melegeedés csökkentése érdekében minél jobb minőségű legyen (pl. lengélycsap-csapágyperesely);
- a szigorú alak- és méretűrrelssel gyártandó, illeszkedő felületeket megfelelő érdességre kell megmunkálni;
- egyes alkaterületek (pl. műszerek kezelőlemei, használati tárgyak díszítőlemei stb.) felületeit esztétikai okok miatt kell igényesen kidolgozni és
- minél jobb felületminőséget kell elérni, annál nagyobbak lesznek a gyártás költségei. Ezért nem célszerű indokolatlanul jó minőségű előírása a rajzon!

A következőkben a felületi egyenlenségek közül a hullámosság és az érdesség alapfogalmait és követelményeinek a műszaki rajzokon való előírását ismertetjük meg. Az egyenlenségek témájával részletesebben foglalkozik a Tankönyvmester Kiadó: **Alapmérések. Geometria mérések** c. könyve.

5.1. Alapfogalmak, geometriai jellemzők

Az alkaterületeket többnyire mérési felületek (sík, henger, kúp stb.) határolják. A megmunkálás során ezek a felületek csak több-kevesebb hibával készíthetők el. Az alkaterületek felületének az elméleti (ideális) geometriai alaktól való eltérést *egyenlenségnek* nevezzük. A gyártás során keltkező egyenlenségeket az 5.1. táblázat foglalja össze.


Az egyenlenségek fajtái.

5.1. táblázat

Az egyenlenség		rendűsége	
Alakeltérés síklapúság-eltérés; köralkeltérés; hengeregyenlítés; kúposság stb.	Hullámosság	1.	Alakeltérés síklapúság-eltérés; köralkeltérés; hengeregyenlítés; kúposság stb.
Munkagép, szerzár és munkadarab elhúzóerők stb. befejezési hibák; kopása vagy deformációja;	Munkagép, szerzár és munkadarab lengés, rezgés; szerzár excentrikus befogása;	2.	Hullámosság
Munkadarab, szerzár alakeltérése	Forgácsolási jellemzők: előtolás, fogásmélység, forgácsolási sebesség; szerzár elgéometriája	3.	Érdesség barázdák
Forgácsolási jellemzők: előtolás, fogásmélység, forgácsolási sebesség; szerzár elgéometriája	A munkadarab anyaga; szerzár anyaga, kenés, hűtés stb. elektronkémiai folyamatok; maratás, korrozio stb.	4.	A barázdák felületén levő: rovátkák repedések stb.
Kristályszerkezeti változások	5.	4.	A barázdák felületén levő: rovátkák repedések stb.
Mikroérdesség	6.	5.	Kristályszerkezeti változások
Fizikai és kémiai hatások; adszorpció, tértárcsazavarok stb.	Fizikai méresek (ultramikroszkópia)	6.	Mikroérdesség
Szubmikrogeometria	Mikrogeometria	6.	Mikroérdesség
Geometriai vagy fizikai felületvis- gálat	Makrogeometria	6.	Mikroérdesség
Hossz- és szög- mérés	értékelése	6.	Mikroérdesség
vizsgálati tartománya	értékelése	6.	Mikroérdesség


Megjegyzés: Az alakeltérések fajtáit és a műszaki rajzokon való előírásait a 6. fejezet tartalmazza. A 4-6. rendű egyenlenségekre vonatkozó követelményeket többnyire szöveges utasításokban közlik.

A különféle rendű egyenletlenségek értelmezését az 5.1. ábra szemlélteti. Az alkatrészfelületein megjelenő egyenletlenségek olyan *eredő egyenletlenségeknek* tekinthetők, amelyek a különböző jellegű szabálytalanságok egymásra helyezéséből (szuperponálásból) adódnak.

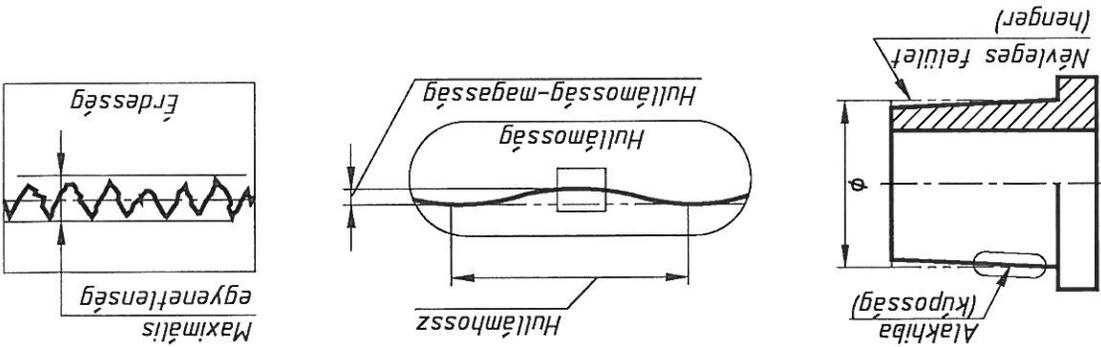

5.1. ábra. Alakhiba, hullámosság és érdesség

Az egyenletlenségek meghatározásakor megkülönböztetjük a *névléges*, a *valóságos* és az *eszelt felületet*. Az alkatrészfelületen ábrázolt és a méretekkel meghatározott felületeit *névléges (mérési, ideális, elméleti) felületek* nevezzük. Jellemzője a *névléges profil*, amely többnyire egyenes vagy kör (5.2.a) ábra). A *valóságos felület* a tényleges felület, amely különféle (gyártási eredetű) egyenletlenségek miatt elter a névléges felülettől. Jellemzője a *valóságos profil*, amelyet többnyire (ha lehetséges) a felület miniatúrára merőleges síkkal képezünk. Az *eszelt felület* a méréssel meghatározott felület, amely a különféle mérési pontláncok miatt elter a valóságos felülettől. Jellemzője az *eszelt profil*, amely a valóságos profil leképezése (5.2.b) ábra).

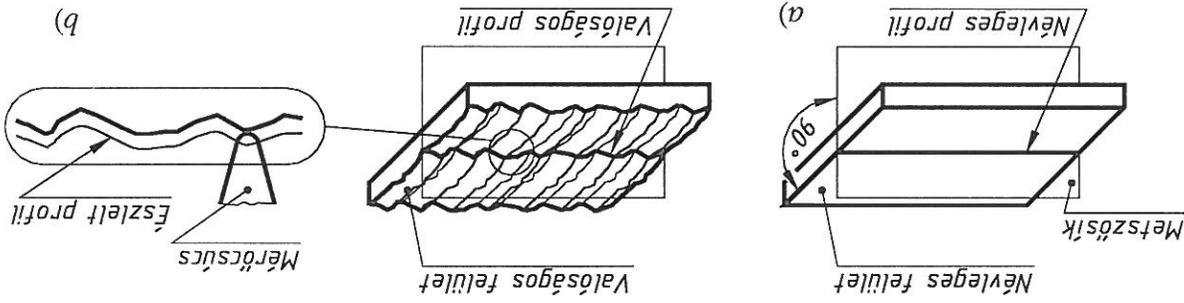


5.2. ábra. A névléges és a valóságos profil értelmezése

Gépszeti rajzokon főként a megengedett alakeltéréseket és a felület érdesség különféle jellemzőinek számszerű értékeit írjuk elő. A hullámosságai követelmény megadására viszonylag ritkán kerül sor.

5.2. Az érdességi jellemzők és mérőszámaik

A felület érdesség a felület mértani jellegű egyenletlenségeinek – a megmunkálásból eredő jellegzetes miniatúrai mutató – kis térközi része. Jellemzőjére a gyakorlatban az R_a átlagos felületi érdességet vagy az R_z egyenletlenség-magasságot alkalmazzák.

Az érdességi profil jellemzőit az 5.3. ábra szemlélteti. Mindkét jellemző ellenőrizhető a gyártás során szemrevételezéssel (általánokhoz viszonyítva), vagy méréssel (pl. "Surftest-201" típusú műszerrel). A mérés nem a teljes felületre történik, hanem csak egy kisebb szakaszon, az ún. *alaphosszon*. Az egyes mérési pontokhoz tartozó alaphosszak számértékét szabvány írja elő.

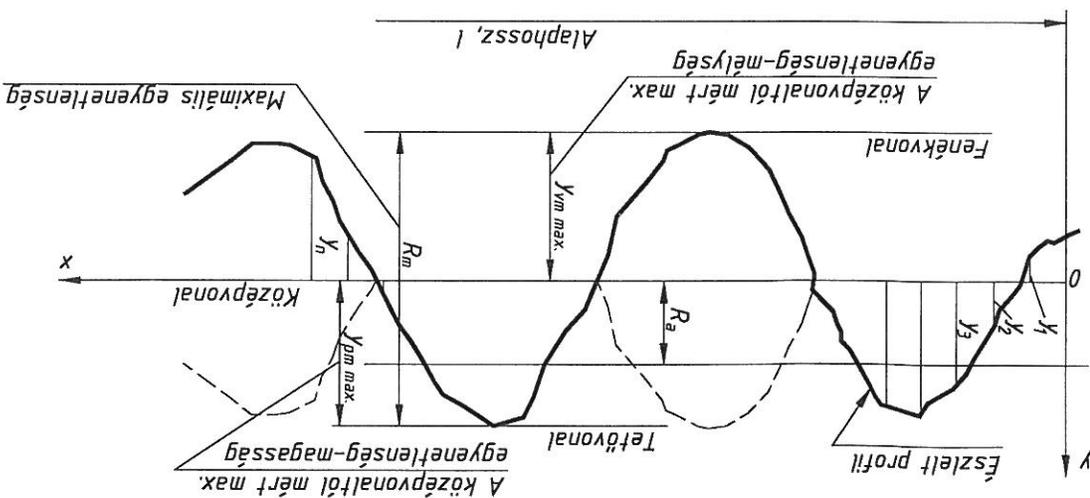


5.3. ábra. Az érdességi profil adatai

Az R_a átlagos érdeesség (átlagos aritméterikai eltérés) az esztelt profil pontjainak a középvonaltól mért átlagos távolsága az alaphossz tartományában.

Az átlag számításához a távolságokat előjel nélkül, azaz abszolút értékekkel vesszük figyelembe:

$$R_a = \frac{1}{n} (|y_1| + |y_2| + |y_3| + \dots + |y_n|)$$

Az R_z egyenletlenség-magasság az alaphosszon belül észlelt profil 5 legmagasabb és 5 legalacsonyabb pontjának a középvonaltól mért távolságából számított átlag.

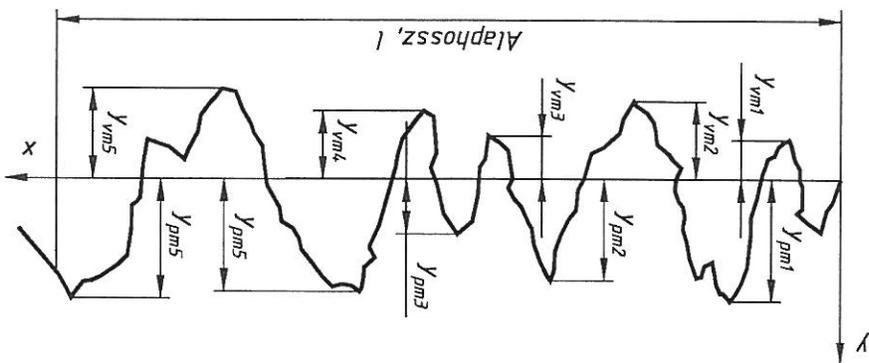

$$R_z = \frac{(y_{pm1} + y_{pm2} + y_{pm3} + y_{pm4} + y_{pm5}) - (y_{vm1} + y_{vm2} + y_{vm3} + y_{vm4} + y_{vm5})}{5}$$

5.4. ábra. Az egyenletlenség-magasság számítása


Az egyenletlenség-magasság értémezését és számítását az (5.4. ábra) szemlélteti. Az átlagos érdeesség és az egyenletlenség-magasságot a rajzon μm -ben adjuk meg. Megközelítő összefüggés írható fel a két jellemző között: $R_a \approx R_z/4$. Szabványos számértékeiket az 5.2. és az 5.3. táblázatok tartalmazzák. Az érdeesség megadásakor előnyben kell részesíteni a felső sorban levő (vastagon szedett) értékeket.

Az átlagos érdeesség számértékei.

5.2. táblázat

Átlagos érdeesség, R_a , μm									
400	200	100	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8
320	160	80	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63
250	125	63	32	16	8	4	2	1	0,5
0,012	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,75	1,25	2,5	5
0,01	0,02	0,04	0,08	0,16	0,32	0,63	1,25	2,5	5
0,008	0,016	0,032	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4

5.5. ábra. A felület érdesség alapjelei
 a) közvetlen alapjel; b) forgácsolással készített felület alapjele;
 c) forgácsoló megmunkálás nélküli készülő felület alapjele

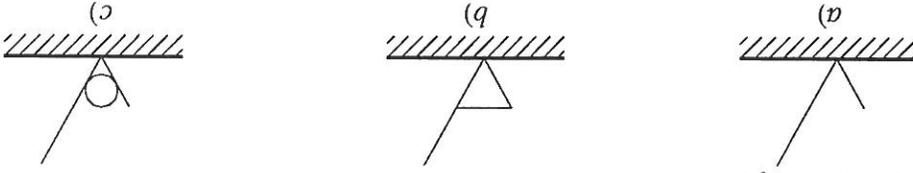

Szükség esetén más érdességi paraméter és egyéb kiegészítőadatok is előírhatók. Az alapjel 60°-os egyenlően szaru nyitott ék (5.5.a) ábra), amely önmagában csak „vizsgált felület” jelent, és nem ír elő érdességi követelményt.

A felület érdességét a rajzon az érdesség alapjével és leggyakrabban az R_a átlagos felületi érdesség számértékével adják meg.

5.3. Az érdességi jelek és mérőszámok elhelyezése a rajzon

Az érdességi fokozatok száma	Erddességi értékek, R_a	
	μm	μm
N1	50	2000
N2	25	1000
N3	12,5	500
N4	6,3	250
N5	3,2	125
N6	1,6	63
N7	0,8	32
N8	0,4	16
N9	0,2	8
N10	0,1	4
N11	0,05	2
N12	0,025	1

5.5. táblázat. Erddességi fokozatszámok.

l , mm	R_a , μm	R_z , μm
25,0	400-200	1600-800
8,0	100-50	400-200
2,5	25-6,3	100-25
0,8	3,2-0,8	12,5-3,2
0,25	0,4-0,05	1,6-0,2
0,08	0,025-0,012	0,1-0,025

5.4. táblázat. Alaphosszak számértéke.


5.4. táblázat tartalmazza. Azokon a rajzokon, amelyekben a hosszúságokat hűvellyekben (l in $\approx 25,4$ mm) adják meg, az érdességi jellemzők mérőszámait μm helyett in -ben jelölik. A mérőszámok és az R_a számértékei félreértelmezésnek elkerülése érdekében az átlagos érdesség megadható az ISO 1302 szabvány érdességi fokozatszámával is (5.5. táblázat).

Az átlagos érdesség és az egyenlenség-magasság mérésekor alkalmazandó l alaphosszak az

Egyenlenség-magasság, R_z , μm											
1000	500	250	125	63	32	16	8	4	2	1	0,5
1250	630	320	160	80	40	20	10	5	2,5	1,25	0,63
1600	800	400	200	100	50	25	12,5	6,3	3,2	1,6	0,8
										0,4	0,2
										0,1	0,05
										0,08	0,04
										0,063	0,032


5.3. táblázat. Az egyenlenség-magasság számértékei.

Ha a megmunkálás forgácsolással történik, akkor a kötetlen alapjelen az **5.5.b**) ábra szerint kell kiegészíteni. Ez a jel ömaggában csak „megmunkálendő felületet” jelent, nem ír elő érdességi követelményt. Ha a felület forgácsolás nélkül (pl. öntéssel, kovácsolással) készül, vagy az előző gyártási állapotban kell hagyni, akkor az **5.5.c**) ábra szerint kell kiegészíteni. Amennyiben különleges felületminőségi jellemzőket kell megadni, akkor az alapjel hosszabb ágát az **5.6.a**) ábra szerint egészítjük ki. Az alkaterész azonos érdességu, összefüggő (körbemenő) felületeit a törespontra rajzolt körrel jelölhetjük (**5.6.b**) ábra).

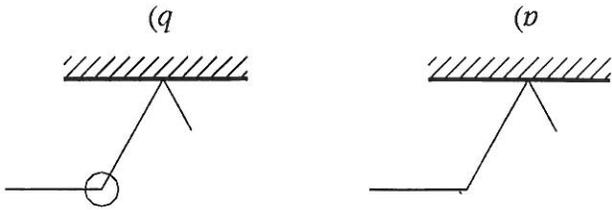

5.6. ábra. Az alapjel kiegészítései



5.7. ábra. A rajzjellet kiegészítő előírások

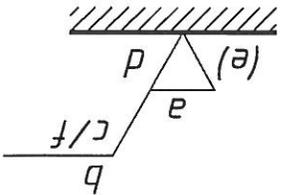

A felületminőség egyes előírásait a rajzjelen az **5.7.** ábra szerint kell elhelyezni. Az egyes betűk a következő adatokat jelölik:

- a) Az R_a – vagy egyéb – érdességi paraméter betűjele és számerőke mikrométerben. Ha csak egy érték van, akkor az a megadott érdességi paraméter megengetett felső határát jelenti.
- b) Gyártási módszer, kezelés, bevona srb. előírása.
- c) A mérési hossz, a megfelo paraméterjel és hullámamagasság mikrométerben.
- d) A megmunkálási nyomok irányának jele.
- e) A megmunkálási ráhagyás.
- f) Az R_a -tól eltérő egyéb érdességi paraméter jele és számerőke mikrométerben.

Ha más előírás nincs, akkor a felületi érdesség megadott értéke a kész alkaterészre vonatkozik. Ha a felületminőséget mind a kezelés előtt, mind pedig utána meg kell határozni, akkor az **5.8.** ábra szerint járunk el. A megmunkálással létrejött nyomokat (pl. szerzámnyomokat) a rajzjelükkel adjuk meg (**5.9.** ábra). A rajzjelek merte és vonalvastagsága a feliratozás nagyságával megegyező. A megmunkálási nyom irányának rajzjelét az **5.6.** táblázat tartalmazza.

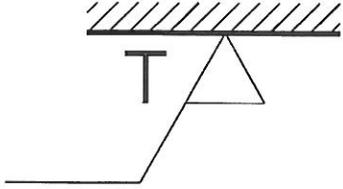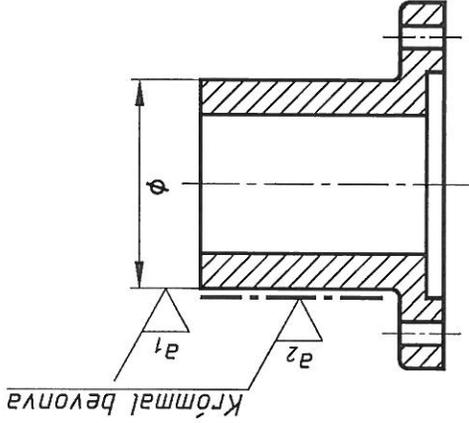

5.8. ábra. Forgácsolás és bevona utáni érdesség jelölése


5.9. ábra. A megmunkálási nyom jelölése

A felületi érdesség alap- és kiegészítőjelenek merteit – a rajzon alkalmazott írásnagyság függvényében – határozza meg a szabvány. Az alapjel merteit és a kiegészítőadatok elhelyezését az **5.10.** ábra és az **5.7.** táblázat tartalmazza. Figyeljünk meg, hogy az érdesség alapjelen és a kiegészítőadatoknál a feliratozás vonalvastagságával kell rajzolni (pl. $h = 3,5$ mm esetén $d' = 0,35$ mm)! A felirat magasságának helyiége az a_1, a_2, c és d helyeken h legyen, a b területen a szövegírás miatt kissé nagyobb a helyszükséglet.

5.6. táblázat A megmunkálási nyomok irányának rajzjelei.

Rajzjel		Értelemezés és példa
=		A barázda-irány annak a nézetnek a síkjával párhuzamos, amelyben a rajz van.
T		A barázda-irány annak a nézetnek a síkjára merőleges, amelyben a rajz van.
X		A mintázat annak a nézetnek a síkjára vonatkozóan, amelyben a rajz van, ferdén ke- resztződ.
M		Többsírtű mintázat.
C		A mintázat megközelítően kör alakú annak a felületnek a közép-pontjához viszonyítva, amelyben a rajz van.
R		A mintázat megközelítően sugár-irányú annak a felületnek a közép-pontjához viszonyítva, amelyben a rajz van.
P		Szemcsés, nem irányított vagy rendezetlen mintázat (pl. szikra-forgácsolás).

5.10. ábra. Az érdeesség rajzjele és az adatok elhelyezésének arányai

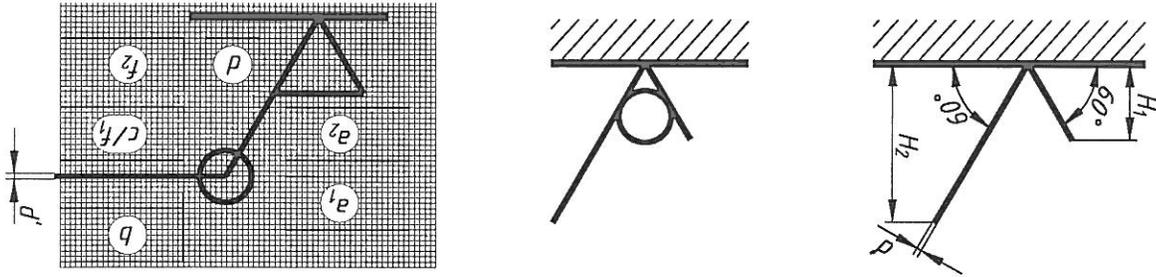



Rajzjelek és kiegészítőjelek méretei.

Számok és betűk magassága, h	2,5	3,5	5	7	10	14	20
Vonalvastagság jelekhez, d'	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
Vonalvastagság felirathoz, d	0,25	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
Magasság, H ₁	3,5	5	7	10	14	20	28
Magasság, H ₂	8	11	15	21	30	42	60

A felületi érdeesség jelét és a vele kapcsolatos feliratokat úgy kell elhelyezni a rajzon, hogy azok feljének meg a rajz olvasási irányának (5.11.a) ábra). A rajzjel elhelyezhető a felület kontúrvonalán, a felülethez csatlakozó nyílhegyben végződő mutatóvonalon vagy a mérősegegvonalon. Általános előírás, hogy a jel csúcsa vagy a mutatóvonal nyílhegye kivitíri a munkadarab anyagára mutatáson (5.11.b) ábra). Ha nem okoz félreértést, akkor a felületi érdeesség jele elhelyezhető a megadott méretekkel összekapcsolva (5.12. ábra). A rajzjel egy adott felületre csak egyszer kell megadni, lehetőleg azon a nézeten, amelyiken a felület méretét vagy helyzetét meghatározó méretek vannak. Hengeres és hasáb alakú felületeken – ha közép-vonallal vannak jelölve – csak egyszer kell ábrázolni a rajzjelet (5.13. ábra). A hasáb mindegyik felületén külön kell jelölni, ha különböző felületminőségek szűksége (5.14. ábra). Bonyolult jelölések ismétlésének elkerülése érdekében, vagy ha kevés a rendelkezésre álló hely, az érdeesség követelmény egyszerűsítve is előírható (5.15. ábra). Az alkalmazott jelölés jelentését a rajz közölve, a felírtatkozó közölve vagy az általános megjegyzésekre fenntartott helyen kell megadni.


Há az alkatesz minden felületen vagy azok többségén azonos érdelességi követelményt kell előírni, akkor azt az ábra mellett – pl. a rajzlap jobb felső sarkában – elhelyezett kiemelt jellel adhatjuk meg.

Amennyiben van a kiemelt jeltől eltérő minőségű felület, akkor azon a felületen fel kell tüntetni az érdelességi követelményt. Erre a kiemelt jel után zárójelben megadott egyedül álló alapjellel hívjuk fel a figyelmet (5.16.a) ábra), vagy a kiemelt jel mögött zárójelben megadjuk az eltérő minőségű felületek érdelességi jelleit (5.16.b) ábra).

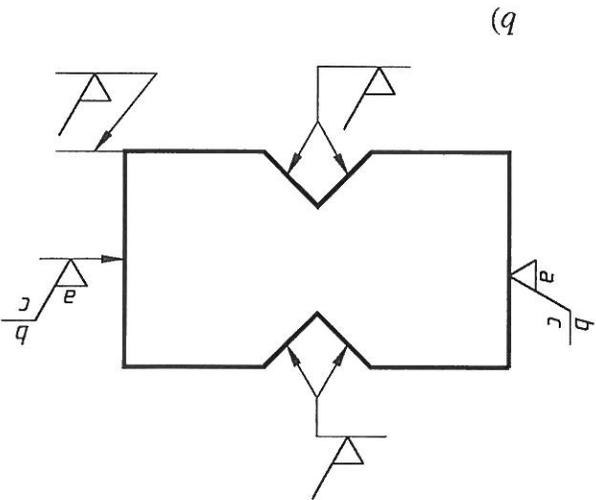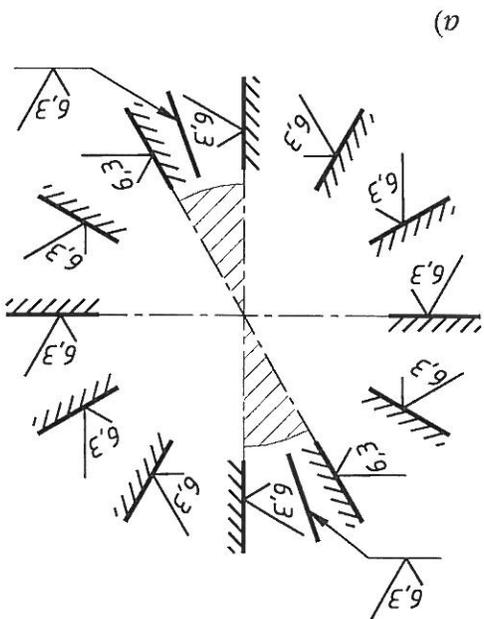


5.11. ábra. Az érdelességi jel elhelyezése és a mérőszám feltüntetése


5.12. ábra. Erdesség megadása mértévonalon

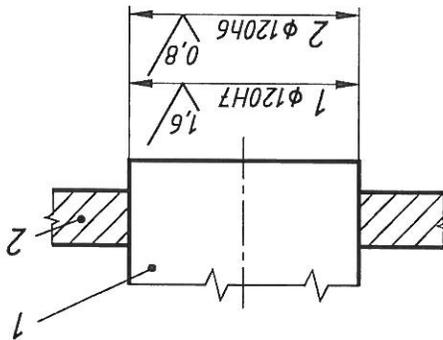


5.14. ábra. Összefüggő felület eltérő érdelessége

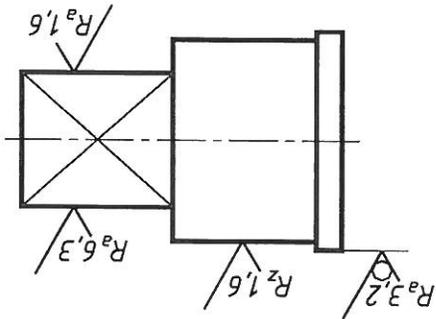


5.13. ábra. Erdesség jelölése hengereken

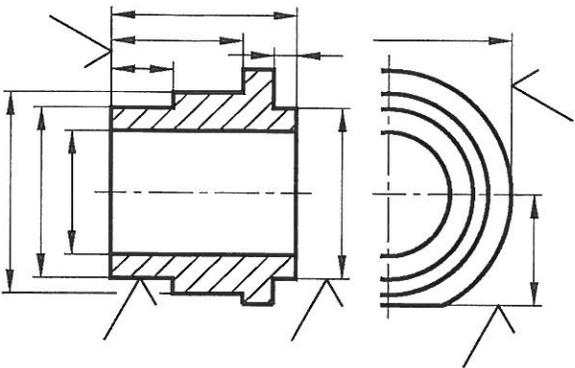


5.15. ábra. Erdesség egyszerűsített jelölése

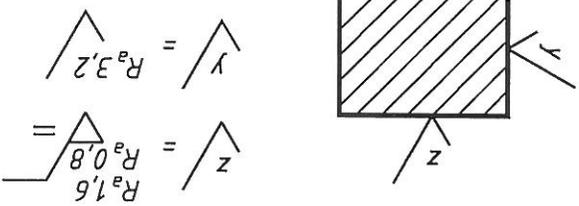

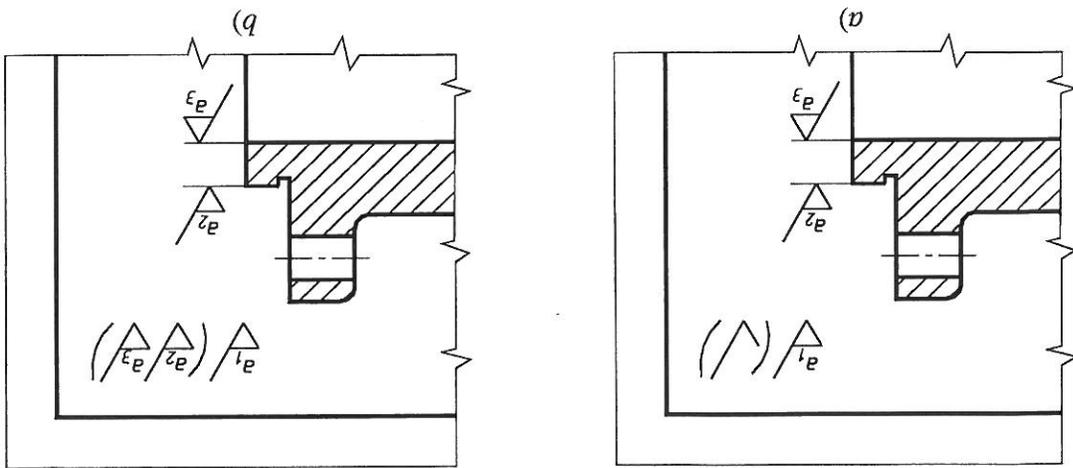


5.16. ábra. Kiemelt érdességjel alkalmazása


Az azonos névleges méretű, de eltérő érdességű felületszakaszokat egymástól vékony, folytonos vonalal kell elválasztani, és az érdességet külön-külön meg kell adni (5.17. ábra). Az 5.18. ábra szerinti megadott érdességjel érvényes a lekerekítési sugarakra és/vagy ellétörésekre is. Ismétlődő furatok egyszerűsített méretmegadása készíthető a felületminőség követelményével az 5.19.(a) ábra szerinti. További lehetőséget mutat a méretmegadás és felületminőség összevonat jelölésére az 5.19.(b) ábra.

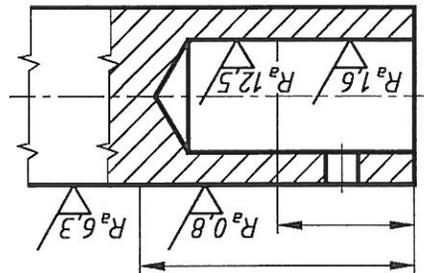

5.17. ábra. Eltérő érdességű szakaszok jelölése

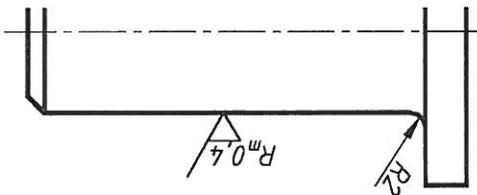


5.18. ábra. Az érdességjel érvényessége

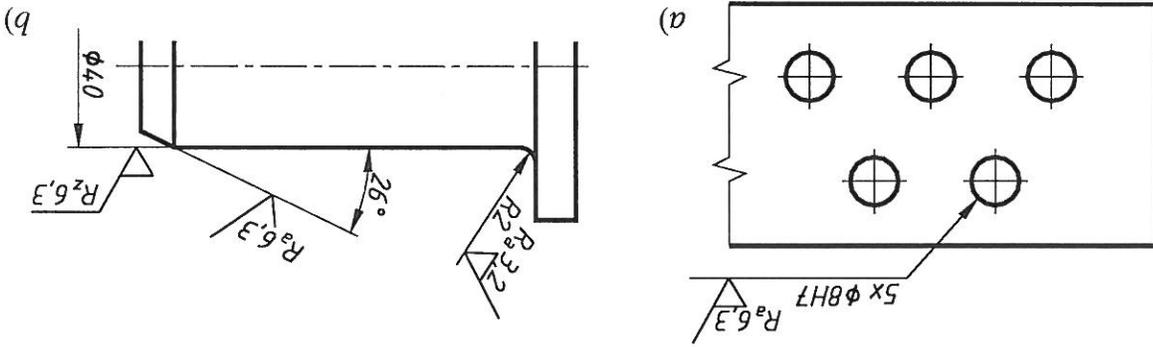

5.19. ábra. Felületminőség és méretmegadás kombinációi

Összevont felületminőségi követelmény előírására láthatók példák az 5.20. ábrán. A megadott követelmények a következőképpen értelmezhetők.
 5.20.(a) ábra: A felület közörtüléssel készítenendő; $R_a = 1,6 \mu\text{m}$, $R_m = 6,3 \mu\text{m}$ -re korlátozva; mérési hossz $2,5 \text{ mm}$; a megmunkálási nyom iránya megközelítőleg merőleges a vetítési síkra.
 5.20.(b) ábra: Felületkezelés megmunkálás nélkül; nikkel-krom bevonat; egyenletlenség-magasság $R_z = 1 \mu\text{m}$ az összes csatlakozó felületen.

5.20.c) ábra: Felületkezelés, nikkel-króm galvánbevonat; felületminőség $R_a = 3,2 \mu\text{m}$, $0,8 \text{ mm}$ mérési hosszal, $R_z = 16 \mu\text{m}$ és $R_z = 6,3 \mu\text{m}$ közötti R_z értékre korlátozva $2,5 \text{ mm}$ mérési hosszal; a megmunkálási nyom iránya megközelítőleg merőleges a vetítési síkra.

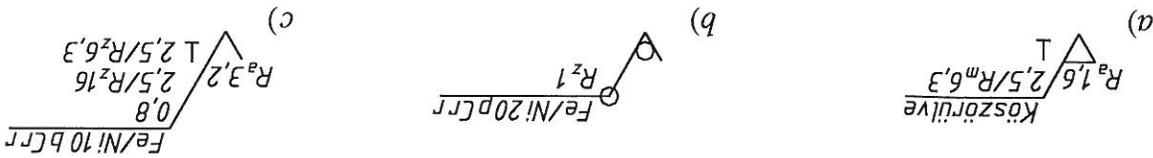

5.20. ábra. Példák összetett érdességi utasítások jelölésére

A különféle gyártási eljárásokkal elérhető felületminőségeket foglalja össze az 5.8. táblázat.

Néhány gyártási eljárás és a vele elérhető felületminőség.

5.8. táblázat

Mégmunkálási eljárás	Érdességi fokozatszám													
	N01	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12
Ötös homokformába	0,006	0,012	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50
Húzás														
Hosszsztergálás														
Síkcsisztergálás														
Gyalulás														
Martás														
Fúrás														
Dörzsárazás														
Köszörülés														
Fényesítés (polírozás)														
Dörzköszörülés (hónolás)														
Tuktörítés														

Ellenőrző kérdések

1. Milyen szempontok alapján írjuk elő az alkatrészek felületminőségét?
2. Milyen egyenlenségek keletkeznek a megmunkálás során és mi okozza azokat?
3. Ismertessük a névleges, a valóságos és az észlelt felület, ill. profil fogalmait!
4. Mi az átlagos felületi érdesség, hogyan számoljuk ki és mi a mértékegysége?
5. Mit értünk egyenlenség-magasság alatt, mi a jele, képlete és mértékegysége?
6. Milyen összefüggés van az átlagos érdesség és az egyenlenség-magasság között?
7. Műszaki rajzokon melyek az R_a és az R_z előírható számtértékei?
8. Mi a maximális egyenlenség fogalma?
9. Milyen érdességi alapjeleket használhatunk a felületminőség előírásakor?
10. Mit jelent az érdességi jel törepsponján elhelyezett kis kör?
11. Ismertessük a rajzjelhez csatlakozó adatok elhelyezési rendjét!
12. Ismertessük az érdességi alapjel és a kiegészítőjelek vonalvastagságát és méreteit!
13. Melyek a megmunkálási nyomok rajz- és betűjelei?
14. Ismertessük az érdességi jel elhelyezésének szabályait!
15. Mit jelent a kiemelt érdességi jel és melyek az alkalmazására vonatkozó szabályok?


6. TÜRÉSEK ÉS ILLESZTÉSEK

Ha az alaktrészeket korszerű gépeken munkáljuk meg, akkor sem lehet az alakjukat és a méreteiket tökéletes pontosságra elkészíteni. Elengedő, ha az alaktrész tényleges méretei két olyan határméret közé esnek, amely esetén az még hibátlanul működik, ill. megfelelően kapcsolódik a csatlakozó alkatrészhez. A tilzott pontossági követelmények kielégítése feleslegesen növeli a gyártás költségeit. Az alkatrészek megmunkálásának pontosságát elsősorban funkcionális szempontok alapján határozzák meg. A tervezés során a munkadarab minden méterére, ill. geometriai elemére meg kell állapítani a szükséges pontosságot, vagyis a rajzon közvelelenti vagy közvelelő kell írni:

- a méretek megengedett eltéréseit, azaz a *mérettűrést*;
- a felületek alakjának az ideális alaktól való eltéréseit, azaz az *alaktrűrést*;
- az egyes felüleletelemek egymáshoz viszonyított helyzetének pontosságát, azaz a *helyzettűrést*.

6.1. Alapfogalmak, elnevezések

Az alkatrészarajzokon a gyártáshoz és az ellenőrzéshez szükséges összes méretet meg kell adni. A rajzon méretszámokkal megadott méretet *névleges méretek* (*N*) nevezzük. A névleges méretet tekintjük az *alpméretek* (*A*), amelyre az eltéréseket vonatkoztatjuk. A gyártás során ez a méretet valamilyen pontossággal megközelítjük, és az így elkészített *tényleges méret* (*T**M*) a névleges méret körül ingadozik. Ezt a méreiszoródást korlátozzuk a tűrések előírásakor azáltal, hogy közvelelő vagy közvelelenti előírjuk az adott méret megengedett legkisebb méretet pedig *alsó határméretek* (*AH*) nevezzük. A tényleges méretek a két határméret közé kell esnie, különben a munkadarabot selejtnek tekintjük. Több alkatrészen mérve ugyanazt a méretet jellegzetes szoródási görbén ábrázolhatjuk a kapott értékeket (6.1. ábra). Megfelelő gyártási körülmények között az adott méretek zömében a *közepes méret* (*M*) körül kell szórnia. A közepes méret a felső és az alsó határméretek számtani középértékével egyenlő. A felső és alsó határméretek által korlátozott szoródási mező (tűrésmező) nagyságát *tűrésnagyságnak* (*T*) nevezzük.

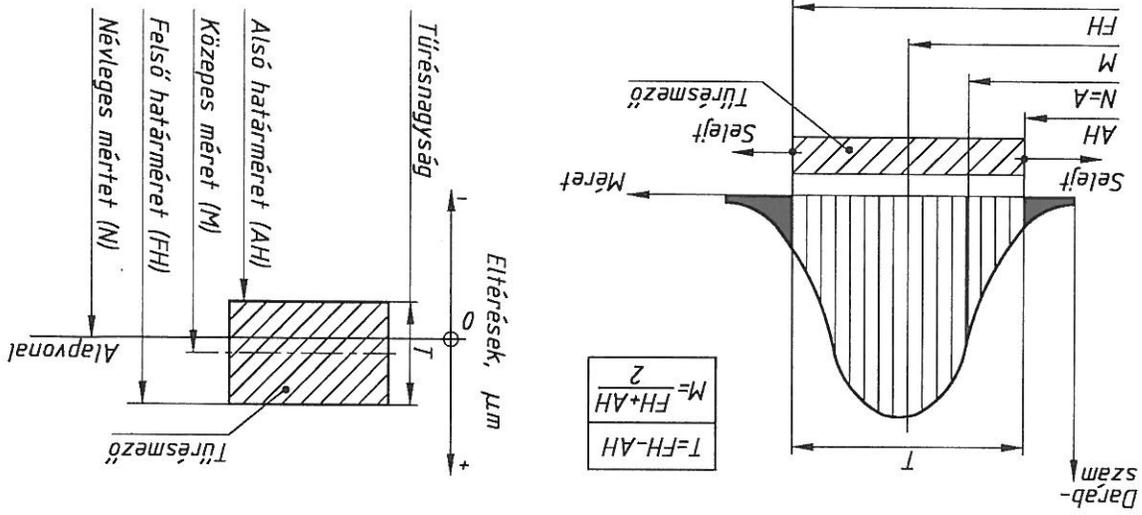


6.1. ábra. Alapfogalmak értelmezése és ábrázolása erős nagytáblában

A tŰréssekkel kapcsolatos fogalmak értelmezéséhez és a tŰréses számításokhoz a tŰrésmezőt a méretet megtestesítő *alapon*hoz viszonyítva mutatja.


A rajzon – a mérthálózatban – többnyire kevés hely van a határméretek előírására, ezért gyakran a *határeltérsek* megadása. A határeltérsek előjeles számok és azt mutatják meg, hogy a tŰrésmező határai a névleges mérethez adva megkapjuk a felső határméretet ($FH = N + FE$), míg az *alsó határeltérssel* (AE) szá-molva az alsó határmérethez jutunk ($AH = N + AE$). *Alapelértésnek* (E) nevezzük a tŰrésmező alapvo-nalhoz viszonyított helyzetét. Értéke megegyezik az alaponalhoz közlebbi határeltérés értékével, vagyis $E = FE$ vagy $E = AE$ (6.2. ábra).

A tŰrésmezőt a gyakorlatban különböző adatokkal írhatjuk elő. Nagyon fontos annak belátása, hogy egy adott mérete vonatkozta a megengedett szóródási mező (tŰrésmező) egyértelmű meghatározá-sához két adat szükséges:


- a két határméret (FH és AH), vagy
- a két határeltérés (FE és AE), vagy
- az alapeltérés (E) és a tŰrésnagyság (T) (6.3. ábra).

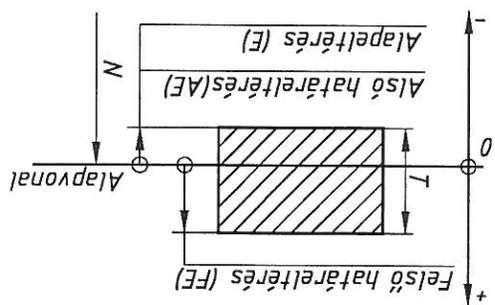

6.2. ábra. Az eltérések értelmezése

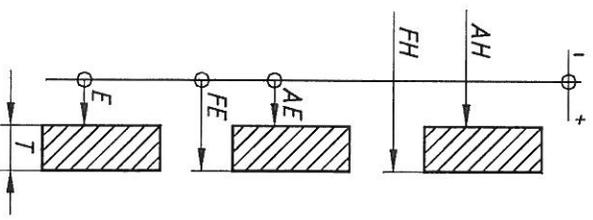


6.3. ábra. A tŰrésmező megadásának lehetőségei

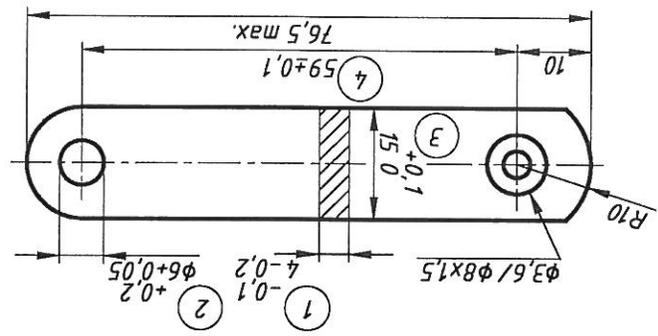

6.4. ábra. Példa határeltérések megadására

Példa	N	FE	AE	FH	AH	T
1	4	-0,1	-0,2	3,9	3,8	0,1
2	6	+0,2	+0,05	6,2	6,05	0,15
3	15	+0,1	0	15,1	15,0	0,1
4	59	+0,1	-0,1	59,1	58,9	0,2

A tŰréselőírás céljának megfelelően, a megengedett szóródási mező alaponalhoz viszonyított helyze-te és nagysága különféle lehet. A tŰrésmező lehetséges helyzetét – egy-egy konkrét határeltérés-példával – a 6.5. ábra szemlélteti.

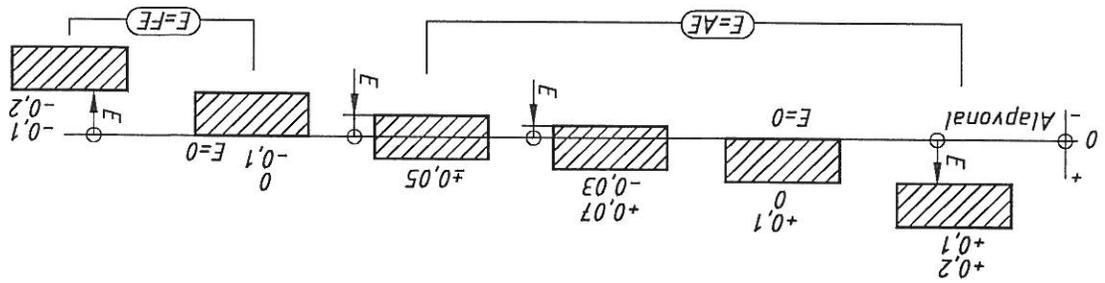


6.5. ábra. Példák különféle tŰrésmezőkre

6.2. Mérettüresék megadása a rajzon

6.2.1. Hosszmérettüresék

A hosszmeretek lehetnek külső vagy belső meretek, pl. lávolságok, lekerékítési sugarak, körátmérok, elomptítások. *A műszaki rajzon türesék megadhatók:*

- jelölés nélkül,
- számmértékekkel előírva vagy
- ISO türesjellekkel (6.6. ábra).

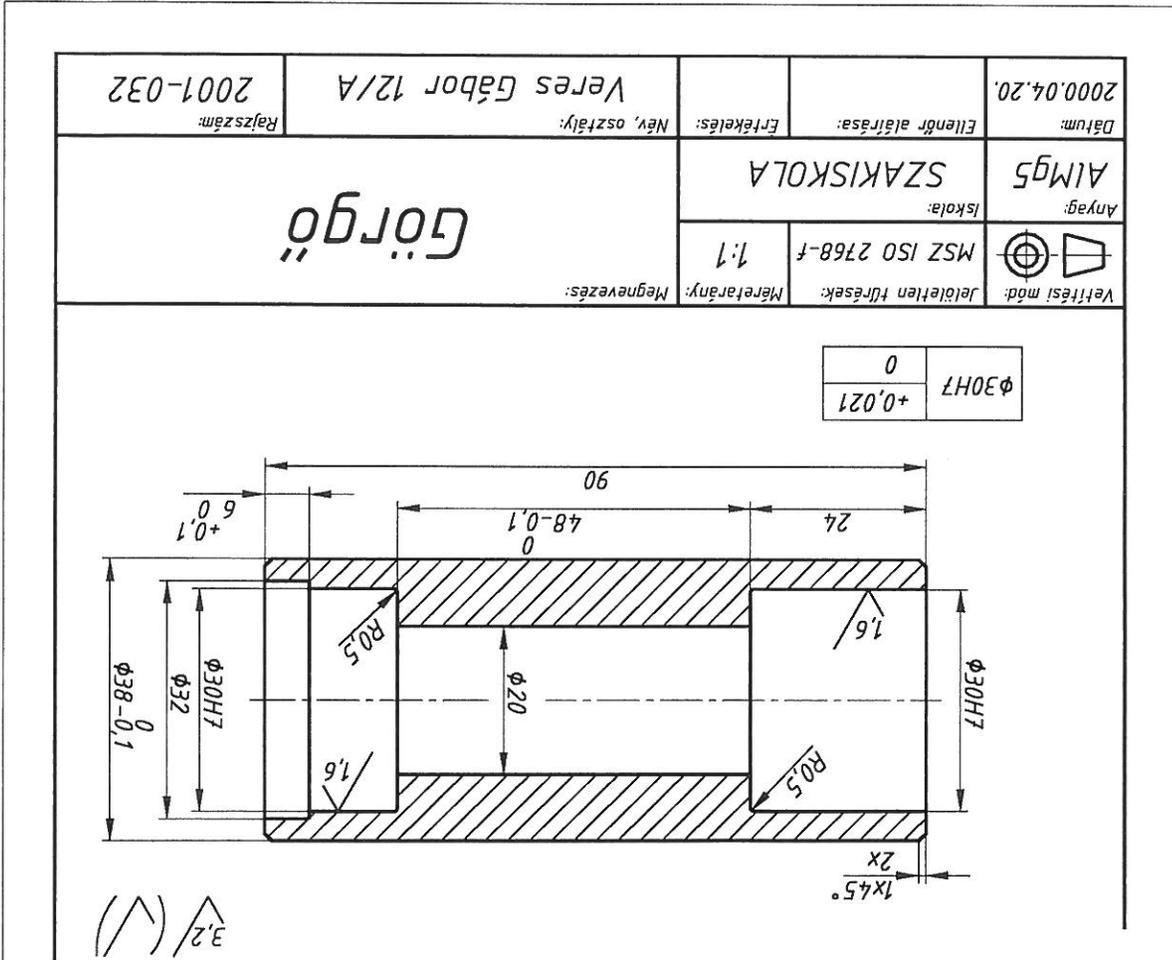

6.6. ábra. Példák hosszmerettüresék megadására

Jelöletlen hosszmerettüresék

A műszaki rajzokon a legtöbb hosszmeret csak a névleges méret (alpméret) számmértékét tartalmazza. Ezeket a mereteket gyakran (helytelenül) *türeszeztelen mereteknek* is nevezüük. Az ilyen, ún. jelöletlen türeszeztü meretek többnyire az alkatrészek működés szempontjából kevésbé fontos elemekre vonatkoznak, így ezekre nagyobb eltérések is megengedhetöek. A jelöletlen merettüresék alkalmazása esetén a rajzok olvasása egyszerűbb, és a lazább követelmények gazdaságosabban teljesíthetöek a gyártás során. Az ilyen türesék túllépése nem okoz felületlenül selejter, csak akkor, ha az alkatrész már nem használható fel.

A szabvány négy pontossági osztályban előírt türesválasztékot tartalmaz. Ezek nem alkalmazhatók a türeszabványokban feltüntetett meretekre, a zárójelben megadott (ún. tájékoztató) meretekre, és a

négyzetben megadott (ún. elméletileg pontos) méretekre. A főmőlti forgácsolással, vagy lemezbtől hidegalakításal készült alkatrészek méreteire meghatározott gyártási pontosságot a 6.1. és 6.2. táblázat alapján írhatjuk elő. A rajzon a felíratmezőben, vagy a felíratmező mellett kell feltüntetni a kívánt pontossági osztályt, pl. **MSZ ISO 2768-F**. A pontossági osztály kiválasztásakor figyelembe kell venni a gyártó megmunkálási pontosságát.

A hosszmeretek javasolt határeltérései (kivéve az eltomprítások méreteit).

A pontossági osztály		Névlges mértsorozat és annak eltérései									
jele	magnevezése	0,5-től	3-ig	6-ig	30 felett	60 felett	120-ig	400-ig	1000 felett	2000-ig	4000-ig
f	Finom	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0
m	Közepes	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±5,0
c	Durva	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2,0	±3,0	±5,0	±8,0	±12,0
v	Nagyon durva	-	±0,5	±1	±1,5	±2,5	±4	±6	±10	±15	±25

Megjegyzés: A 0,5 mm-nél kisebb névlges méretek határeltéréseit az adott méretek)nel kell megadni.


6.1. táblázat

Számértékekkel megadott türések

A hosszmeret türészeze előírható:

- a határeltérések számértékével az alapmeret mögött;
- a határméreték megadáásával;
- a meret egy irányban való határolásával és egybe rajzolt alkatrészekre vonatkozóan.


Az első esetben a névlges meret mögött adjuk meg a határeltéréseket a 6.7. ábra szerint. A határeltéréseket mm-ben kell megadni, és ne felejtjük el, hogy (a 0 kivételével) előjeles (+ vagy -) számok! Ha a türés az alapmerethez viszonyítva szimmetrikus, a határeltérések számértékét elég egyszer kírmi, eléje ± jelet téve.

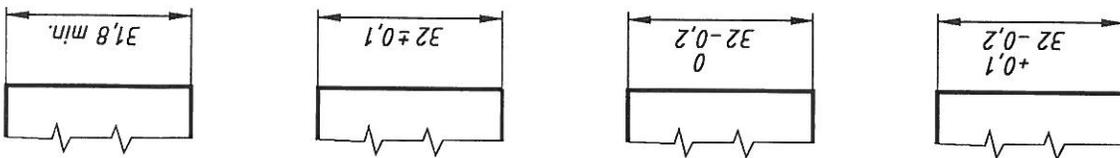

6.7. ábra. Határeltérések megadása a rajzon

A csak egy irányban határolt meret a min. vagy a max. jellel kiegészített határmérettel kell megadni. A türés a határméreték megadáásával is jelölhető (6.8.a) ábra). Az egybe rajzolt alkatrészek mindegyik


elemének a mérete előtt fel kell tüntetni az elem nevét vagy tételezszámát úgy, hogy a lyuk mérete mindkét esetben a csap mérete felett legyen (6.8.b), c) ábra).

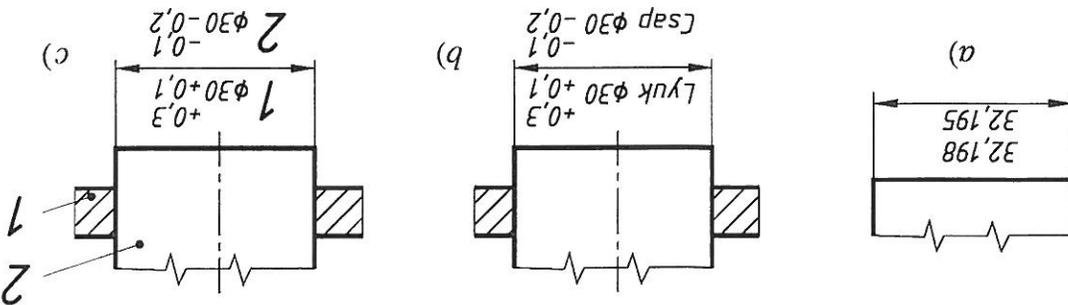


6.8. ábra. Tűrés megadás határméretekkel és egybe rajzolt alkatrészek esetén

ISO-tűrésjelek alkalmazása

Az ISO-tűrésjel egy betűből (→ alapértés) és egy számból (→ IT fokozat) áll (1. a 6.3.1. pont). Ha a jel kiegészítéseként megadjuk a határelértéket vagy a határméreteket, akkor a kiegészítő adatokat zárójelbe kell tenni. A felső határelértés, ill. a felső határméretet a felső helyzetbe, az alsó határelértés, ill. az alsó határméretet pedig az alsó helyzetbe kell írni, függetlenül attól, hogy lyuk vagy csap tűréséről van-e szó (6.9. ábra). Összeszerelt alkatrészek rajzain a lyuk tűrésjelét a csap tűrésjele előtt vagy fölött kell elhelyezni (6.10. ábra).

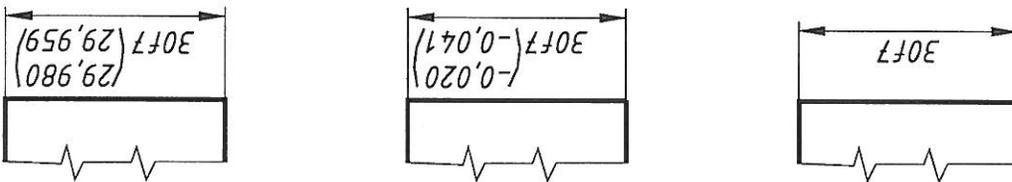

6.9. ábra. ISO-tűrésjelek alkalmazása

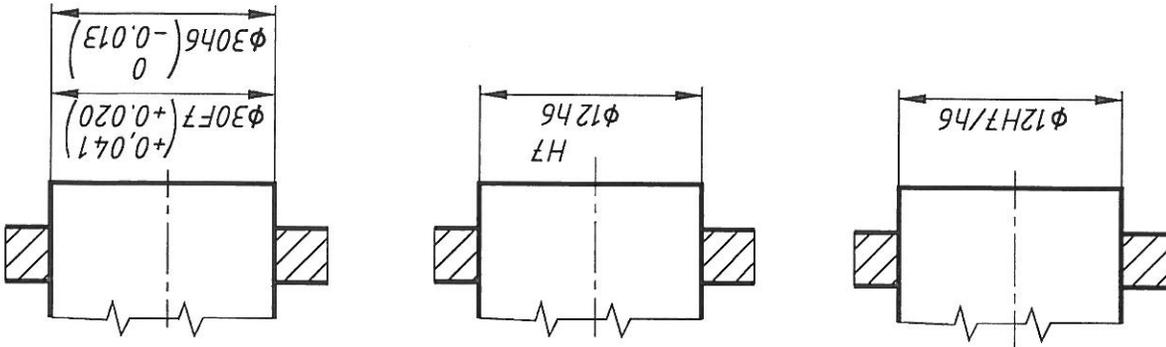


6.10. ábra. ISO-tűrésjelek alkalmazása összeszerelt alkatrészek esetén

6.2. Szögmerettűrészek

A hosszmeretekre vonatkozó tűrés-előírási szabályok értelmezésénél alkalmazhatók a szögmeretekre.

Itt azonban az alapszögnek (és esetleges törtrészeknek), valamint a határelértéseknek a mérthelegységet mindig jelölni kell (6.11. ábra). A szögmeret határelértéseit, ha azok percben vagy másodpercben vannak kifejezve, helyőltű 0'-nak, ill. 0''-nek kell megjelölnie.

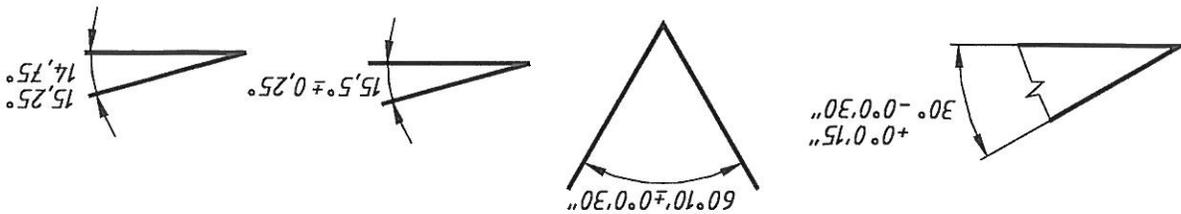

6.11. ábra. Példák szögmeret tűrsmegadására


A jelöletlen szögmerettűrészekre vonatkozóan is alkalmazhatóak a hosszmereteleknél ismerteleit elvek. A szabvány által javasolt határeltéréseket a 6.3. táblázat tartalmazza.

6.3. táblázat Jelöletlen szögmerettűrészek határeltérései.

A pontossági osztály		A rövidebb szögszám m-m-ben kifejezett névleges mérete szerinti szögmeret-határeltérések				
jele	megnevezése	10-ig	10 felett	50-ig	50 felett	120-ig
f	Finom	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°15'	±0°10'
m	Közepes	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°15'	±0°10'
c	Durva	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'
v	Nagyon durva	±3°	±2°	±1°	±0°30'	±0°20'


6.2.3. Kúpok tűrései

A kúpokat (a méretet és a kúposságot) az MSZ ISO 3040 szabvány szerint kell tűrészní. A tűréskövetelményt két részre osztott tűréskeretben adjuk meg. Az első részben az alaktűrés rajzjelét, a másodikban a *tűrésmező szélességének számértékét* helyezzük el. A tűréskeretet vékony, folytonos vonallal rajzoljuk, és nyílhegyben végződő mutatóvonalal kapcsoljuk a kúp kontúrvonalához (6.12. ábra). A kúpot meghatározó *elméletileg pontos méretek* be kell keretezni! Ezeket a méretek tűrészní nem szabad! Kúp tűrészésére vonatkozó példák láthatók a 6.13. ábrán. (Megjegyzés: az alaktűrés megadásával részletesen foglalkozik a 6.5. alfejezet.)

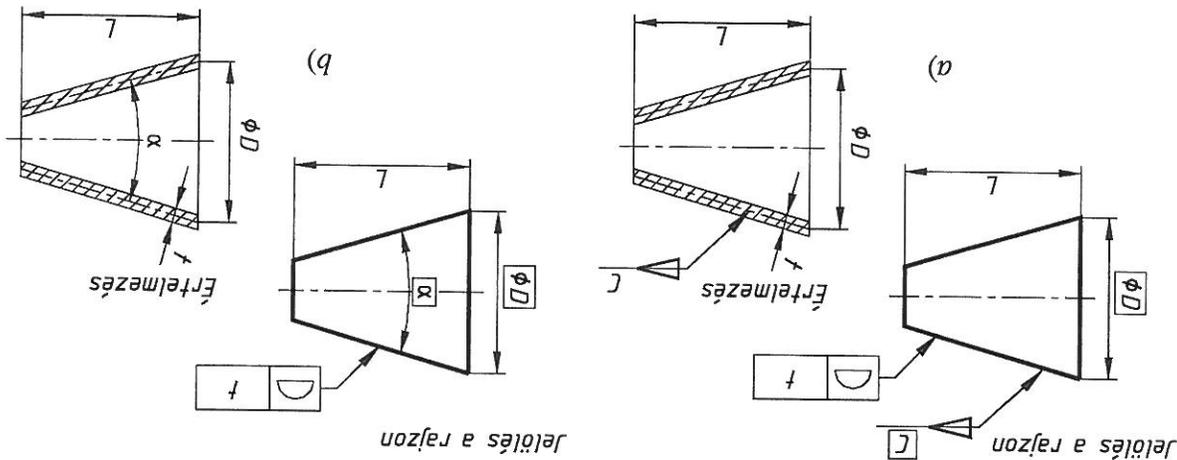


6.12. ábra. Kúpok tűréselőírása (a) meghatározott kúposság tűrés; (b) meghatározott kúposság tűrés

6.13. ábra. Példák kúpfejlületek türeselőírására

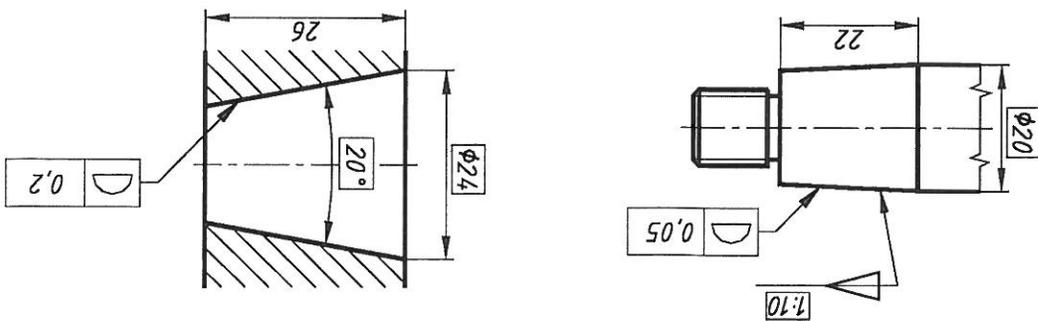

6.2.4. Profilok mérté megadása és türesése

Szabálytalan profilok mérési útmutatókat meg, hogy megadjuk azoknak a pontoknak (pontosozatoknak) a derékszögű- vagy a polár-koordinátáit, amelyeken a profil keresztülmégy (6.14.a) ábra). Az összeírt (pl. egymást követő görbületi sugarakból álló) profilok mérté megadásakor meg kell adni az egyes elemek egyértelmű meghatározásához szükséges adatokat (6.14.b) ábra).

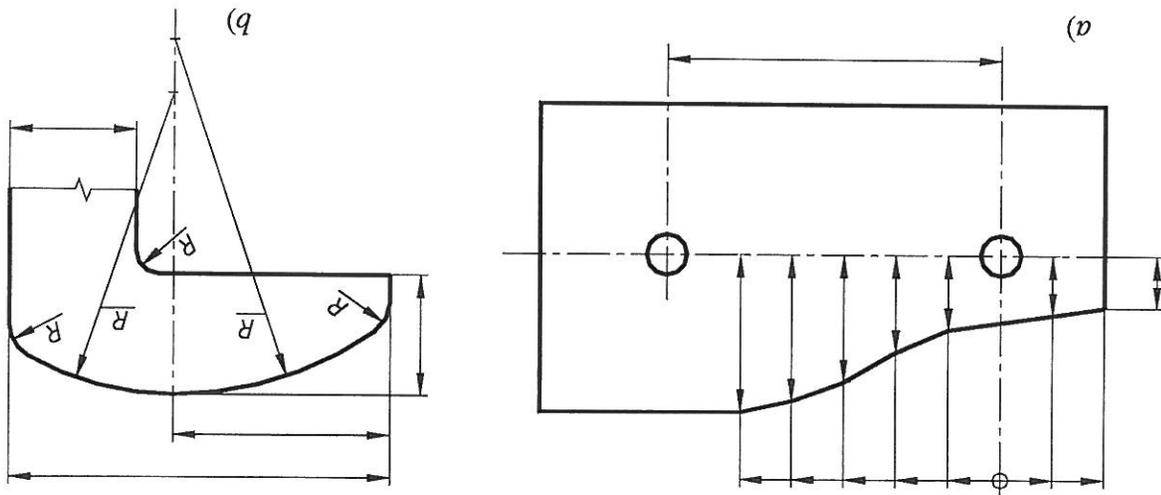

6.14. ábra. Mérté megadás szabálytalan és összeírt profilok esetén

A profilmérési türesése lenyegzőse a profil alakjának a türesésével történik. A valószínűségi profilnak az előírt türeszőn belül kell lennie. A türeszőt a névleges profil figyelembevételevel kell előírni, amelyet az elméletileg pontos (bekeretezett) mérések határoznak meg, és a báziselemekre kell vonatkoztatni. A türeszőt egyenlő szélességben kell elhelyezni a névleges profil két oldalán. A türesző szélessége a névleges profilra mérőlegesen mérve bármely pontban állandó. Türeszőleges vonal méret- és türesző megadására a 6.15. ábrán látnunk példát (l. még a 6.5. alfejezetet).

6.3. A tűrésök és illesztések ISO rendszere

Az ipar és a kereskedelem fejlődése szükségessé tette a tűrésök és az illesztések nemzetközileg elismert formális rendszerének a kifejlesztését. A témában korábban kidolgozott ISO szabványt az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) minden változtatás nélkül európai szabványként fogadta el. A hatályos magyar nemzeti szabvány (MSZ EN 20286-1) pedig mindenben megfelel az európai szabványoknak.

6.3.1. Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok

Az ISO rendszerben a szabványosított tűrésök jele IT (International Toleranz). A szabvány a 0–500 mm-ig terjedő névleges méretekre 20 tűrésfokozatot tartalmaz, ezek jelölése IT01, IT0, IT1...IT18. Az 500–3150 mm-ig terjedő névleges méretekre 18 féle tűrésfokozatot (IT1...IT18) található a szabványban. Az IT01 és az IT0 tűrésfokozatok (6.4. táblázat) a gyakorlatban kevésbé használatosak. Az egyes tűrésfokozatokhoz tartozó tűréskelet (tűrésnagyságokat) – a mérési nagyságát figyelembe véve – meghatározott matematikai alapelvek alapján számították ki. Az egyszerűség kedvéért a szabványos tűrésnagyságokat nem számították ki minden egyes névleges mérethez, hanem mérési tartományokat alakítottak ki és a számitásoknál azok határainak mértani középértékét vették alapul.

Egy-egy mérési tartományon belül – az összes mérethez – a tűrés nagysága azonos. A mérési tartományba az alsó határnál nagyobb és a felső határnál is magába foglaló méretek tartoznak.

Az IT1–IT18-ig tűrésfokozatokhoz tartozó tűrésnagyságokat a (6.5. táblázat) tartalmazza. A méretek előírásakor alapul vett (referencia) hőmérséklet 20 °C.

A tűrésfokozatok jellemző felhasználási területe:

- IT01–IT5 mérőeszközök,
- IT5–IT11 gépkalkulációs és
- IT11–IT18 durva munkadarabok.

IT01 és IT0 tűrésfokozatok.

Névleges méret, mm	Tűrésfokozatok		Névleges méret, mm	Tűrésfokozatok		Névleges méret, mm	Tűrésfokozatok	
	IT01	IT0		IT01	IT0		IT01	IT0
10	0,3	0,5	18	0,4	0,6	30	0,6	1,2
6	0,4	0,6	10	0,5	0,8	50	0,8	1,5
3	0,6	1,0	6	0,6	1,0	180	1,2	2,5
10	1,8	3,0	3	1,5	2,5	400	2,5	4,0

6.4. táblázat

Tűrésfokozatok és tűrésnagyságok.


Fokozatok	Szabványos tűrésnagyságok																	
	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
3	0,8	1,2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0,1	0,14	0,25	0,4	0,6	1	1,4
6	1	1,5	2,5	4	6	8	12	16	30	48	75	0,12	0,18	0,3	0,48	0,75	1,2	1,8
10	1,2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0,18	0,27	0,43	0,7	1,1	1,8	2,7
18	1,5	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0,25	0,39	0,62	1	1,6	2,5	3,9
30	2,5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	250	0,35	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4
50	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	0,54	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4	8,1
80	6	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	0,87	1,4	2,2	3,5	5,4	8,1	12,5
120	8	12	18	25	40	63	100	160	250	400	600	1,0	1,5	2,2	3,5	5,4	8,1	12,5
180	10	15	22	35	54	87	140	220	350	540	800	1,5	2,2	3,5	5,4	8,1	12,5	19,5
250	12	18	25	40	63	100	160	250	400	600	900	2,0	3,0	4,5	7,0	10,5	16,5	25,5
315	15	22	35	54	87	140	220	350	540	800	1200	3,0	4,5	7,0	10,5	16,5	25,5	39,0
400	20	30	45	70	105	160	250	400	600	900	1400	4,0	6,0	9,0	13,5	20,5	31,5	47,5
500	25	38	55	85	125	190	280	450	700	1100	1700	5,0	7,5	11,0	16,5	25,5	39,0	58,5
630	30	45	68	100	150	220	340	500	750	1100	1700	6,0	9,0	13,5	20,5	31,5	47,5	71,5
800	38	55	85	125	190	280	450	700	1100	1700	2500	8,0	12,0	18,0	27,0	40,5	61,5	91,5
1000	45	68	100	150	220	340	500	750	1100	1700	2500	10,0	15,0	22,0	33,0	50,0	75,0	112,5
1250	55	85	125	190	280	450	700	1100	1700	2500	3600	12,0	18,0	27,0	40,5	61,5	91,5	137,5
1600	70	105	160	240	360	540	800	1200	1800	2700	4000	15,0	22,0	33,0	50,0	75,0	112,5	172,5
2000	90	135	200	300	450	670	1000	1500	2200	3300	5000	20,0	30,0	45,0	67,0	100,0	150,0	225,0
2500	110	165	250	370	550	800	1200	1800	2700	4000	6000	25,0	38,0	57,0	85,0	127,0	190,0	285,0
3150	140	210	310	460	690	1000	1500	2200	3300	5000	7500	32,0	48,0	72,0	108,0	162,0	243,0	364,5

6.3.2. Szabványos alapeltérések


Az alapeltérés a tűrésmező alapvonalhoz viszonyított helyzeti, és ezzel a névleges méret rendelkezési határvonalához közlelő helyzetű, és ezzel a névleges méret rendelkezési határvonalához közlelő helyzetű, és ezzel a névleges méret rendelkezési

albeltérések (lyukak) alapeltéréseit nagybetűkkel (A-tól ZC-ig), a *külbeltérések* (csapok) alapeltéréseit pedig kisbetűkkel (a-tól zc-ig) jelöljük.

A lyukak alapeltéréseinek jellege a legtöbb esetben tűrésfokozattól függetlenül egyébként nem lehet (6.16. ábra). Három alapeltéréshez (K, M, N) tartozó tűrésmező helyzete a tűrésfokozattól függetlenül (6.17. ábra).

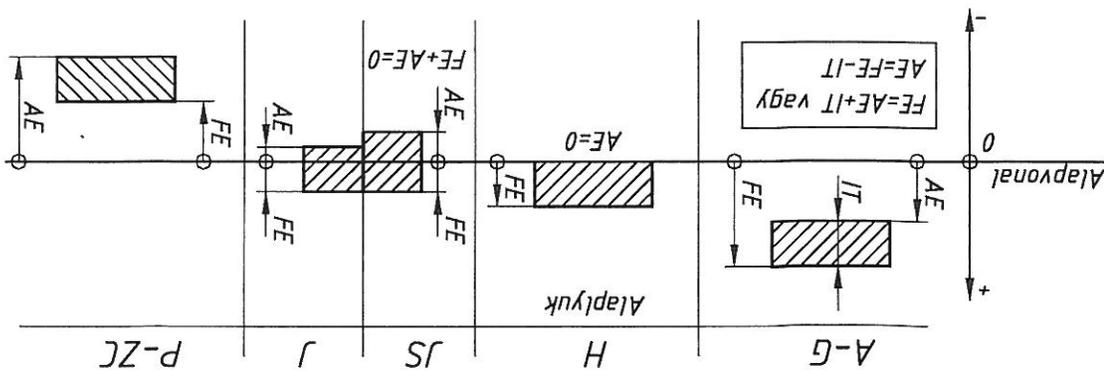


6.16. ábra. Lyukak alapeltéréseinek jellege

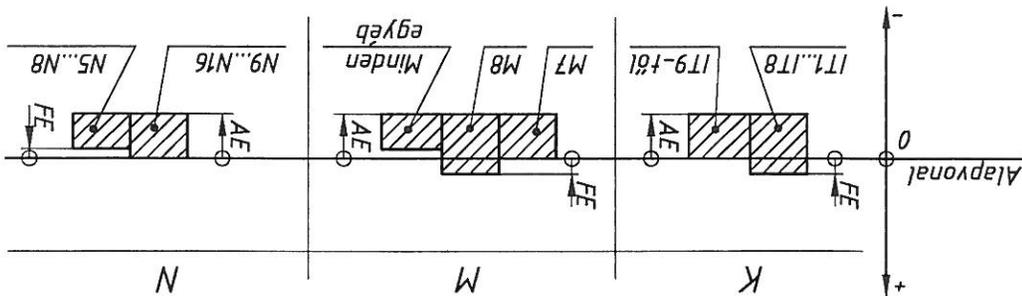

6.17. ábra. A K, M és N alapeltérésű lyukak tűrésmezői

A szabványos alapeltérések csapok esetén is hasonlóan értelmezhetők (6.18. ábra).

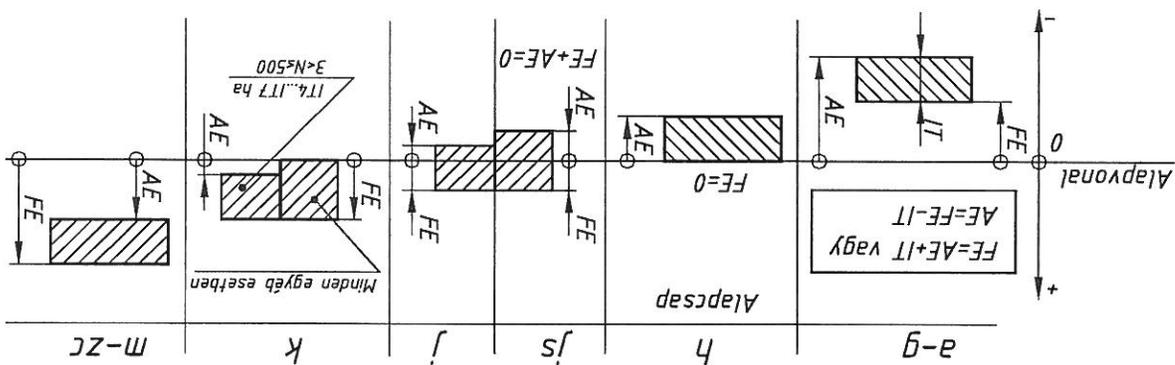

6.18. ábra. A csapok alapeltéréseinek jellege


A lyukak és a csapok alapeltérései – az egyes tűrésfokozatoknak megfelelő tűrésnagyságokhoz hasonlóan – a névleges mérettől függenek, és meghatározott matematikai elvek alapján számíthatók ki. A képletekben itt is a mindenkori mérettartomány határainak mértani középértékével számolnak. A számitott értékeket egyes mérettartományoknak megfelelően a 6.6. és a 6.7. táblázatok tartalmazták. Az IT8-ig terjedő tűrésfokozatokra K, M, és N alapeltérések meghatározásához, és P...ZC alapeltérések számításához a Δ korrekciós tényező értékei a 6.8. táblázatban találhatóak.

6.3.3. Határméreték meghatározása

A szabványos tűrészeket egy beübből (az alapeltérés jelébből) és egy számból (a tűrésfokozat számból) álló kombinációval jelöljük, aminek *tűrésosztály* az elnevezése (pl. h7, F8.). A műszaki rajzon a névleges méret mögött adjuk meg a tűrésosztályt, vagyis az ISO *tűrésjellet* (6.19. ábra).

Egy adott méret elkesztéséhez és ellenőrzéséhez ismernünk kell annak a megengedett legkisebb és legnagyobb értékeit, azaz a határértékeket. Ezeket az $AH = N + AE$ és az $FH = N + FE$ összefüggésekkel határozzuk meg.

A rajzon – minden ISO tűrszámítással ellátott méretre vonatkozóan – fel kell tüntetni vagy a határértékeket, vagy a határértékeseket!

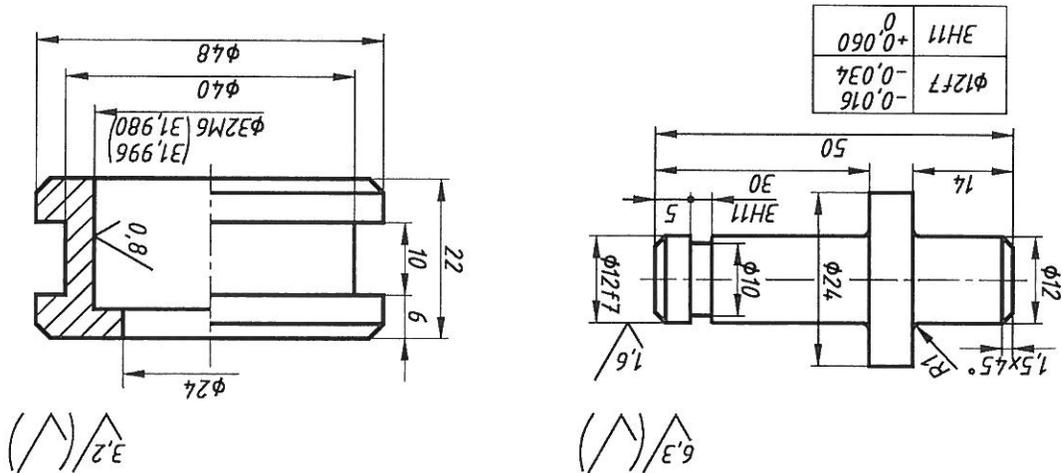

6.19. ábra. ISO tűrszámítások alkalmazása a rajzon

A határértékek számítását ún. *tűrszámítások* tartalmazzák. Az összes tűrszámítást az ISO 18-ig, III. A01...ZC18-ig) és minden mérettartományt tartalmazó tűrszámításra igen terjedelmes lenne. Ezért a tűrszámításokat még a szakkönyvek is csak kivonatossággal közlik. A tankönyv 6.4-től 6.8-ig táblázatai alapján lehetőséget kapunk az ISO tűrszámítások teljes választékához tartozó határértékek – és ez által a határértékek – kiszámításához! Mivel az E alapérték egyenlő az AE alsó vagy az FE felső határértékkel, a másik határértékkel könnyen meghatározható az IT tűrszámítás nagyság ismeretében.

A számítás menete a következő!


- Keresünk meg a 6.5. táblázatból a névleges méretek megfelelő IT tűrszámítását!
- A 6.6., ill. a 6.7. táblázatból határozzuk meg az alapértékek értékeit ($E = FE$ vagy $E = AE$)!
- Ezen adatokból számítsuk ki a másik határértéket ($FE = AE + IT$ vagy $AE = FE - IT$)!

Példák a határértékek meghatározására

1. példa. $\phi 40$ g6 méretű csap (6.20. ábra).

- Megkeressük az IT szabványos tűrszámítását a 6.5. táblázatból. A 30–50-ig mérettartományban $IT6$ esetén: $IT = 16 \mu\text{m} = 0,016 \text{ mm}$.

- A 6.6. táblázatból a mérettartományban a g jelű alapérték: $E = FE = -9 \mu\text{m} = -0,009 \text{ mm}$.
- Az alsó határérték: $AE = FE - IT = -0,009 \text{ mm} - 0,016 \text{ mm} = -0,025 \text{ mm}$.
- A határértékek: $AH = N + AE = 40 \text{ mm} - 0,025 \text{ mm} = 39,975 \text{ mm}$,
 $FH = N + FE = 40 \text{ mm} - 0,009 \text{ mm} = 39,991 \text{ mm}$.

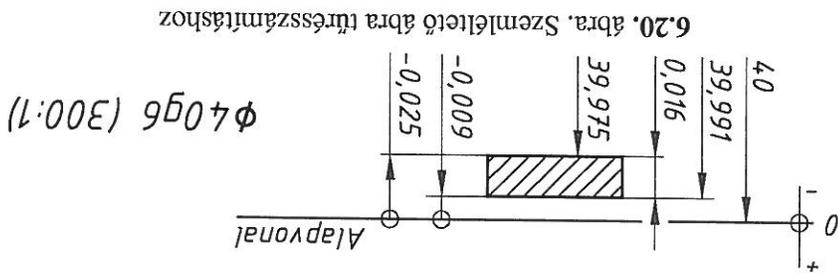

6.20. ábra. Szemléltető ábra tűrszámításához

6.6. táblázat

Az alapelérések, azaz az AB also határelérések számértékei, µm

IT4- IT7-ig	k	m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc
	+1	+7	+12	+18	+23	+28	+33	+39	+40	+45	+60	+77	+108	+150	+188
	+2	+8	+15	+22	+28	+35	+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218
	+2	+9	+17	+26	+34	+43	+54	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274
	+2	+11	+20	+32	+41	+53	+66	+87	+102	+120	+144	+172	+226	+300	+405
	+2	+13	+23	+37	+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585
	+3	+13	+23	+37	+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
	+3	+15	+27	+43	+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
	+3	+15	+27	+43	+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900
	+3	+17	+31	+50	+80	+130	+180	+258	+310	+385	+470	+575	+740	+960	+1250
	+4	+17	+31	+50	+84	+140	+196	+284	+340	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
	+4	+20	+34	+56	+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550
	+4	+21	+37	+62	+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900
	+4	+21	+37	+62	+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100
	+5	+23	+40	+68	+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400
	+5	+26	+44	+78	+150	+280	+400	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600
	0	+26	+44	+78	+155	+310	+450	+600	+740	+900	+1050	+1300	+1600	+2100	+2600
	0	+30	+50	+88	+175	+340	+500	+660	+840	+1000	+1150	+1300	+1600	+2100	+2600
	0	+34	+56	+100	+210	+430	+620	+940	+1300	+1600	+1900	+2200	+2500	+2900	+3200
	0	+40	+66	+120	+250	+520	+780	+1150	+1500	+1900	+2300	+2700	+3100	+3500	+3900
	0	+48	+78	+140	+300	+640	+960	+1450	+1900	+2300	+2700	+3100	+3500	+3900	+4300
	0	+58	+92	+170	+370	+820	+1200	+1850	+2300	+2700	+3100	+3500	+3900	+4300	+4700
	0	+68	+110	+195	+440	+1000	+1500	+2300	+3000	+3500	+4000	+4500	+5000	+5500	+6000
	0	+76	+135	+240	+580	+1400	+2100	+3200	+4200	+5200	+6200	+7200	+8200	+9200	+10200

Lýukak alapellérések számértékei.

Névtelen mérés, mm		Az összes tűrésfokozat											Az alapellérések, azaz az A/E alsó határellérések számértékei, µm			
		Elérés = ± IT _n /2, ahol n az IT fokozat számértéke														
felett	-ig	A	B	C	CD	D	E	EF	F	FG	G	H	JS	IT6	IT7	IT8
3	+270	+140	+60	+34	+20	+14	+10	+6	+4	+4	+2	0	+2	+4	+6	+6
6	+270	+140	+70	+46	+30	+20	+14	+6	+4	+4	0	0	+4	+5	+6	+10
10	+280	+150	+80	+56	+40	+25	+18	+13	+8	+8	+5	0	+5	+5	+8	+12
14	+290	+150	+95		+50	+32		+16			+6	0	+6	+6	+10	+15
18	+300	+160	+110		+65	+40		+20			+7	0	+7	+8	+12	+20
24	+300	+160	+110		+65	+40		+20			+7	0	+7	+8	+12	+20
30	+310	+170	+120		+80	+50		+25			+9	0	+9	+10	+14	+24
40	+320	+180	+130		+80	+50		+25			+9	0	+9	+10	+14	+24
50	+340	+190	+140		+100	+60		+30			+10	0	+10	+13	+18	+28
65	+360	+200	+150		+100	+60		+30			+10	0	+10	+13	+18	+28
80	+380	+220	+170		+120	+72		+36			+12	0	+12	+16	+22	+34
100	+410	+240	+180		+120	+72		+36			+12	0	+12	+16	+22	+34
120	+460	+260	+200		+145	+85		+43			+14	0	+14	+18	+26	41
140	+520	+280	+210		+170	+100		+50			+15	0	+15	+22	+30	+47
160	+580	+310	+230		+190	+110		+56			+17	0	+17	+25	+36	+56
180	+660	+340	+240		+210	+125		+62			+18	0	+18	+29	+39	+60
200	+740	+380	+260		+230	+135		+68			+20	0	+20	+33	+43	+66
225	+820	+420	+280		+260	+145		+76			+22	0	+22	+33	+43	+66
250	+920	+480	+300		+290	+160		+80			+24	0	+24	+33	+43	+66
280	+1050	+540	+330		+320	+170		+86			+26	0	+26	+33	+43	+66
315	+1200	+600	+360		+350	+195		+98			+28	0	+28	+33	+43	+66
355	+1350	+680	+400		+390	+220		+110			+30	0	+30	+33	+43	+66
380	+1500	+760	+440		+430	+240		+120			+32	0	+32	+33	+43	+66
400	+1650	+840	+480		+480	+260		+130			+34	0	+34	+33	+43	+66
450					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
500					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
560					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
630					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
710					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
800					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
900					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
1000					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
1120					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
1250					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
1400					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
1600					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
1800					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
2000					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
2240					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
2500					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
2800					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66
3150					+520	+290		+145			+38	0	+38	+33	+43	+66

6.7 táblázat

Az alapértékek, azaz az FE felső határelértékek számértékei, µm											
Az IT7-nél nagyobb tűrésfokozatokra											
IT8-ig		IT9-ig		IT10-ig		IT11-ig		IT12-ig		IT13-ig	
K		M		N		P..ZC		IT7-ig		ZC	
IT8-ig	IT9-ig	IT8-ig	IT9-ig	IT8-ig	IT9-ig	IT8-ig	IT9-ig	P	R	S	T
0	0	-2	-2	-4	-4	-6	-10	-14	-18	-23	-28
-1+Δ	-1+Δ	-4+Δ	-4+Δ	-8+Δ	-8+Δ	-12	-15	-19	-23	-28	-34
-1+Δ	-1+Δ	-6+Δ	-6+Δ	-10+Δ	-10+Δ	-15	-19	-23	-28	-34	-40
-1+Δ	-1+Δ	-7+Δ	-7+Δ	-11+Δ	-11+Δ	-16	-20	-25	-30	-36	-42
-2+Δ	-2+Δ	-11+Δ	-11+Δ	-15+Δ	-15+Δ	-20	-25	-30	-36	-42	-48
-3+Δ	-3+Δ	-13+Δ	-13+Δ	-17+Δ	-17+Δ	-22	-28	-34	-40	-46	-52
-3+Δ	-3+Δ	-15+Δ	-15+Δ	-19+Δ	-19+Δ	-24	-30	-36	-42	-48	-54
-4+Δ	-4+Δ	-17+Δ	-17+Δ	-21+Δ	-21+Δ	-26	-32	-38	-44	-50	-56
-4+Δ	-4+Δ	-20+Δ	-20+Δ	-24+Δ	-24+Δ	-28	-34	-40	-46	-52	-58
-4+Δ	-4+Δ	-21+Δ	-21+Δ	-25+Δ	-25+Δ	-30	-36	-42	-48	-54	-60
-5+Δ	-5+Δ	-23+Δ	-23+Δ	-27+Δ	-27+Δ	-32	-38	-44	-50	-56	-62
0	0	-26	-26	-44	-44	-60	-80	-100	-120	-140	-160
0	0	-30	-30	-50	-50	-68	-90	-110	-130	-150	-170
0	0	-34	-34	-56	-56	-74	-98	-120	-140	-160	-180
0	0	-40	-40	-66	-66	-86	-112	-130	-150	-170	-190
0	0	-48	-48	-78	-78	-100	-130	-150	-170	-190	-210
0	0	-58	-58	-92	-92	-114	-148	-170	-190	-210	-230
0	0	-76	-76	-135	-135	-160	-200	-230	-260	-290	-320

A számértékek az IT7-nél nagyobb tűrésfokozatokhoz tartozó számértékek Δ-val megnöveztettségével

A Δ tényező értékei.

6.8. táblázat

N, mm		Tűrésfokozatok										N, mm		Tűrésfokozatok																	
felett	-ig	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	felett	-ig	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8				
50	80	2	3	5	6	11	16																								
30	50	1,5	3	4	5	9	14	400	500	5	5	7	13	23	34																
18	30	1,5	2	3	4	8	12	315	400	4	4	5	7	11	21	32															
10	18	1	2	3	3	7	9	250	315	4	4	7	9	20	29																
6	10	1	1,5	2	3	6	7	180	250	3	4	6	9	17	26																
3	6	1	1,5	1	3	4	5	120	180	3	4	6	7	15	23																
	3	0	0	0	0	0	0	80	120	2	4	5	7	13	19																
felett	-ig	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	felett	-ig	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	felett	-ig	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	felett	-ig	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8

Megjegyzések:

- Az a és b, ill. az A és B alapeltérések 1 mm-ig terjedő névleges méretekre nem alkalmazhatók.
- IT9-IT18-ig az N alapeltérés 1 mm-ig terjedő névleges méretekre nem alkalmazható.
- Különleges eset: a 250-315 mérettartományban M6 tűrésosztályra $FE = -9 \mu\text{m}$ (-1 μm helyett).

2. példa. $\varnothing 40H7$ méretű lyuk (6.21.a) ábra).

- Megkeressük az IT szabványos tűrésnagyságot a 6.5. táblázatból! A 30-50-ig mérettartományban IT7 esetén: $IT = 25 \mu\text{m} = 0,025 \text{ mm}$.

- A 6.7. táblázatból a mérettartományban a H jelű alapeltérés: $E = AE = 0$.

- A felső határeltérés: $FE = AE + IT = 0 + 0,025 \text{ mm} = +0,025 \text{ mm}$.

- A határméreték: $AH = N + AE = 40,000 \text{ mm} + 0 \text{ mm} = 40,000 \text{ mm}$,
 $FH = N + FE = 40,000 \text{ mm} + 0,025 \text{ mm} = 40,025 \text{ mm}$.



3. példa. $\varnothing 115M8$ méretű lyuk (6.21.b) ábra).

- Megkeressük az IT szabványos tűrésnagyságot a 6.5. táblázatból! A 80-120-ig mérettartományban IT8 esetén: $IT = 54 \mu\text{m} = 0,054 \text{ mm}$.

- A 6.7. táblázatból a mérettartományban az M jelű alapeltérés: $E = FE = -13 + \Delta \mu\text{m}$.
 Δ értéke a 6.8. táblázatból: $\Delta = 19 \mu\text{m}$, így $FE = -13 + 19 \mu\text{m} = +6 \mu\text{m} = +0,006 \text{ mm}$.

- Az alsó határeltérés: $AE = FE - IT = +0,006 \text{ mm} - 0,054 \text{ mm} = -0,048 \text{ mm}$.


- A határméreték: $AH = N + AE = 115 \text{ mm} - 0,048 \text{ mm} = 114,952 \text{ mm}$,
 $FH = N + FE = 115 \text{ mm} + 0,006 \text{ mm} = 115,006 \text{ mm}$.

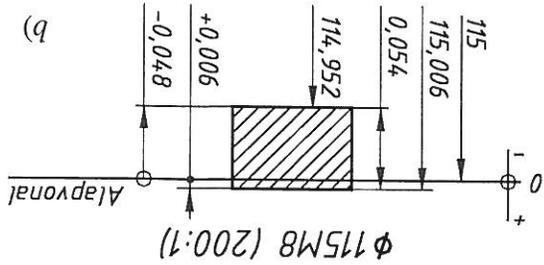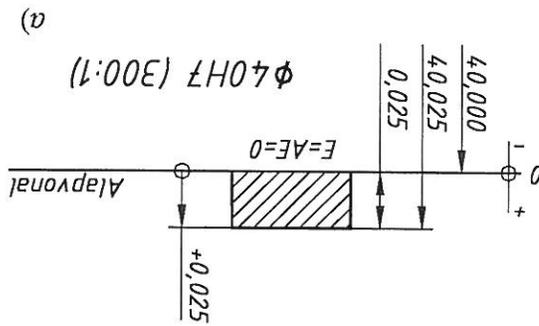

6.21. ábra. Szemléltető ábra tűrészámításokhoz

6.3.4. Az illesztések ISO rendszere

A gépek összeszerelt alkatrészekből állnak (6.22. ábra). A bemutatott példa egy esztergagép főhajító-műténék összeállítását mutatja. Figyeljünk meg a kapcsolódó alkatrészpárokat (tengely-szjátárcsa, tengely-golyócsapágy, tengely-fogaskerék, rekesz-retezhorony, csapágygyűrű-csapágy-ház stb.)! Az egymáshoz csatlakozó szerkezeti elemeknek utámmunkálás és válogatás nélkül szerelhetőknek kell lenniük! Ezt megfelelő tűrések előírásával érhetjük el (a 6.22. ábrán pl. $\varnothing 40H7/g6$).

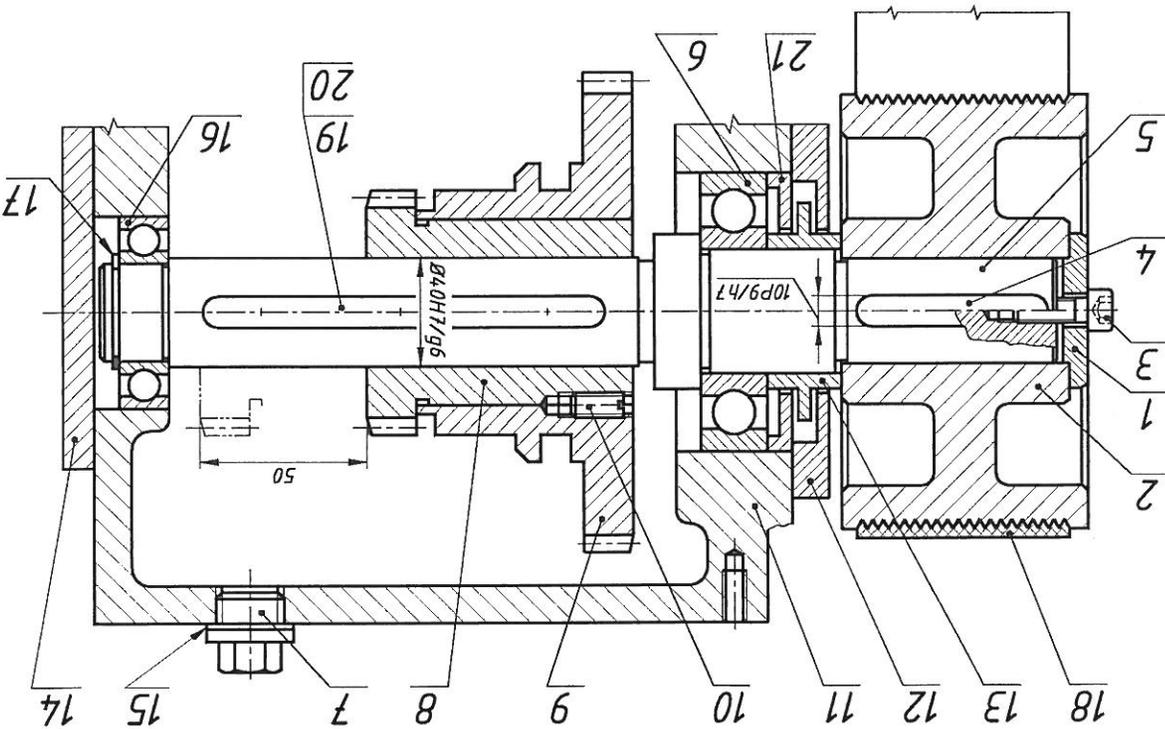


6.22. ábra. Hajtómű illeszkedő alkatrészei

Az illesztés két azonos névleges méretű, kapcsolódó felületelem (lyuk és csap) tűrésének egymáshoz rendelése, valamely kívánt illeszkedés elérésére.


Az illesztésre jellemző a két összerendezendő alkatrész felületlemeinek szerelés előtti (tényleges) méretkülönbsége ($TM_L - TM_C$), vagyis az **illeszkedés**. Ez lehet:

- **játék**, ha a csap mérete kisebb a lyuk méreténél (a lyukméret és a csapméret szerelés előtti pozitív különbsége);
- **fedés**, ha a csap mérete nagyobb a lyuk méreténél (a lyukméret és a csapméret szerelés előtti negatív különbsége) (6.23. ábra).

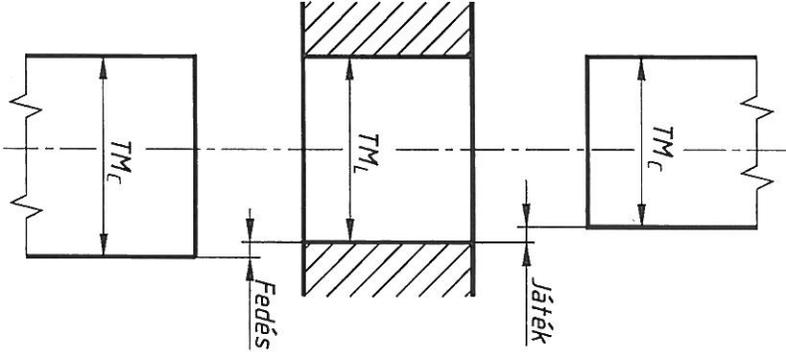

6.23. ábra. Az illeszkedés esetei

A megengedett elitérésékből a játek és a fedés különféle értékei jöhetnek létre. A jellemző számértékek kiszámításához a 6.24. ábra és a 6.9. táblázat nyújt segítséget. Az illesztés jellegét – amit a tervező állapít meg a szerkezetet jó működése érdekében – a közepes illesztés mértékszámai jellemzik (MJ és MF). A gyártás során törekedni kell arra, hogy a kapcsolódó elemek a közepes méretre készüljenek.

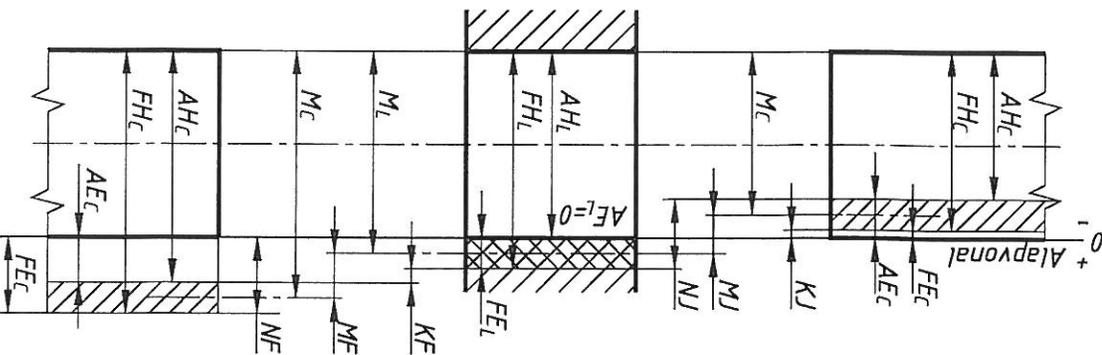

6.24. ábra. A játek és a fedés jellemző értékei

Az illesztéskedés jellemző számértékei.

Illesztéskedés	Legnagyobb	$NF = -(AHL - FHC)$	Fedés ($TM_C > TM_L$)
Játek ($TM_L > TM_C$)	$NJ = FHL - AHC$	$KJ = AHL - FHC$	Játek ($TM_L > TM_C$)
Közepes	Legkisebb	$KF = -(FHL - AHC)$	$MF = (NF + KF) : 2$ $MF = -(M_L - M_C)$
			$MJ = (NJ + KJ) : 2$ $MJ = M_L - M_C$

A két párosítandó felületelem (lyuk és csap) méreteinek a különbségéből adódó kapcsolat lehet:

- **laza illesztés**, amelyben a lyuk és a csap között mindig játek keletkezik, tehát a lyuk legkisebb mérete is nagyobb a csap legnagyobb méreténél, vagy határesetben egyenlő azzal;
- **szilárd illesztés**, amelyben a lyuk és a csap között mindig fedés keletkezik, tehát a lyuk legnagyobb mérete is kisebb a csap legkisebb méreténél, vagy határesetben egyenlő azzal;
- **átmeneti illesztés**, amelyben a lyuk és a csap között játek vagy fedés keletkezik a lyuk és a csap tényleges méreteitől függően. Ilyen illesztés esetén a lyuk és a csap túrésmezője részben vagy teljesen fedi egymást (6.10. táblázat).

Az illesztések fajtai.

6.10. táblázat


Neve	Illesztéskedés	Jellemzői	A túrésmezők helyzete	Betűjele
Laza	Csak játek ($AHL > FHC$)	NJ, KJ, MJ		$H \rightarrow a...h$ $h \rightarrow A...H$
Szilárd	Csak fedés ($AHC > FHL$)	NF, KF, MF		$H \rightarrow p...zc$ $h \rightarrow P...ZC$
Átmeneti	Játek vagy fedés	NF, NJ		$H \rightarrow js...n$ $h \rightarrow JS...N$

Illesztési rendszerek tartalmaznak a szabványos türesek (28 féle alapeltérés és 20 féle túrszűrés) javasolt választékát, figyelembe véve a gyakorlati igényeit. A párosítandó darabok illesztéséhez a következő adatok szükségesek:

- a közös névleges méret,
- a lyuk túrszűrésziányának rövid jele és
- a csap túrszűrésziányának rövid jele, pl. 52H7/g6.

Az alaplyukrendszerben a kívánt järeket azáltal érjük el, hogy a különböző túrszűrésziányú (a-zc-ig) csapokat egyelén túrszűrésziányú lyukhoz, a H jeltü alaplyukhoz rendeljük.

Ezt szemlélteti a 6.25. ábra. A gyakorlatban az alaplyukrendszer terjedt el jobban, mert a gyártás gazdaságosabban felszerzszámozható (kevesebb dírszár, idomszer szűkséges). A csap és lyuk túrszűrésziányának egymáshoz rendelésére a 6.11. táblázat tartalmaz példákat.

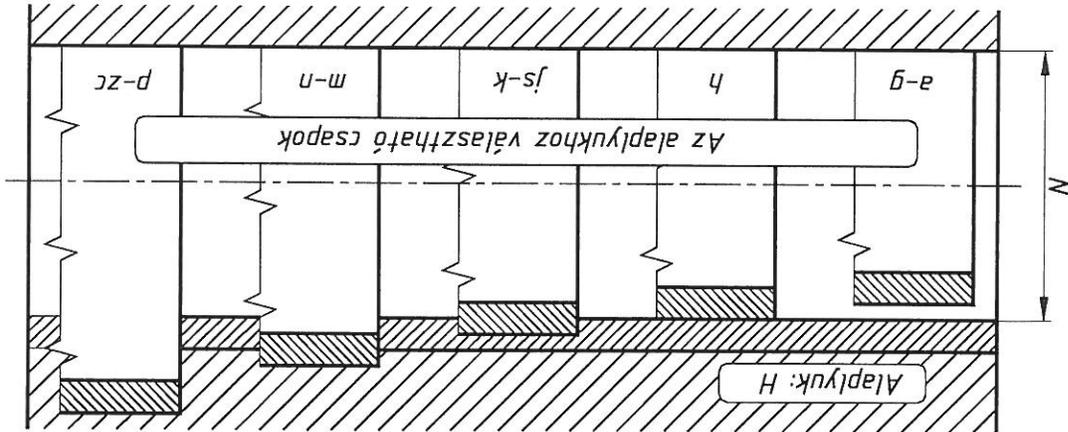

6.25. ábra. Az alaplyukrendszer felépítése

Ajánlott illesztésválaszték alaplyukrendszerben.

6.11. táblázat

Az illesztés		
laza	átmeneti	szilárd
A csapok túrszűrésziányai		
H6	f6, g5, h5	js5, k5, m5, n5
H7	c8, d8, e8, f7, g6, h6	js6, k6, m6, n6
H8	c8, d8, d9, e8, e9, f7, f8, h7, h8, h9	js7, k7, m7, n7
H11	a11, b11, b12, c11, d11, h11	


Az alapcsaprendszerben a kívánt järeket vagy fedést azáltal érjük el, hogy a különböző túrszűrésziányú (A-ZC-ig) lyukakat egyelén túrszűrésziányú csaphoz, a h jeltü alapcsaphoz rendeljük.

Az alapcsaprendszer felépítését szemlélteti a 6.26. ábra. A gyakorlatban indokolt ez a rendszer is, pl. húzott félgyaratmányokból kialakítandó alkatrészek (reteszék stb.) esetén. A csap és lyuk túrszűrésziányának egymáshoz rendelésére alapcsaprendszerben, a 6.12. táblázat tartalmaz példákat.

Ajánlott illesztésválaszték alapcsaprendszerben.

6.12. táblázat

Az illesztés		
laza	átmeneti	szilárd
A lyukak túrszűrésziányai		
h6	D8, E8, F7, F8, G7, H7	JS7, K7, M7, N7
h7	D8, E8, F8, H8	JS8, K8, M8, N8
h8	D8, D9, E8, E9, F9, H8, H9	
h11	A11, B11, C11, D11, H11	

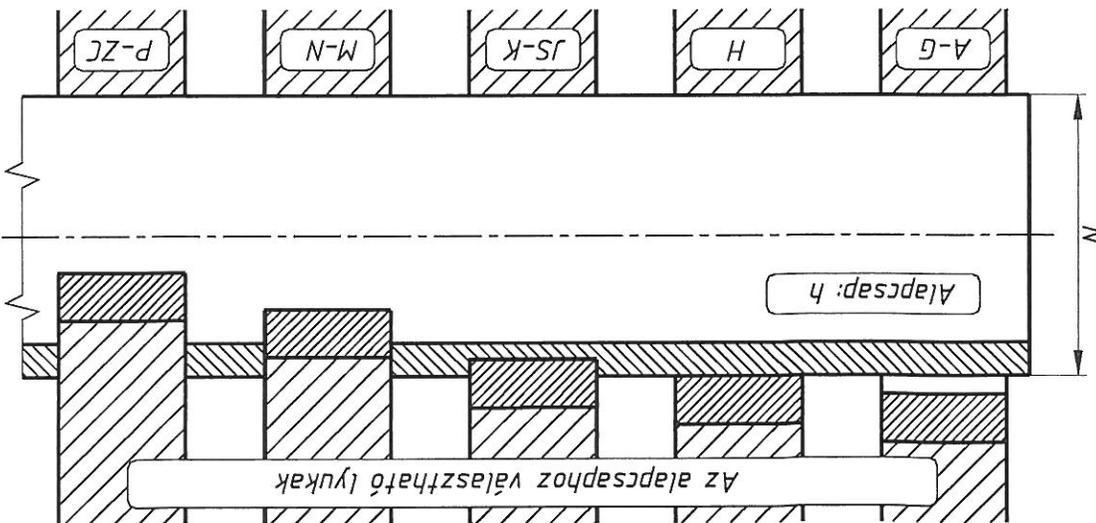


6.26. ábra. Az alapcsaprendszer felépítése

Az illesztési rendszerek alkalmazására és az illeszkedés jellemző értékeinek kiszámítására nézzünk konkrét példákat a 6.22. ábra alapján!

1. példa. A 8, 9, 10 tételekben álló csuszó tömböt eltolhatóan kell szerelni az 5 tengelyre, ezért **laza illesztést** alkalmazunk, mégpedig **alaplukrendszerben**. Az illesztési méret: $\varnothing 40H7/g6$. A

számításokhoz használjuk fel a határméretek meghatározásánál kiszámított adatokat (l. a 69. és a 74. oldalakon)!

Adott: $FH_c = 39,991$ mm, $AH_c = 39,975$ mm, $FH_L = 40,025$ mm és $AH_L = 40,000$ mm (6.27. ábra).

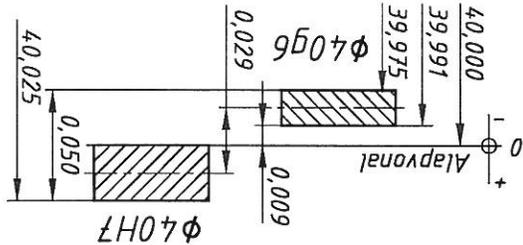

6.27. ábra. Laza illesztés

2. példa. Illesztjük szilárdan a 4 reteszt az 5 tengely hornyábal! A retesz szélességének gyártási tűrése legyen h7! Ehhez választunk **alapcsaprendszerben** megfelelő horonytűrést. Az illesztési

méret: 10P9/h7 (6.28. ábra).

A 10h7 csap mérete!

• Megkeressük az IT szabványos tűrésnagyságot a 6.5. táblázatból. A 6–10-ig mérettartományban $IT7$ esetén: $IT = 15 \mu\text{m} = 0,015$ mm.

• A 6.6. táblázatból a mérettartományban a h jéltű alapeltérés: $E = FH_c = 0 \mu\text{m}$.

• Az alsó határeltérés: $AH_c = FH_c - IT = 0 \text{ mm} - 0,015 \text{ mm} = -0,015$ mm.


• A határméretek: $AH_c = N + AH_c = 10 \text{ mm} - 0,015 \text{ mm} = 9,985$ mm, $FH_c = N = 10,000$ mm.

A 10P9 lyuk mérete!

• A tűrésokozatoknak ($IT9$) megfelelő a szabványos tűrésnagyság (IT) a 6.5. táblázatból: $IT = 36 \mu\text{m} = 0,036$ mm.

• A 6.7. táblázatból a mérettartományban a P jéltű alapeltérés: $E = FH_L = -15 \mu\text{m}$.

- Az alsó határeltérés: $AE_L = FE_L - IT = -0,015 \text{ mm} - 0,036 \text{ mm} = -0,051 \text{ mm}$.
- A határméreték: $AH_L = N + AE_L = 10,000 \text{ mm} - 0,051 \text{ mm} = 9,949 \text{ mm}$,
 $FH_L = N + FE_L = 10,000 \text{ mm} - 0,015 \text{ mm} = 9,985 \text{ mm}$.
- Az illesztés jellemző számtérkékei
- A legkisebb fedés: $KF = AH_C - FH_L = 9,985 \text{ mm} - 9,985 \text{ mm} = 0 \text{ mm}$.
- A legnagyobb fedés: $NF = FH_C - AH_L = 10,000 \text{ mm} - 9,949 \text{ mm} = 0,051 \text{ mm}$.
- A közepes fedés: $MF = (NF + KF) : 2 = (0,051 + 0,000) : 2 = 0,025 \text{ mm}$.

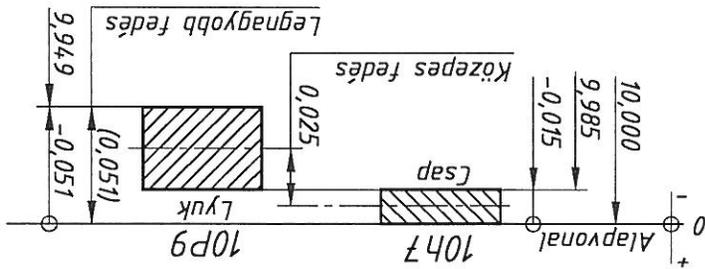

6.28. ábra. Példa szilárd illesztésre

6.4. Összefüggés a tűrénagyiság és a felületminőség között

Az alkatrészek felületeinek érdességi követelményét – mint azt az előző fejezetben már láttuk – műkódosi vagy esztétikai szempontok alapján határozzuk meg. A működési követelmények azonban többnyire nagyobb méretpontosságot is igényelnek. Mivel a tényleges felületek a tűrészemzőn belül kell lenni, ezért a tűrénagyiság előírásakor az elérendő felületi érdességet meg kell határozni. A különféle megmunkálási módszerekkel megvalósítható felületi érdességeket az 5.8. táblázat tartalmazza. Vegyük figyelembe, hogy egy adott technológiával gazdaságosan előállítható tűrénagyiság $T \approx (8 \dots 10) \cdot R_z$ tapasztalati képlettel határozható meg! A tűrészett méretek és a felületi érdesség összefüggéseire láttunk példákat a 6.6. és a 6.19. ábrákon. Az egyes IT fokozatokhoz minimálisan javasolható felületi érdességeket a 6.13. táblázat tartalmazza.

Az átlagos felületi érdesség és a tűrénagyiság összefüggése.

Méret		Tűrészfokozatok																felület-ig																	
IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT1	IT2		
0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	100	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	100	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	100	0,1	0,2	
3	6	10	18	30	50	80	120	180	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000	12500	16000	20000	25000	31500	40000	50000	63000	80000	100000
Átlagos érdesség, Ra, µm																																			

6.13. táblázat

6.5. Alak- és helyzetűrések jelölése a rajzon

Az alaktrészek minden méretére, ill. geometriai elemére elő kell írni a megkívánt pontosságot, vagyis a rajzon a tűrésüket hiánytalanul meg kell adni. A méretűrések megadását a **6.2.** alfejezetben ismertük meg. A geometriai jellemzők (alak, helyzet, irány és ütés) tűréselőírására vonatkozó általános szabályokat és a rajzokon alkalmazható jeleket az MSZ ISO 1101 szabvány írja elő.

Az alak- és helyzetűréseket csak ott kell előírni, ahol a működési követelmények, a cserélhetőség és/vagy a várható gyártási körülmények azt szükségessé teszik.

Az ilyen előírások nem feltétlenül jelennek valamilyen különleges gyártási, mérési vagy mérlellenőrzési módszer alkalmazását. Az *alaktrészek* korlátozzák valamely egyedi elemek a geometriailag ideális alakjaival (pl. sík-, henger- vagy gömbfelületű) való elérését. Az *irány-, a helyzet- és az ütésűrések* korlátozzák két vagy több elem egymáshoz viszonyított helyzetét. Báziselemként egy vagy több elem jelölhető. Egy elemek megfelelő pontosságúnak kell lennie ahhoz, hogy báziselemként elfogadható legyen. Szükség lehet tehát a báziselem alaktrészeinek a megadására is.

6.5.1. Az alak- és helyzetűrések rajzjelei

Az alak- és helyzetűrések rajzai és rajzjelei.


Elemek és tűrések		Tűrészett jellemzők	Rajzjelek
Alaktrészek	Egyetlen elem	Egyenesség	—
	Egyetlen elem vagy viszonyított elemek	Síklapúság	
		Kör alakúság	
		Hengeresség	
		Adott profil alakja	
		Adott felület alakja	
		Párhuzamosság	//
Irányűrések	Mérőleghesség		
	Hajlásszög		
	Pozíció		
	Egytengelyűség és központosság		
Helyzetűrések	Szimmetria		
	Radialis (sugárirányú) ütés		
	Ütésűrések	Teljes ütés	
	Viszonyított elemek		

6.14. táblázat

6.5.2. A türeskeret kialakítása és adatai

A türeskövetelményeket két vagy több részre felosztott, négyyszög alakú keretben kell megadni. Ezek a részek balról jobbra a következőket tartalmazzák az adott sorrendben:

- a türeszendő jellemző rajzjelét,
- a türesértéket a hosszmetéretekre alkalmazott mértékegységben, és ha szükséges a báziselem(ke)t azonosító betű(ke)t.

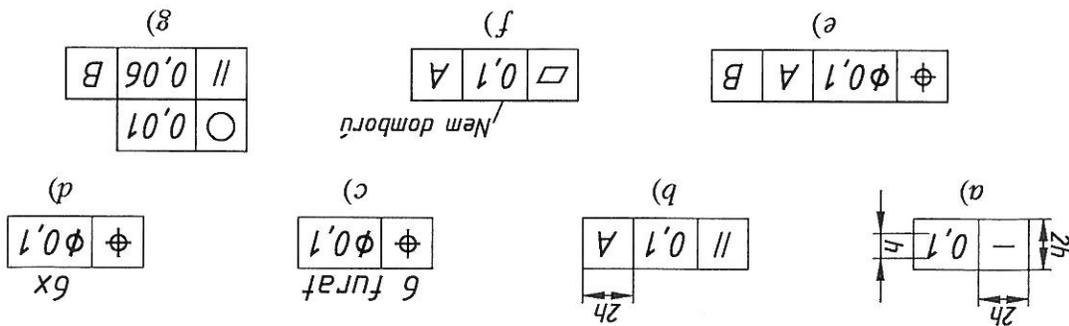


6.29. ábra. Példák türeskeret kialakítására

Ha a türesméző kör alakú vagy hengeres, akkor a türesérték elé \varnothing jelet kell tenni. A türesre vonatkozó feliratokat, pl. 6 furat, 4 felület, vagy 6x a türeskeret fölött írjuk. A türesmézőben lévő elem alakját leíró adatokat a türeskeret közelébe kell írni, mutatóvonalal kapcsolva ahhoz (6.29.f) ábra). Ha egy elemre több türesjellemző is elő kell írni, akkor ezek türeskereteit egymás alatt kell elhelyezni (6.29.g) ábra).

A türeskeret nyíltban végződő mutatóvonalal kell a türeszeti elemhez kapcsolni. A türeskeret csatlakoztatásának módja utal arra, hogy melyik elemre vonatkozik a türesmegadás.

- Ha a türes (pl. egyenesség, síklapúság) magára a vonalra vagy a felületre vonatkozik, akkor a mutatóvonal az elem körvonalára (kontúrvonalára) vagy az annak meghosszabbításaként rajzolt mértesegegdvonalra (de világosan elválasztva a mutatóvonalától) mutatson (6.30.a) ábra)!
- A mértevonall meghosszabbításában legyen a mutatóvonal csatlakoztatása akkor, ha az ilyen módon méretezett elemmel meghatározott tengelyre vagy szimmetriáskira vonatkozik a türes (pl. párhuzamosság) (6.30.b) ábra).
- Ha az alkatrész összes közös tengelyű elemének tengelyére vagy szimmetriáskira vonatkozik a türes, akkor a türes, akkor a türeskeret csatlakozó vonala erre a közös tengelyre mutatson (6.30.c) ábra)!

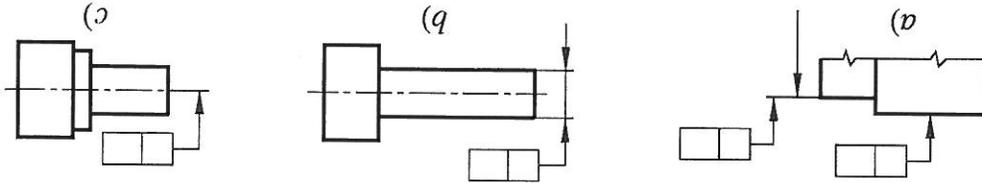


6.30. ábra. A türeskeret elhelyezése a türeszeti elemről függően

Valamely elem alak- és/vagy helyzettüreszése meghatározza azt a türesmézőt, amelyben az elemnek (felületnek, tengelynek vagy szimmetriásknak) benne kell lennie. A türeszendő jellemzőtől és a méretek megadásának a módjától függően a türesméző a következők egyike lehet:

- egy körön belüli felület,
- két, egyközpontú kör közötti felület,
- két, egymástól egyenlő távolságra lévő vonal vagy két párhuzamos egyenes közötti felület,

- egy hengeren belüli tér,
- két, egytengelyű henger közötti tér,
- két, egymásfajta távolságra lévő felület vagy párhuzamos sík közötti tér, vagy két paralelogramma alapú hasáb közötti tér.


A tŰres általában a vizsgált elem teljes hosszára vagy felületére vonatkozik, és az adott elem a tŰres-mezőn belül bármilyen alakú vagy irányú lehet. A tŰresméző szélessége (tŰresnagyság) a tŰreskerület a tŰreszetit elemhez kapcsoló mutatóvonal nyílának irányában van, kivéve, ha a tŰres előtt az \varnothing jel áll. Alkalmában a tŰresméző szélességének iránya merőleges az alakrész előtti alakjára. Az alak- és helyzetűtŰresek bázisait általában nagybetűkkel jelölik. A bázist jelölő betű a tŰreskerületen meg kell ismételni. A bázist a tŰreskerületbe zárt nagybetűhöz hozzákapcsoló betűkerületi vagy tŰres-irányzóval meg kell jelölni (6.31.a) ábra). Ha a tŰreskerület mutatóvonalal közvelelőül összekapcsolható a bázisellelemmel, akkor a bázis betűjele elhagyható (6.31.b) ábra).

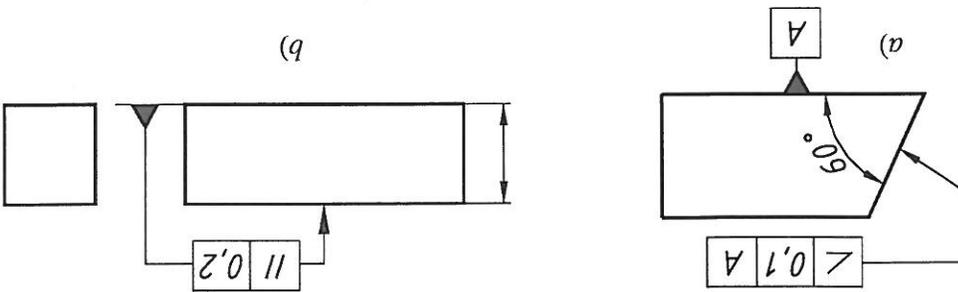

6.31. ábra. Példa bázisfelület jelölésére

A bázisháromszög elhelyezésekor a tŰreskerület elhelyezése ismeretét elveket kell alkalmazni.

- Ha a bázis elem maga a vonal vagy a felület, akkor a bázisháromszöget az elem körvonalára (kontúrvonalára) vagy az annak meghosszabbításaként rajzolt mérésiéghívóvonalra (de világosan elválasztva a mérítvonalától) kell elhelyezni (6.32.a) ábra).
- A mérítvonal meghosszabbításában legyen a bázisháromszög elhelyezve akkor, ha a bázis elem tengely vagy szimmetriasíkja (pl. henger), ill. két elem által alkotott közös tengely vagy szimmetriasík (6.32.c) ábra).
- A tengelyre vagy szimmetriasíkra kell elhelyezni a bázis jelét, ha a bázis egyetlen elem tengelyre vagy szimmetriasíkra (pl. henger), ill. két elem által alkotott közös tengely vagy szimmetriasík (6.32.c) ábra).

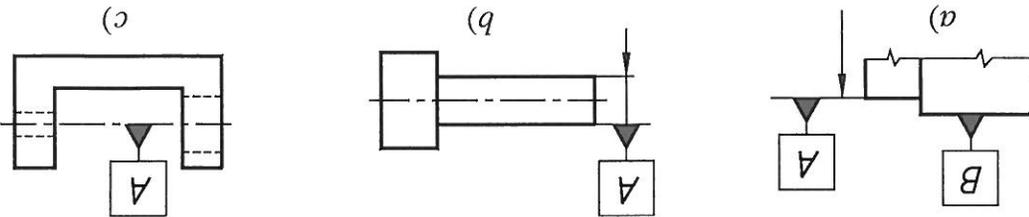

6.32. ábra. A bázisjel elhelyezése a bázisellemtől függően

Ha két bázis elem határoz meg egy közös bázist, akkor a tŰreskerület harmadik mezőjében kötéjjel kell elválasztani az azonosító betűket (6.33.a) ábra). Ha több bázis elem van és ezek sorrendje fontos, akkor az azonosító betűket külön mezőben adjuk meg úgy, hogy a sorrend balról jobbra egyezzen meg a fontosság sorrendjével (6.33.b) ábra). Ha két vagy több bázis elem van és sorrendjük nem fontos, akkor a bázisbetűket ugyanabban a mezőben kell megadni (6.33.c) ábra).

Ha a tŰres bárhol fekvő, korlátozott hosszra érvenyes, akkor e hossz értékét a tŰresérték után fel kell tüntetni a 6.34.a) ábra szerint. Ha a teljes elem tŰresével azonos jellegű, de korlátozott hosszra vonatkozó kisebb tŰres van hozzáadva, akkor a korlátozó tŰrest a megosztott tŰreskerület alsó részében kell jelölni (6.34.b) ábra).



Ha a tŰres a tŰreszetit elemek vagy a bázis a bázis elemek csak korlátozott részére vonatkozik, akkor ezek méretét a 6.35. ábra szerint kell megadni.

			A	C	B		
			A	B			

6.33. ábra. Báziszonosító betűk elhelyezése

			0,1		
			0,05/200	A	



6.34. ábra. Korlátozó előírások megadása

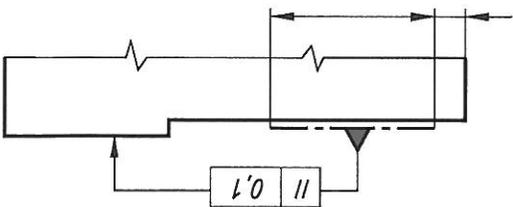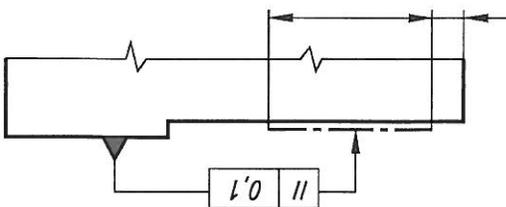



6.5.3. Peldák és értelmezésük

A 6.15. és a 6.16. láblázatban különböző alak-, irány- és helyzetűtűréssek rajzi jelölésére és türemszövegek meghatározására találunk példákat. Tanulmányozzuk a bemutatott eseteket és értelmezésüket!

Az *útsűrűs* megadására mutat példát a 6.36. és a 6.37. ábra. A *radialis úts* az adott előírás szerint az A-B bázisengely körül egy teljes fordulat alatt bármely mérési síkban nem lehet nagyobb, mint $t = 0,1$ mm. A *teljes radialis úts* – az előírás szerint – a meghatározott felület minden pontjában legfeljebb $0,1$ mm lehet. Az ellenőrzést úgy kell elvégezni, hogy a műszer érzékelőjét végigvizegyük a felületen, miközben az alkatrészt az A-B bázisengely körül többször megforgatjuk. A valóságos hengertürelmek két, egymástól $t = 0,1$ mm távolságra lévő hengertürelmet között kell lennie.

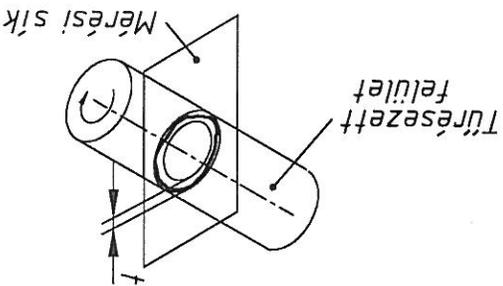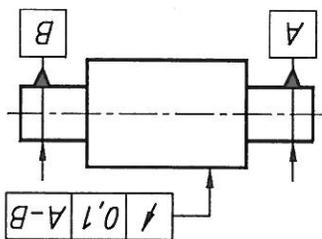

6.36. ábra. Pelda radialis úts előírására és értelmezésére

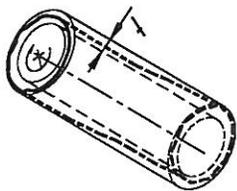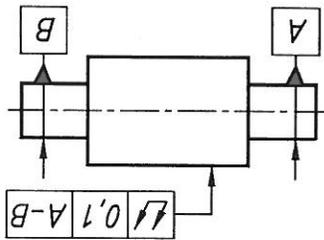













6.37. ábra. Pelda teljes radialis úts előírására és értelmezésére

6.15. táblázat

Jelek és tűrések		Jelölés a rajzon		Tűrésmező		Értelmezés	
Egyenesség					A tűréskerethez kapcsolított hengert tengelyűnek a $t = 0,08$ mm átmérőjű hengeres tűrésmezőben kell lennie.		
Síklapúság					A felületnek két, egymással $t = 0,08$ mm távolságra lévő párhuzamos sík által meghatározott tűrésmezőben kell lennie.		
Köralakúság					Mindkét keresztmetszet körönalának két, egy síkban lévő, egymástól $t = 0,08$ mm távolságra lévő egyközpontú kör által meghatározott tűrésmezőben kell lennie.		
Hengeresség					A vizsgált felületek két, egymástól $t = 0,1$ mm távolságra lévő, egytengelyű hengere felület által meghatározott tűrésmezőben kell lennie.		
Adott vonal alakja					A vetítési síkkal párhuzamos minden keresztmetszeten a vizsgált profilnak olyan $t = 0,04$ mm átmérőjű körökkel burkoló két vonal által meghatározott tűrésmezőben kell lennie, amely körök közötti távolság a geometriaiag pontos alakú vonalon van.		
Adott felület alakja					A vizsgált felületek olyan $t = 0,02$ mm átmérőjű gömbökkel burkoló két felület által meghatározott tűrésmezőben kell lennie, amely gömbök középpontjai a geometriaiag pontos alakú felületen vannak.		

Alakműtések megadása és értelmezése.

Irány- és helyzetűrések megadása és értelmezése. 6.16. táblázat

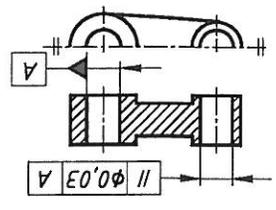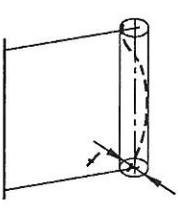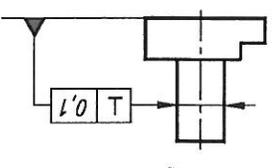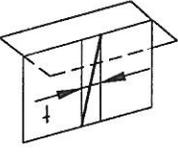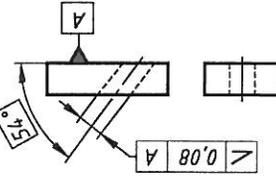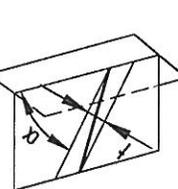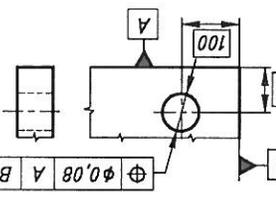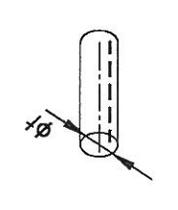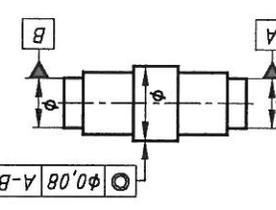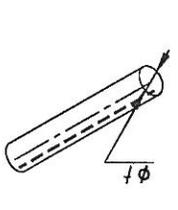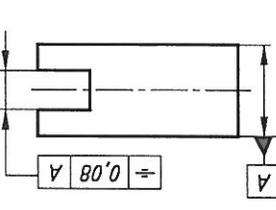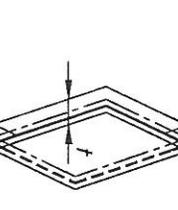Jelek és tűrések		Jelölés a rajzon		Értelmezés	
Jelölések	<p>  </p>	<p>Vonal (engely) párhuzamossá- ga adott egy- eshez képest</p>		<p>A tűrészett tengelynek bázisengellyel párhuzamos, $t = 0,03$ mm átmérőjű, az A bázis- hengeres tűrésmezőben kell lennie.</p>	
		<p>Vonal (engely) merőlegessége adott felülethez képest</p>		<p>A tűréskerethez kapcsolt hengert tengelyének két, egymástól $t = 0,1$ mm távoli- ságra lévő, párhuzamos és a bázisfelülethez merőleges sík által meghatározott tűrésme- zőben belül kell lennie.</p>	
		<p>Vonal (engely) hajlásszöge adott felülethez képest</p>		<p>A furat tengelyének két, egymástól $t = 0,08$ mm tá- volságra lévő, párhuzamos és az A felülethez (bázisfelü- let) 5°-os szöget bezáró sík által meghatározott tűrésme- zőben belül kell lennie.</p>	
Helyzettűrések	<p>  </p>	<p>Vonal pozíció- ja</p>		<p>A furat tengelyének tűrés- mezője egy $t = 0,08$ mm átmérőjű hengert, amelynek tengelye a vizsgált vonalnak az elméletileg pontos helyze- tében van az A és a B felüle- tekhez (bázis síkok) képest.</p>	
		<p>Tengely egy- tengelyűsége</p>		<p>A henger tengelyének, amelynek a mérete a tűrés- mezőhöz van kapcsolva, $t = 0,08$ mm átmérőjű, hen- geres, az A-B bázisengely- lyel egytengelyű tűrésmező- ben kell lennie.</p>	
		<p>Szimmetriája</p>		<p>A horony szimmetriájá- nak két, egymástól $t = 0,08$ mm távolságra lévő, párhuzamos és az A bázis- elemhez képest meghatáro- zott középsíkhoz szimmetri- kusan elrendezett, sík által meghatározott tűrésmezőn belül kell lennie.</p>	

1. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a pontossági követelmények meghatározásakor?
2. Ismertessük a névleges méret és a tényleges méret fogalmát!
3. Mit jelölünk az FH , AH , M és T betűkkel? Határozzuk meg röviden ezek fogalmát!
4. Mit jelölünk az FE , AE és E betűkkel? Határozzuk meg röviden ezek fogalmát!
5. Milyen adatok szükségesek a tűrésmező egyértelmű meghatározásához?
6. Hogyan adhatjuk meg a rajzokon a hosszmerérettűrésüket?
7. Ismertessük a jelölélen hosszmerérettűrésre vonatkozó szabályokat!
8. Hogyan írjuk elő számértékekkel a hosszmeretek tűréseit?
9. Ismertessük az ISO tűrésjel felépítését!
10. Hogyan írjuk elő a szögmeretek tűrését?
11. Hogyan adhatjuk meg a kúpok és a szabálytalan profilok tűréseit?
12. Ismertessük az IT fokozatok rendszerét és a táblázat használatának módját!
13. Ismertessük az alapeltérések jelölésének rendszerét csapok és lyukak esetén!
14. Az alapeltérés és a tűrésnagyság ismeretében hogyan számíthatjuk ki a határmeréteket?
15. Mi az illesztés, és hogyan illeszkedhet két felülelem?
16. Ismertessük a laza, az átmeneti és a szilárd illesztés fogalmát és jellemzőiket!
17. Ismertessük az illesztési rendszerek elvét!
18. Milyen összefüggés van a tűrésnagyság és a felületi érdesség között?
19. Mikor szükséges az alak- és helyzetűrészek előírása?
20. Ismertessük a rajzon előírható alakűrészeket és rajzjeleiket!
21. Ismertessük a rajzon előírható irány-, helyzet- és ütésűrészeket és a rajzjeleiket!
22. Ismertessük a tűréskeret kialakítására, adataira és elhelyezésére vonatkozó előírásokat!
23. Ismertessük a bázisfelület jelölésére és azonosítására vonatkozó szabályokat!
24. Hogyan jelöljük a korlátozott hossza vonatkozó tűrészett és bázisjelmekeket?

Ellenőrző kérdések

7. GÉPELEMÉK ÁBRÁZOLÁSA


A gépelmék műszaki rajzain be kell tartani a műszaki ábrázolás általános előírásait (MSZ ISO 128), valamint a mértémgépdásra, a felülletti érdesség jelölésére, ill. a türeszesre vonatkozó – az előző fejezetekben ismertetett – szabályokat. Egyes alkatrészek valóságos rajzoló munkával lenne megoldható. A gépelmék műszaki rajzaira vonatkozó szabványok ezért lehetővé teszik a bonyolult részek, pl. a csavarmenetek, bordázatok, fogazatok stb. egyszerűsítését, ill. jelképes ábrázolását. Ebben a fejezetben ezeket a lehetőségeket ismertetjük meg. Az egyes gépelmék és gépészeti kötések részletes szakelméleti ismereteket a Tankönyvmester Kiadó: **A gépelmék alapjai**, ill. **A Gépelmék c. könyvei** tartalmazták. A hegesztés témakörével bővebben a **Cázhegesztés és a Kézi Ivhegesztés c. könyvek** foglalkoznak.

7.1. Csavarmenetek és menetes alkatrészek ábrázolása

A csavarmeneteket leggyakrabban kötőgépelmékben és mozgatóorsókban, valamint anyákon alkalmaz-
 zák. A gyakorlati igényeinek megfelelően igen sokféle meneltípust készítenek, és ezek többsége szab-
 ványos. A menetek megmunkálhatók gépi, ill. kézi forgácsolással (pl. esztergálással, marással, közso-
 rúléssel, menettűrésszel, menetmeiszéssel) vagy forgácsolás nélküli anyagalkítással (pl. mángortással).

7.1.1. A csavarmenet előállítása, menettípusok

Ha egy egyenes körhenger palástjára a 7.1. ábra szerint egy derékszögű hátromszögöt rácsavarunk, akkor annak átfogója egy emelkedésnyi csavarmenetet ír le. Attól függően, hogy a felcsavarást melyik irányban végeztük, a létrejött csavarmenet lehet *jobb* vagy *bal csavardású* (emelkedési irányú). Az így keletkezett csavarmenet egy tétgörbe, amely a hengeren folyamatosan tehető a hátromszög átfogó egyenesének képzeltelbeli meghosszabbításával.

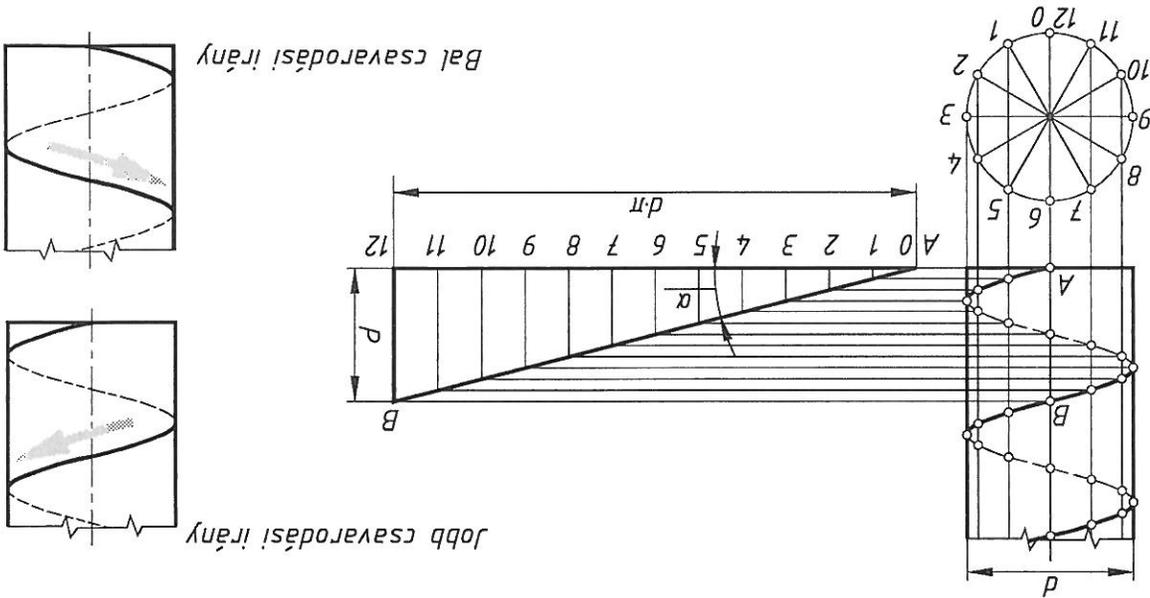


7.1. ábra. A csavarmenet származtatása

A csavarvonal jellemző adatai:


- d az alaphengert átmérője;
- a a menetemlekedés szöge;
- P az egy fordulatra eső menetemlekedés és
- a csavarodási irány.

Figyeljük meg a csavarvonal keletkezését a gyakorlatban (7.2. ábra)! Az esztergákés állandó sebességgel halad a henger tengelyével párhuzamosan, miközben a henger állandó szögsebességgel forog. Az esztergákés alakja határozza meg az anyagba vágott horny alakját, és ez által a menet fajtáját. Ebből függően jön létre az élsmenet (7.2.a) ábra), a trapézmenet (7.2.b) ábra), a zsinórmenet (7.2.c) ábra), a laposmenet (7.2.d) ábra) és a többi menettípus is (l. a 7.1. táblázatot). A gyakorlatban alkalmazható menettípusok szabványos alakú és méretű.

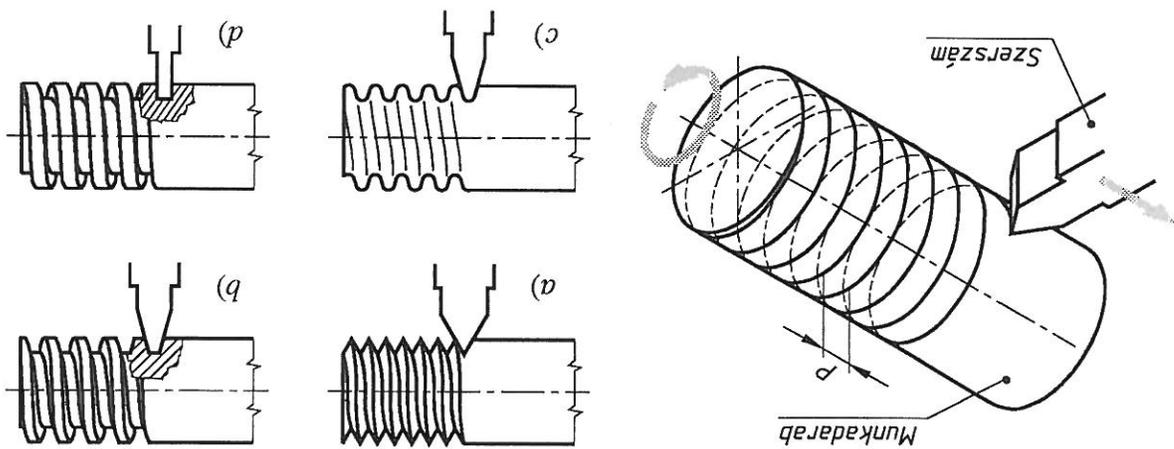

7.2. ábra. Csavarment készítése esztergálással

A bemutatott példákon a menetet külső hengeres felületre készítettük, ezek neve *orsómenet*. A furatba – belső hengeres felületre – készített menetet *anyamenetnek* nevezzük (7.3. ábra). Az azonos szelvényű, csavarodású és méretű-orsó és anyamenet összecsavarható, a két elem együtt egy gépelemként alkot.

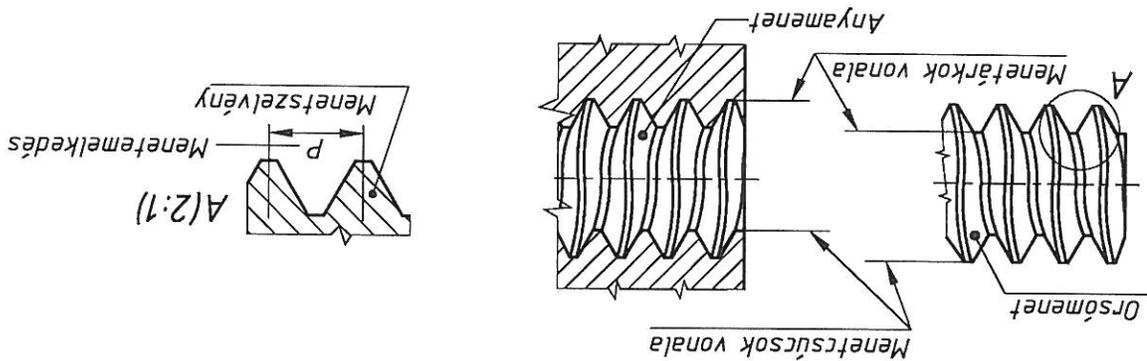


7.3. ábra. Az orsó- és az anyamenet elnevezései

7.1.2. A csavarorsó és az anyamenet jelképes ábrázolása

A csavarmentek és a menetes alkatrészek műszaki rajzokon való ábrázolásának szabályait az MSZ ISO 6410 szabvány tartalmazza. A csavarmentek műszaki dokumentációkon ábrázolható *részletesen* vagy *egyeztetve* (jelképesen). Az alkatrész mindkét módszer esetén ábrázolható nézetben vagy metszletben (az MSZ ISO 128 előírásai szerint).

A csavarmenetek részletes ábrázolása

A termékek dokumentációjának egyes típusain (pl. prospektusokon, felhasználói kézikönyvekben) szükség lehet a csavarmenet részletes ábrázolására. A menet részletes ábrázolása alkalmazható egyetlen alkatrész rajzán (7.4.a) ábra) és csatlakozó elemek bemutatásakor egyaránt (7.4.b) ábra).

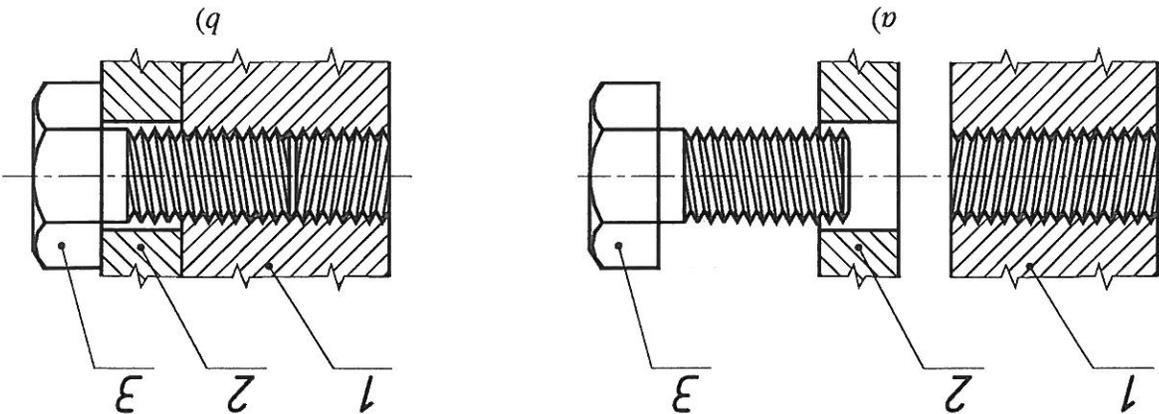

7.4. ábra. Csavarmenet részletes ábrázolása


Műszaki rajzokon a csavarmenetet csak akkor szabad részletesen megrajzolni, ha az feltétlenül szükséges! Altlános szabály, hogy sem a menetemelképzést, sem pedig a menetszelvényt nem kell pontosan (valódi méretarányban) megrajzolni! A csavarmeneteket – valódi vetületük helyett, ami koszt-nuszcórcé lenne – egyenes vonallal kell ábrázolni a 7.4. ábra szerint.

A csavarmenetek egyezményes (jelképes) ábrázolása

Az alkatrészeken lévő csavarmeneteket a műszaki rajzokon egyezményes, egyszerűsített ábrázolással kell jelölni.


A csavarmenet nézeti és metszeti ábrázolása esetén egyaránt a menetszcúscok burkolófelületét jelölő vonalat (orsónál a legnagyobb – azaz a névleges – átmérő vonalát) folytonos, vastag vonallal, a menetszcúscok burkolófelületét jelölő vonalat pedig (orsónál a legkisebb átmérő – magátmérő – vonalát) folytonos, vékony vonallal kell megrajzolni.

Látható menetek ábráin a hasznos, vagy működő (teljes mélységű) menet hosszának a határát folytonos, vastag vonallal rajzoljuk, a menetikifutás ábrázolása többnyire elhagyható (7.5. ábra).

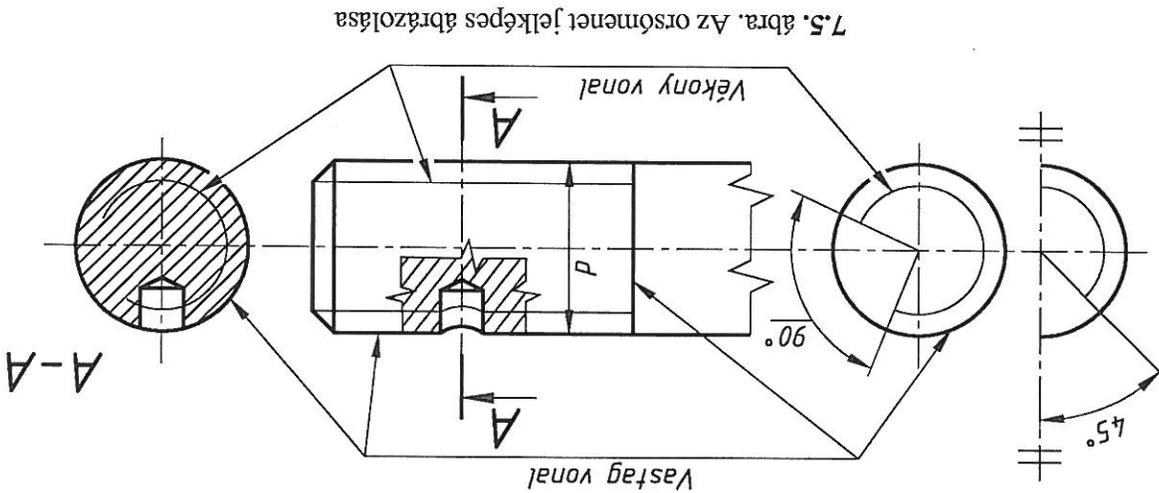

7.5. ábra. Az orsómenet jelképes ábrázolása


A csavarmentet tengelyirányú nézetén a menetárkot folytonos, vékony vonallal rajzolt, megközelítően háromnegyed körívvel kell ábrázolni. A körészlet lehetőleg a jobb felső negyedben legyen nyitott, de ettől eltérő helyzetű megszakítás is megengedett. Ha az éltomprítás nagysága megegyezik a menetmélységgel, akkor a körétl ezen a nézetén elhagyjuk. A menetes orsó végződésének éltomprítását a 7.6.a), b) ábra, a dombronti kivitelét pedig a 7.6.c) ábra szemlélteti. Ha az éltomprítás mértéke a menetmélységnél nagyobb, akkor a körvetületen is ábrázoljuk. Indokolt esetben a menetkifutás – a szerzám kiemelésékor létrejövő nem teljes mélységű menet hossz-za – is jelölhető a rajzon (7.6.c) ábra).

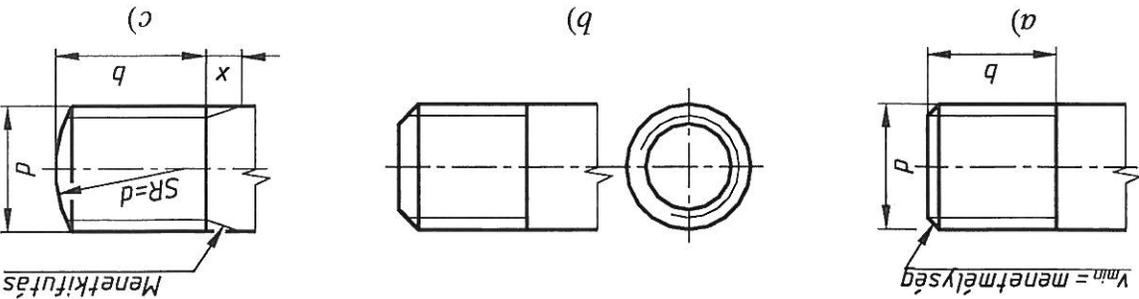

7.6. ábra. Orsóvégzódések ábrázolása


Az anyamenet nézeti és metszeti ábrázolása esetén a menetsücsök burkolófelületét jelölő vonalat (az anyaghatárt), azaz a legkisebb átmérő – a magátmérő – vonalát és a hasznos menethossz végét folytonos, vastag vonallal, a menetárkok burkolófelületét jelölő vonalat pedig (azaz a legnagyobb átmérő vonalát) folytonos, vékony vonallal kell megrajzolni.

Menetes alkatrészek metszeti ábráin a metszett felület határainak (az anyaghatárnak) a menetsücsök vonalát tekintjük, ezért a vonalkézásnak eddig kell terjednie (7.7. ábra). A menetsücsöt és a menetárkot jelölő vonalak közötti távolság lehetőleg legyen azonos a menetmélységgel! Értéke azonban nem lehet kisebb, mint a rajzon alkalmazott vastag vonalvastagság kétszerese, vagy 0,7 mm, attól függően, hogy melyik a nagyobb. Számítógépes rajzolásakor $d \geq 8$ mm névleges átmérő esetén 1,5 mm távolság elfogadható, ill. $d < 8$ esetén egyszerűsített ábrázolás ajánlott.

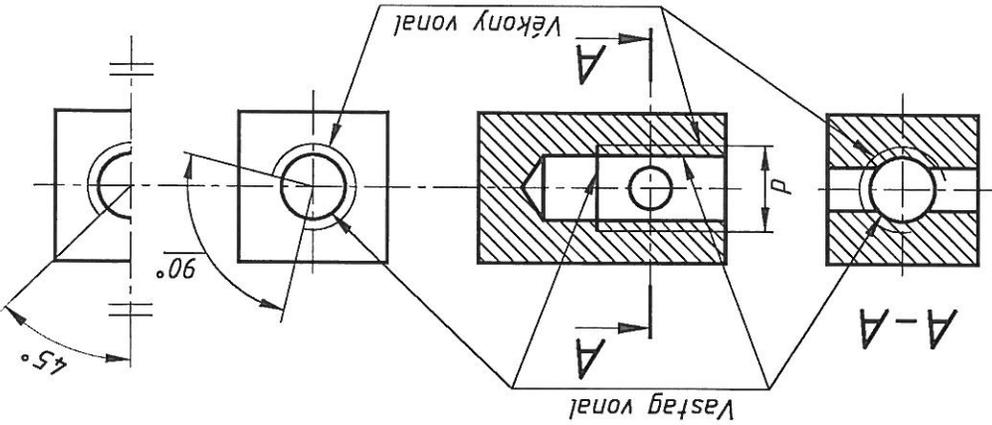


7.7. ábra. Az anyamenet jelképes ábrázolása

A takart (közvetlenül nem látható) csavarmentelek ábráin a menetsücsök, a menetárkok és a menet-hossz vonalait egyaránt vékony, szaggatott vonallal kell megrajzolni (7.8. ábra). Szerelt menetes alkatrészek ábráin is alkalmazni kell az előző szabályokat, de alapelv, hogy az orsó-menet elfedi az anyamenetet. Ezi szemlélteti a (7.9. ábra).

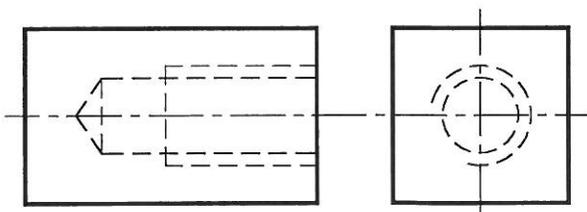

7.8. ábra. Közvetlenül nem látható menet ábrázolása

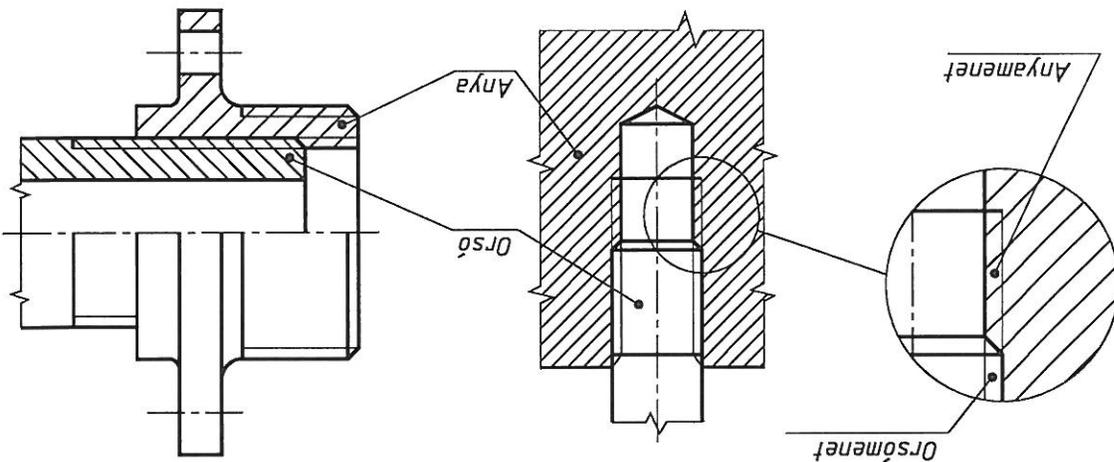

7.9. ábra. Csatlakozó menetes alkatrészek ábrázolása

7.1.3. Csavarmenetek mértimégadása

A gépiparban használatos köté-, mozgó- és tömítőmenetek szabványosak. A szabványos menettípusok megnevezését és általános jellemzőit a 7.1. táblázat foglalja össze. Az egyes menettípusok szelvények pontos alakját és méreteit a szabványok, ill. különféle műszaki zsebkönyvek táblázatai tartalmazzák.

A kötécsavarokon és a kötéegyelemeken leggyakrabban *métermenet* alkalmaznak. A métermenet 60°-os profilszögű, jellemzője a tompított meneti és a lekerekített meneti. Szelvényét a 7.10. ábra, ajánlott mértévtáblázatának kivonatát a 7.2. táblázat tartalmazza.

A csavarmenetek mértéjelének felépítése



A szabványos menettípusok mértéjelölésére láthatunk példákat a 7.1. táblázatban. A csavarmenet mérté (megnevezése) a következő fő adatokat tartalmazhatja:

- a menetszelvény betűjelét (szabványosított jel, pl. M, G, Tr);
- a d névleges átmérőt;
- a P menetemelkedést mm-ben (csak ha szükséges);
- (Megjegyzés: egy bekezdésű meneteknél $P_1 = P$)
- a P menetosztást;
- a menetemelkedés irányát, pl. LH (left hand = bal kéz) vagy RH (right hand = jobb kéz).

Ezeken kívül megadhatók a menet méreteiben a következő *kiegészítő adatok*:



- a tőrésosztály (nemzetközi szabvány szerint);
- a menet becsavarási hosszának a jele: S = rövid, L = hosszú, N = normál;
- a bekezdések száma.

Csavarmenték jelölésrendszere.

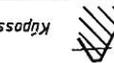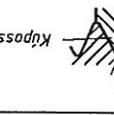Menetfajta megnevezése és szabvány száma	Menetszelvény	A menetszelvény beűfjele	Méretmegadási példák	Névteljes átmérő-tartomány	Jellemző alkalmazási terület
Finom métermenet MSZ 12208/1		M	M20x1	3,5-400 mm	Optikai és finom-mechanikai ipar
Métermenet MSZ203/2			M64	0,25-600 mm	Általános
Küpos métermenet MSZ 12186		MK	MK20x1,5	6-60 mm	Zárócsavar, sztrógonb
Hengeres csőmenet MSZ 1157		G	G3 1/2	1/16-6 hüvelyk (7,7-163,8 mm)	Nem tömítő csőkö- lések
Hengeres anyamenet MSZ 1159	Rp	Rp3 1/2			
Küpos anyamenet MSZ 1159	Rc	Rc3 1/2			
Küpos orsómenet MSZ 7815	R	R3 1/2			
Rapézmenet MSZ 207/2		Tr	Tr40x7	8-640 mm	Általános
Fürészmenet MSZ 1781		S	S80x10	10-640 mm	Általános
Zsinórmenet MSZ 208/1		Rd	Rd16	8-200 mm	Általános
Zsinórmenet MSZ 15490/3		ZsL	ZsL40x4	40 mm	Egészségvédelmi légtökészülékek
Edison-menet MSZ 9866		E	E27	5-40 mm	Lámpafogalátok, izzók
Páncélsőmenet MSZ 05-06.1360/1		Pm	Pm21	11-42 mm	Villamos szerkezetek
Lemezmenet MSZ 2059		Lm	Lm3,5	2,2-8 mm	Lemezcsavar
Fámenet MSZ 2132		Fm	Fm1,6	1,6-20 mm	Facsavar
Szelepmenet MSZ 2057		Ven	Ven12	5-12 mm	Járműszelep
Küpos Whitworth- menet MSZ 2056		W	W19,2	19,2-30,3 mm	Gázszelap, gázpalack
Whitworth-menet MSZ 201			W27	1/4-6 hüvelyk	Csak póllási célokra

7.1. táblázat

Példák csavarmenet méretjelének felépítésére

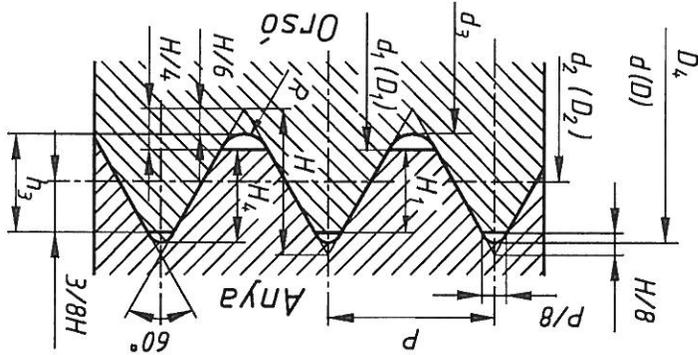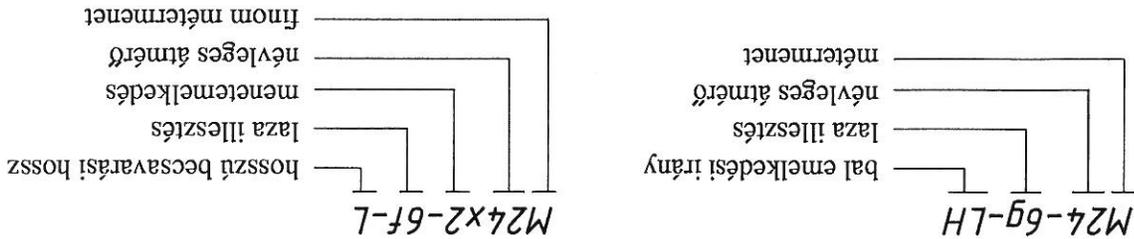

7.10. ábra. A métermenet szelvénye


Métermenetek választéka. (Kivonat)

Névleges átmérő, d	Métermenetek választéka, P		Névleges átmérő, d	normál	Métermenetek választéka, P
	normál	finom			
6	1	0,5; 0,75	24	normál	0,75
5	0,8	0,5	20	normál	1
4	0,7		16		
3	0,5	0,35	12	normál	1,25
2,5	0,45		10		
2	0,4		8		
					1,5
					2


7.2. táblázat

Csavarmenetek méretének elhelyezése, egyszerűsített méremegadás

A csavarmenetek méremegadásakor is be kell tartani a méretek előírásának általános szabályait (MSZ ISO 129). A d névleges átmérő mindig az orsómenet csúcsára vagy az anyamenet árkára vonatkozik (7.11. ábra). Zsákturamba fűrt menetek esetén a menethossz méretét meg kell adni, de a zsákturam mélysegi mérete általában elhagyható. Ilyen esetben a magfurat mélysege a menethossz 1,25-szöröse legyen! Menetes zsákturam mérete megadható egyszerűsítve is (7.12. ábra).

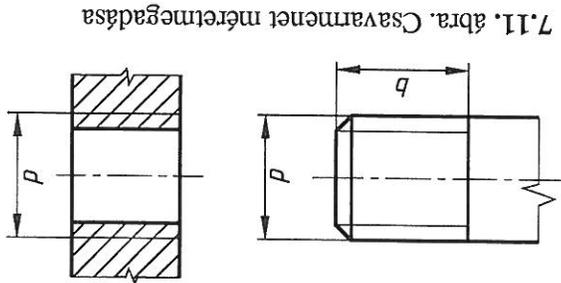


7.11. ábra. Csavarmenet méremegadása

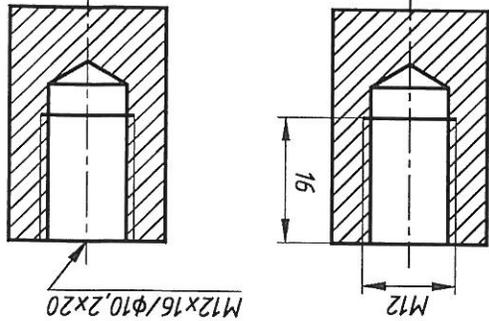

7.12. ábra. Menetes zsákturam méremegadása

Ha a rajzon a menet névleges átmérője $d \leq 6\text{mm}$, vagy azonos alakú és méretű menetes furatok és/vagy menetek szabályos elrendezéséről van szó, akkor ezek egyszerűsítve ábrázolhatók a 7.13. ábra szerint. A méretet ebben az esetben a furat középpontja felé mutató és nyílhegyben végződő mutatóvonalon kell elhelyezni.

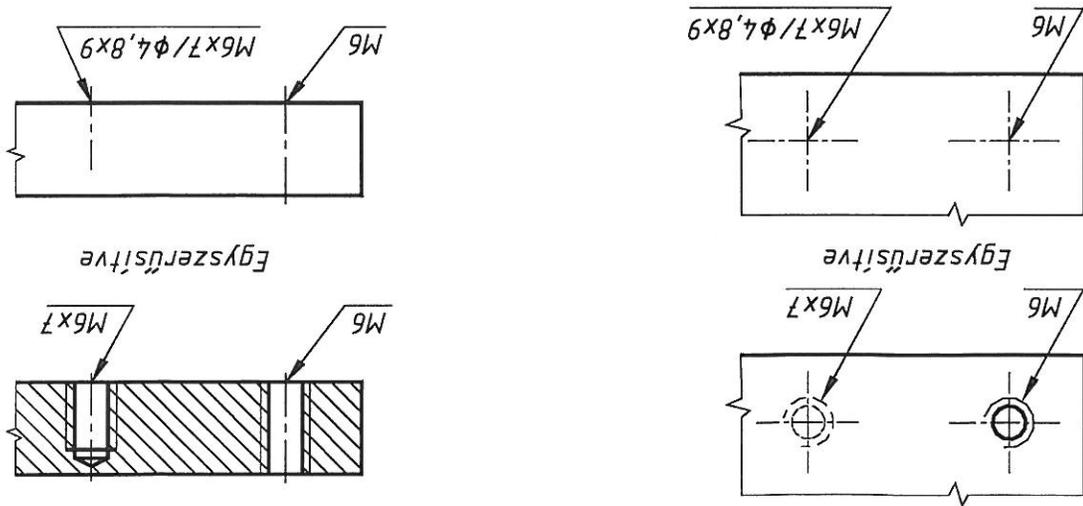


7.13. ábra. Menetek egyszerűsített ábrázolása

Balmenet, csömenet és több bekezdésű menet méretmegadása


A menetemelkedés irányát jobbmenet esetén általában nem kell jelölni.

A balmenetet a menet méretében feltüntetett LH rövidítéssel jelöljük. Az ugyanazon alkatrészen lévő jobb- és balmenetet minden esetben jelölni kell.

Ez látható a 7.14. ábrán. A csömenetek méretjelében megadott érték nem a menet névleges méretét mutatja, hanem annak a csőnek a belső átmérőjét, amelyre a menetet készítik (7.15. ábra). A menet méreteit ebben az esetben a szabvány menettáblázataiból kereshetjük meg.

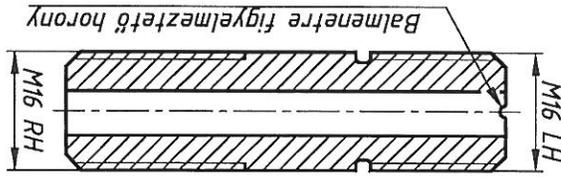


7.14. ábra. A bal- és a jobbmenet jelölése

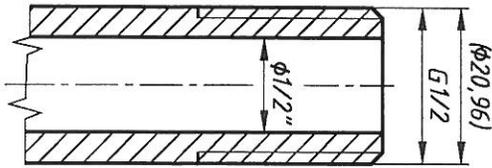

7.15. ábra. Csömenetek méretmegadása


A bal csavarodási irányú menetet tartalmazó alkatrészekben – a szerelés megkönnyítése érdekében – figyelmeztető hornyokat kell kialakítani. A különféle csavarfejeken, ill. balmenetes tengelyvégeken kialakítandó figyelmeztető hornyok elhelyezését a 7.16. ábra szemlélteti.

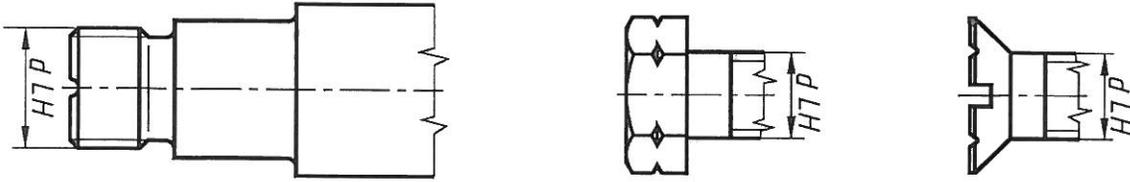

7.16. ábra. Balmenetre figyelmeztető hornyok

A figyelmeztető horony alakját és a helyét meghatározó méreteket a balmeneses alkatrész műhelyrajzán elő kell írni. A horony szokásos mélysége 0,5–1 mm nagyságú, és általában 60°–90°-os profilszögű. A horony tövét lekerekítéssel kell kialakítani.

Nagy menetemelkedésű mozgatórészekre és anyákba gyakran készítenek kétfő, vagy több-bekezdésű meneteket. Ilyenkor a hengerfelületen egymástól függetlenül, de egyenlő osztásban több csavarvonal mentén alakítják ki a menetfelületet. A 7.17. ábrán a három bekezdésű csavarmenet elvét és mértémgadást példáját figyelmeztetjük meg. A bekezdések i számát a P_i menetemelkedés és a P menetoszás hányadosa adja.

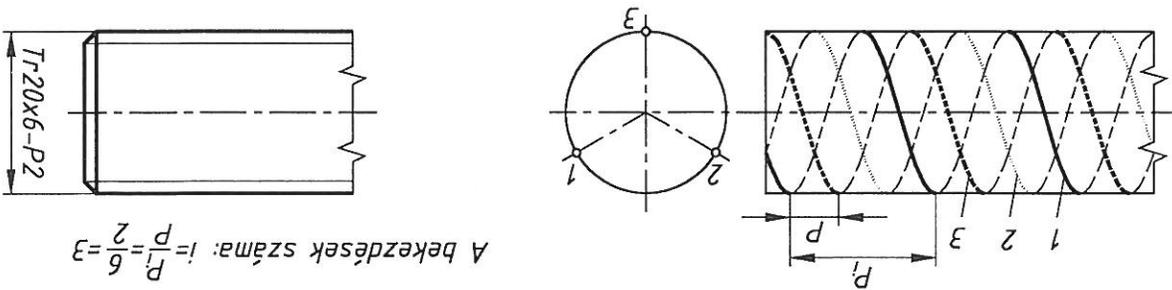


7.17. ábra. A több-bekezdésű menet elve és mértémgadása

Csavarmenetek tűrésének és felületminőségének előírása

A csavarmenetek méreteinek pontosságai követelményei – mint az előző példák mutatják – előírhatók a már ismert szabványos tűrésjelekkel. A menetátmérő tűrésének felében – elterően a hosszmeretek tűrésmegadásánál korábban tanulattól – a pontosságai fokozatot jelölő szám áll elől és ezt követi az alapelvért jelölő betű. Az orsóménetre (külső méret, azaz csap) kisbetű (pl. 6g), az anyaménetre (belső méret, azaz lyuk) pedig nagybetű (pl. 5H) utal.

A menettűrés jelet a menet fő adatai után, ahhoz gondolatjellet kapcsolva kell megadni, pl. M12–6g. Az így megadott tűrésjel a menet *középtámrőjére vonatkozik*. Ha indokolt, egyidejűleg előírható az orsóménet névleges átmérőjének (pl. M12–6g7g), ill. III. az anyaménent a magátmértőjének (pl. M12–5H6H) a tűrése is. Csavarmenetek illesztésének előírására a 7.18.a) ábra ad útmutatást.

Az alkatrészen lévő csavarmenet felületi érdességét megadhatjuk a menet mértémgadésvonalán, a mértékvonalon, vagy annak meghosszabbításán elhelyezett jelekkel (7.18.b), c) és d) ábra).

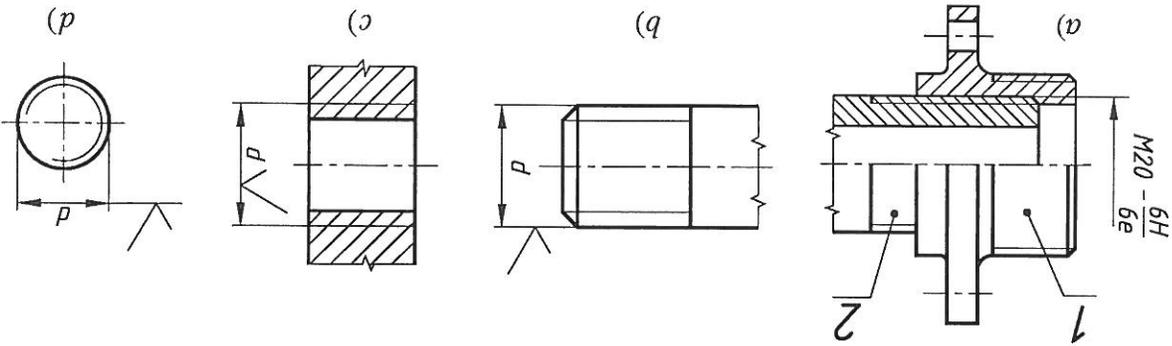


7.18. ábra. Csavarmenetek illesztésének és felületi érdességének megadása

Szervizműködtetés és beszüntetés méretei

A alkatrészeket úgy kell kialakítani, hogy biztonságosan el lehessen végezni a menetmegmunkálást, pl. tengelyváltást elől, ill. zsákfurat esetén is. A menetkésztési technológiai függően éppen ezért célszerű megfelelő szervizműködtetést hagyni. Csavarmenetek esztergálással való megmunkálásakor ezt többnyire szabványos beszüntésbiztosítók biztosítják. Ezek szokásos alakját és jellemző méreteit a 7.19. ábra, ill. a 7.3. táblázat tartalmazza.

A szilárdsági csoport jelének első száma az acélcsavar anyagának N/mm^2 -ben megadott szaktörési-
 lárdságára ($R_m/100$), a második pedig a folyáshatár és a szaktörésszilárdság arányára ($10 \cdot R_e/R_m$) utal.
 Tehát minél nagyobb számokból áll (3.6-tól 12.9-ig), annál nagyobb szilárdsági anyagminőséget hata-
 roz meg. Az acélből készülő csavaranyagok szilárdsági csoportjára egyetlen számból áll (04-től 12-ig),
 értéke megfelel a N/mm^2 -ben megadott vizsgáloterhelés 1/100-ad részének.

- ahol:
- a a szabványos megnevezés,
 - b a szabványszám,
 - c a menet mérete,
 - d a szerkezeti hossz,
 - e a szilárdsági csoport jele,
 - f a pontossági fokozat jele.

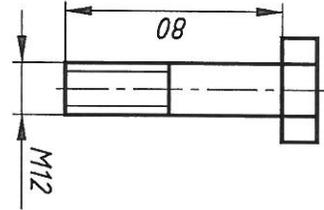

Hatlapfejű csavar MSZ EN24014-M12x80-8.8-B

a	b	c	d	e	f
---	---	---	---	---	---


A gépészetben alkalmazott kötéscsavarak és tartozékaik pontos alakját, méretválasztékát és műszaki
 követelményeit szabványok (MSZ, MSZ ISO, MSZ EN) tartalmazzák.
 A csavarok egyértelműen azonosíthatók megrendeléskor vagy összehállítási rajzok darabjegyzékében a
 szabványos megnevezésükkel, pl.

7.1.4. Csavarok, anyák és tartozékaik

Menet- méret jele, d	Menet- emlke- des, P	f_1 , min.	f_2 , max.	d_f (h13)	R (0,5P)	Orsóméret			Anyaméret		
						f_1 , min.	f_2 , max.	d_f (h13)	f_1 , min.	f_2 , max.	d_f (h13)
M5	0,8	1,7	2,8	3,2	0,40	3,2	4,2	5,3	0,40	0,50	0,60
M6	1,0	2,1	3,5	4,2	0,50	4,0	5,2	6,3	0,50	0,60	0,75
M8	1,25	2,7	4,4	6,0	0,60	5,0	6,7	8,5	0,60	0,75	1,00
M10	1,50	3,2	5,2	7,7	0,75	6,0	7,8	10,5	0,75	1,00	1,25
M12	1,75	3,9	6,1	9,4	0,90	7,0	9,1	12,5	0,90	1,25	1,50
M16	2,00	4,5	7,0	13,0	1,00	8,0	10,3	16,5	1,00	1,25	1,50
M20	2,5	5,6	8,7	16,4	1,25	10,0	13,0	20,5	1,25	1,50	1,75
M24	3,00	6,7	10,5	19,6	1,50	12,0	15,2	24,5	1,50	1,75	2,00
M30	3,50	7,7	12,0	25,0	1,75	14,0	17,7	30,5	1,75	2,00	2,50
M36	4,00	9,0	14,0	31,2	2,00	16,0	20,0	36,6	2,00	2,50	3,00


7.3. táblázat Normál szélességű beszurások orsón és furatban (méretek mm-ben).

7.19. ábra. Beszurások orsón és furatban

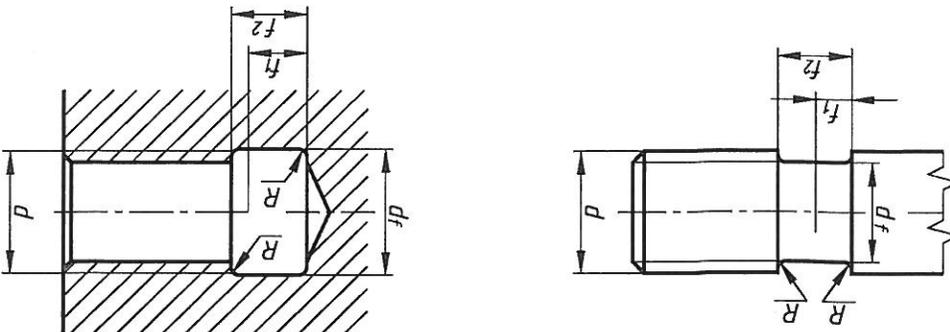

Kötőcsavarok részletes ábrázolása

A csavarok, a csavaranyák stb. részletes ábrázolása a valóságos alaknak megfelelő legyen, de – mint majd látható – kisebb egyszerűsítések megengedhetők! A gyakori csavarfejek kialakítását a 7.20. ábra szemlélteti.

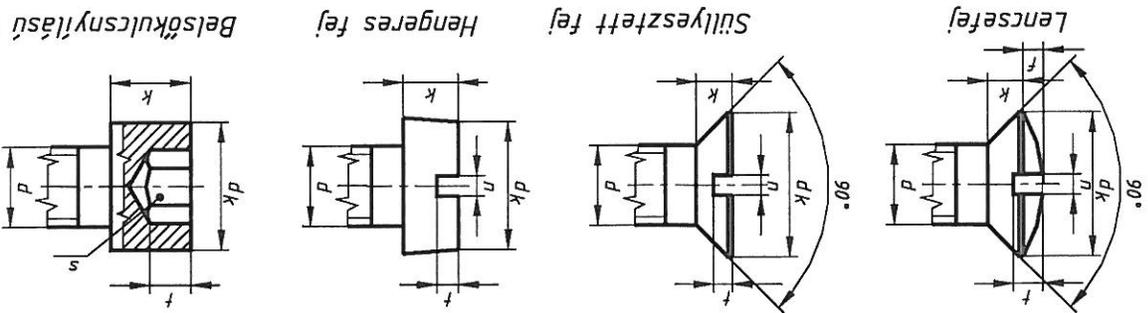


7.20. ábra. Csavarfejek kialakítása

A mérhető betűjeleknek megfelelő számszerű értékek az adott csavar szabványából vagy műszaki táblázatból állapíthatók meg. A rajzfeladatok megoldásához az M10-es méretű csavar adatai a 7.4. táblázatban találhatóak. Ha ettől eltérő mérete van szükségünk, akkor kicsinyítéssel vagy nagyítással készíthetünk arányos rajzot.

Csavarfejek méretei $d = M10$.

Megnevezés	dk	k	t	n	f
Lencsefej	18	5	4,2	2,5	2,5
Süllyesztett fej			2,3		
Hengeres fej	16	6	2,4		2,5
Belsőkulcsnyílású fej	16	10	5		$s = 8$

Megengedett a csavarfejen lévő horony elfordított ábrázolása a 7.21. ábra szerint.

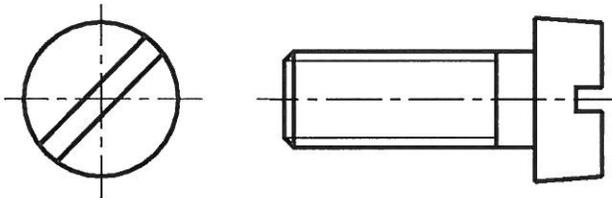


7.21. ábra. Homyosfejű csavar vetületei

Gyakori rajzfeladat csavarokéscsk ábrázolása esetén a hatlapfejű csavar, ill. a hatlapú csavaranya vetületeinek a megszerkesztése. A csavarfej, ill. az anya jó közelítéssel megrajzolható a 7.22., ill. a 7.23. ábrák alapján. Ha csak a csavarászár átmérete ismert, akkor az $e = 2 \cdot d$ arány vehető alapul. Pontosabb lesz viszont a rajz, ha ismeretek az egyes szátméretköz tartozó lapítavolságok (7.5. táblázat). Ebből a hatszög köre rajzolható kör átmérete szerkesztéssel vagy szátmítással ($e = s/0,866$) pontosabban meghatározható. A csavarfejen, ill. a csavaranyán kialakított 30° -os elomptíásoknál hipربولagörbék keletkeznek, amelyeket a rajzon körívvel lehet helyettesíteni.

Hatlapfejű csavarok lapítavolságai.

7.5. táblázat

d	s
M4	7
M5	8
M6	10
M8	13
M10	17
M12	19
M16	24

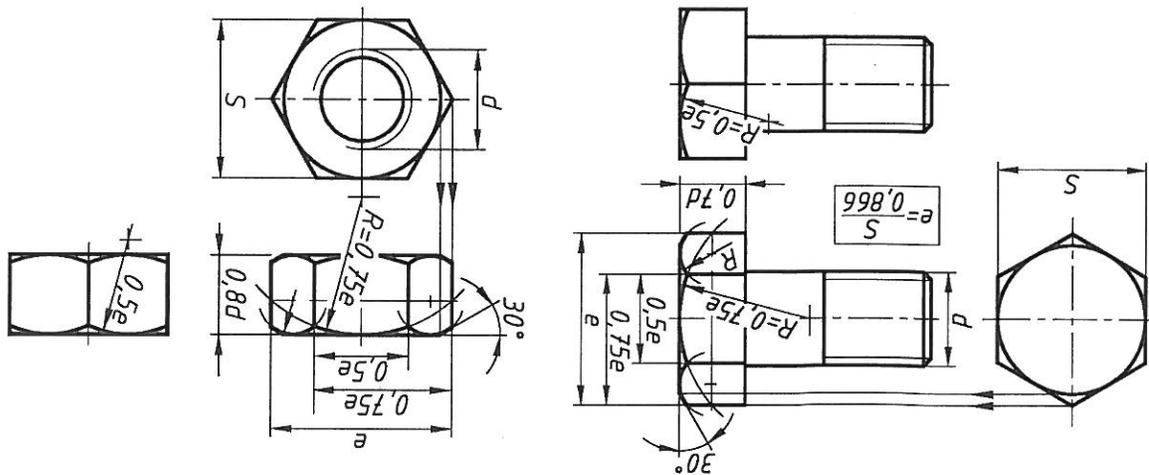

7.22. ábra. A hallapfejtű csavar szerkesztése

7.23. ábra. A hallapjú csavaranya szerkesztése

Kötőcsavarok egyszerűsített ábrázolása


Ha nem szükséges megmutatni a csavarok, a csavaranyák sítb. pontos alakját és részleteit (pl. összeállítási rajzokon), akkor elegendő csak a lényeges elemeket ábrázolni. Egyszerűsített ábrázolásban a következő elemeket vagy részleteket nem kell megrajzolni:

- csavaranyák és csavarfejek ellétörései,
- menktifutások,
- a csavarok végének alakja,
- beszűrások.

Ha lényeges a csavarfejeket, a forgást átadó elemeket és a csavaranyák kialakítását megmutatni, akkor az egyszerűsített ábrázolásukra a 7.6. táblázatban bemutatott megoldásokat kell alkalmazni. A bemutatott megoldásokhoz hasonlóan továbbbi elemkombinációk is felhasználhatók.

7.1.5. Csavarhözéscék és csavarbiztosítások ábrázolása

A csavarhözéscéket többnyire különféle szerkezetek összeállítási, ill. részösszeállítási rajzain ábrázoljuk. Az összekötendő elemek részleteire, mint pl. a csavarfejek alatti felfekvő felületek, vagy a csavar-szar számára készítenő átmenő furatok, is szabványok vonatkoznak. A hallapjú anya, a hengercs- és a szüllyesztettfejtű csavarok fejei számára a szüllyesztések a 7.24. ábra szerint készíthetők.

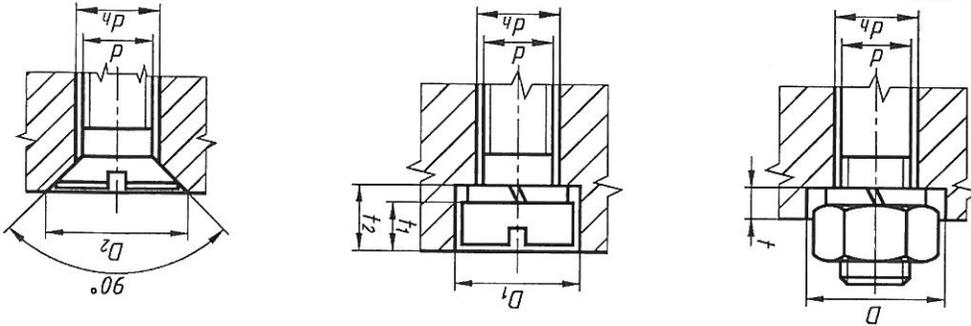

7.24. ábra. Csavaranya és csavarfejek felfekvő felületei

d	d_h	D	D_1	D_2	t_{max}	t_1	t_2	d	d_h	D	D_1	D_2	t_{max}	t_1	t_2
10	10,5	20	18	20,4	4,6	7	9,5	20	21	40	34	40,4	8,6	12,5	16,5
8	8,4	18	15	16,4	3,8	6	8	16	17	33	26	32,4	6,8	10,5	14
6	6,4	13,5	11	12,4	2,7	4,7	6,5	12	13	26	20	24,4	5,5	8	11


Sor- szám	Elnevezés	Egyszerűsített ábrázolás	Sor- szám	Elnevezés	Egyszerűsített ábrázolás
1.	Hatlapfejű csavar		9.	Sülyesztett- fejű csavar, keresztbor- nyos	
2.	Négylapfejű csavar		10.	Hernyőcsavar, egyeneshor- nyos	
3.	Belsőkulcs- nyílású csavar		11.	Facsarar és lemezcsavar, egyeneshor- nyos	
4.	Hengeresfejű csavar (lapos- fejű), egye- nes-hornnyos, D-fejű		12.	Szárnycsa- var	
5.	Hengeresfejű csavar, ke- reszthornnyos		13.	Hatlapú anya	
6.	Lencsefejű csavar, egye- nes-hornnyos		14.	Koronás anya	
7.	Lencsefejű csavar, ke- reszthornnyos		15.	Négylapú anya	
8.	Sülyesztett- fejű csavar, egyeneshor- nyos		16.	Szárnycsa- anya	

Csavarok és csavaranyák egyszerűsített ábrázolása.

7.6. táblázat



Süllyesztettfejű csavarral megvalósított közvetlen csavar kötést szemléltet a 7.25. ábra. Figyeljük meg a következő ábrázolási szabályok alkalmazását!

- Csavarmenetek jelképes ábrázolása (orsó, anya, tövigmenet, menetikfutás);
- összecsavart menetes alkatrészek ábrázolása;
- a tömör alkatrész (csavar) metszeteinek kerülése;
- kapcsolódó alkatrészek szelvényeinek eltérő irányú vonalkázása és
- kis méretű átméretkülönbség (hézag) eltitkítása.


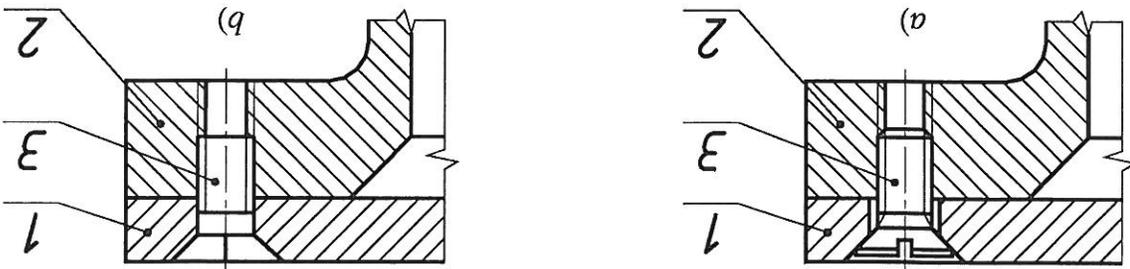


7.25. ábra. Közvetlen csavar kötés ábrázolása
 a) részletes; b) egyszerűsített

Gyakran alkalmazott közvetlen csavar kötés az elemek hatlapfejű csavarral és hatlapú csavaranyával való összefogása (7.26. ábra). A 7.27. ábrán az ászokcsavar-kötés tanulmányozható.

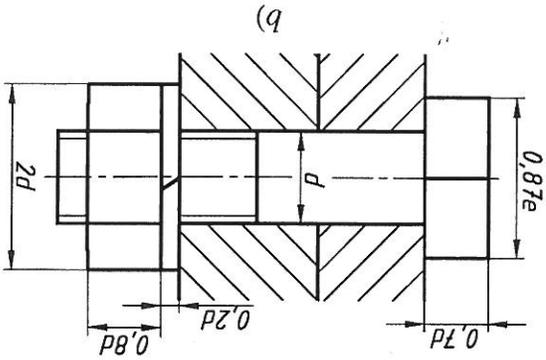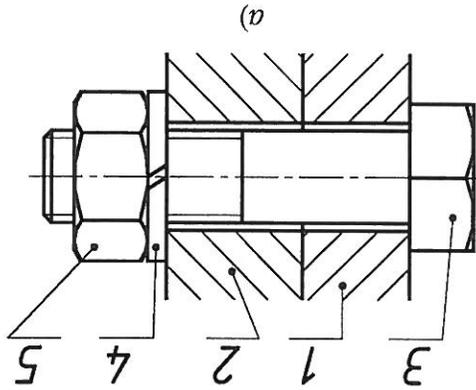


7.26. ábra. Közvetlen csavar kötés ábrázolása
 a) részletes; b) egyszerűsített

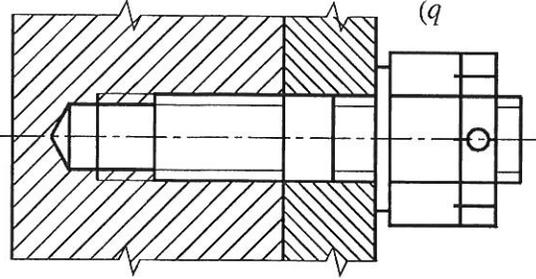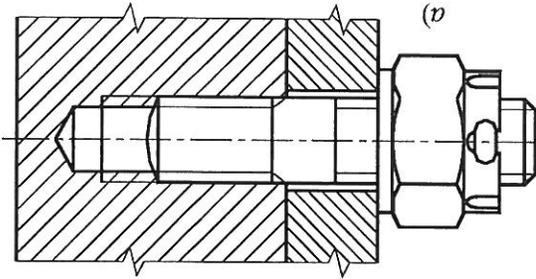


7.27. ábra. Csavar kötés ászokcsavarral (töccsavarral)
 a) részletes; b) egyszerűsített

A csavar kötéseket meglazulás ellen többféle módon biztosíthatók (7.28. ábra). A rugós és a fogazott alátétek kivitele szabványos. A 7.29. ábrán egy lengélyegre szerelt golyócsapágy rögzítő elemei és azok alkalmazása figyelhető meg.

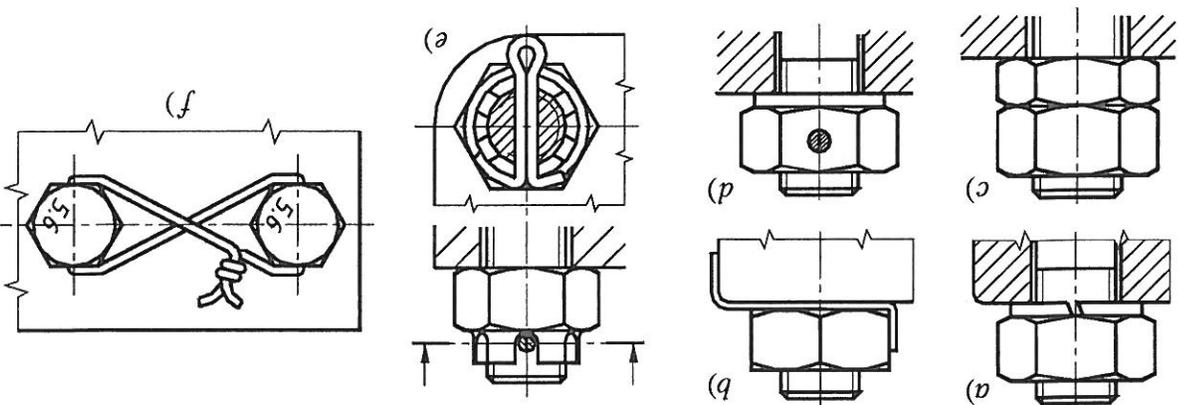

7.28. ábra. Csavarbiztosítások ábrázolása. A biztosító elem (a) rugós alátét; (b) biztosítólemez; (c) ellenanya; (d), (e) sasszeg; (f) biztosítóhuzal

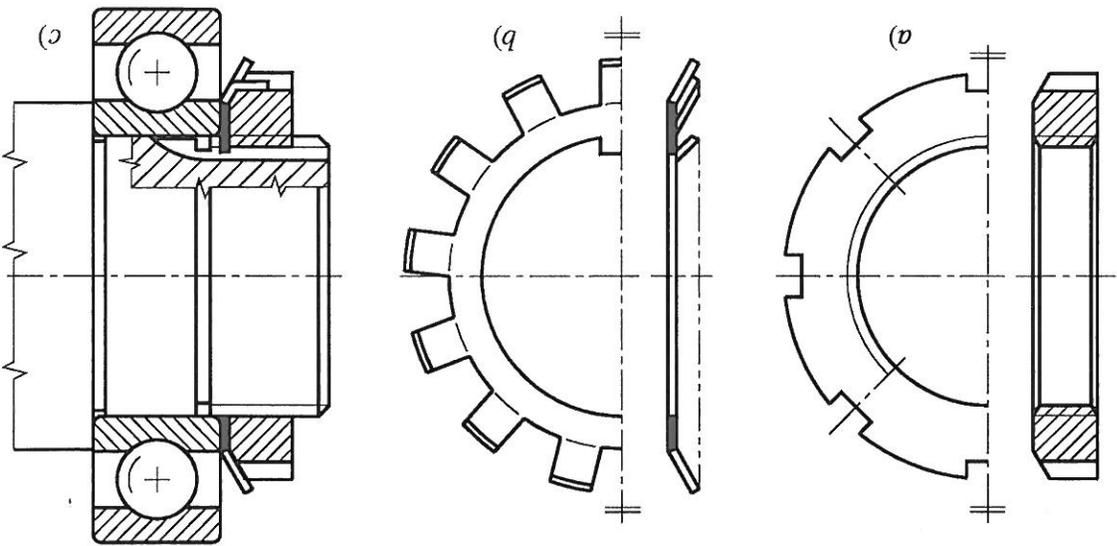

7.29. ábra. Golyóscsapágy rögzítése tengelyvégen (a) hornyos csapágyanya; (b) körtaréllyos biztosítólemez; (c) példa az alkalmazásra

Ellenőrző kérdések


1. Hogyan jön létre és milyen adatokkal jellemezhető a csavarvonal?
2. Mit értünk a menetűcsöcsök és menétrétek vonalán orsó-, ill. anyamenet esetén?
3. Ismertessük az orsómenet jelképes ábrázolásának szabályait!
4. Ismertessük az anyamenet jelképes ábrázolásának szabályait!
5. Hogyan ábrázoljuk az összecsavart menetes alkatrészeket?
6. Melyek a csavarmenet méreteinek fő adatai? Mondjunk példákat!
7. Milyen kiegészítő adatokat tartalmazhat a csavarmenet mérete?
8. Milyen szabványos menetrájúkat ismertünk?
9. Mikor indokolt a jobb emelkedésű menet méretjellelben az RH rövidítés megadása?
10. Mi figyelmeztet az alkatrészen levő bal csavarodási irányú menetre?
11. Hogyan értelmezzük a csőmenet méretjellel (pl. G1 1/2)?
12. A csavarmenet méretjelleléből hogyan állapítható meg a bekezdések száma?
13. Hogyan történik a csavarment türesinek és felületminőségének előírása?
14. Milyen adatokat tartalmaz egy csavar(anya) szabványos megnevezése?
15. Ismertessük a halapú menetes alkatrészek 120°-os ellétörésének közeltítő szerkesztését!
16. Milyen részletek elhagyása megengedett a csavarok és anyák egyszerűsített ábrázolásakor?

7.2. Ek-, retesz- és bordás kötések ábrázolása

A tengelyre szerelt nyomaték, ill. erőátvivő gépelemeket (szíjtárcsákat, fogaskerekeket stb.) elmozdítás ellen rögzíteni kell. Ez a feladat megoldható úgy, hogy az összekötendő elemek érintkező felületeit összeszorítva, az ébredő súrlódási erő biztosítja a nyomatékátvitel lehetőségét. A szorítóerőt csavar, ek vagy rugó hozhatja létre. Megvalósíthatók a kötések a kapcsolódó felületek alakjának megfelelő kialakításával is. Ilyen típusú kötések a reteszkötések, a bordás tengelyes kötések, a szeg- és csapszegkötések, továbbá ide sorolhatók a tengelyirányú (axiális) helyzetbiztosítás megoldásai is. Az ek-, retesz- és bordás kötések gépelemeknek kialakítását és mértévtáblázatokat szabványok tartalmazzák.

7.2.1. Ekek és ekkötések ábrázolása

Az ekkötés (7.30. ábra) alkalmazása esetén az összekapcsolt elemek hornyába lejtéssel készített éket helyeznek, amelynek feszítő hatása hozza létre az önzáró kötéset. A létrejövő súrlódási erő miatt külön nem kell gondoskodni a tárcsa tengelyirányú rögzítéséről, viszont a feszítés miatt csak akkor alkalmazzuk, ha az elemek közötti kis mértékű excentricitás megengedhető. Az éket megrendeléskor vagy a darabjegyzékben szabványos megnevezésükkel kell megadni. A szabványos ékek fő típusait és elnevezéseiket a 7.6. táblázat tartalmazza.

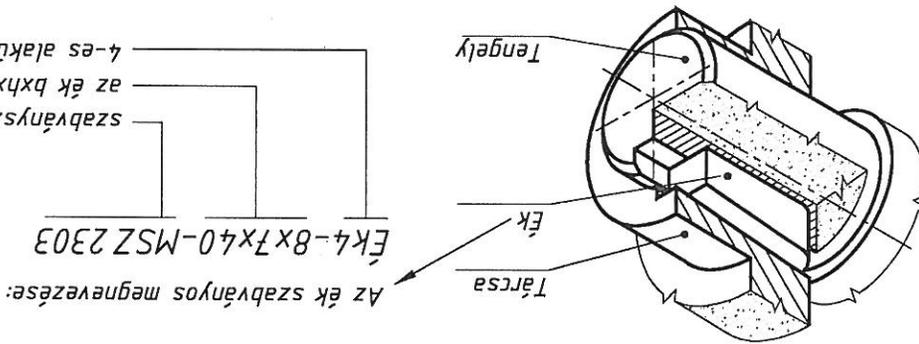

7.30. ábra. Az ekkötés elemei


Szabványos ékek típusai.

Az ek jellegrajza	Elnevezés	Az ek jellegrajza	Elnevezés
	Ek 1 alak (Orros ek)		Ek 2 alak (Fészkes ek)
	Ek 3 alak (Hornyos ek)		Ek 4 alak (Félhornyos ek)
Elnevezés	Az ek jellegrajza	Elnevezés	Az ek jellegrajza


7.6. táblázat

Az ékek és az ékhornyok alakját és mértévtáblázatokat (a lengélyátmérő függvényében) szabványok tartalmazzák (7.7. táblázat).

A szabvány tartalmazza az ékek alakján és méretválasztékán kívül azokat megkötött pontosságát is. A 7.31. ábra egy fészkes ék szabványos mértéptőló beűjlelt és szokásos tűrésit szemlélteti. Az 1%-os lejtés - l. a 4.3.1. pontot - azt jelenti, hogy az ék magassága 100 mm hosszon 1 mm-t változik. Ha tehát ismert az ék hossza és az egyik végének a magassága, akkor egyszerűen meghatározható a másik oldal magassága (7.32. ábra).

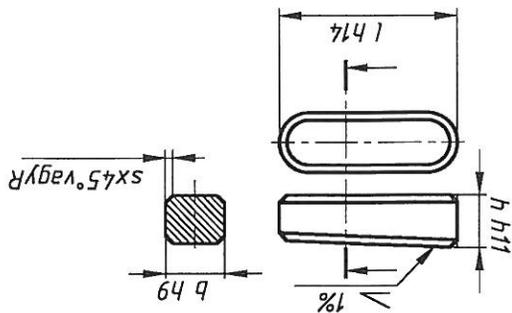


7.31. ábra. A fészkes ék jellemzői

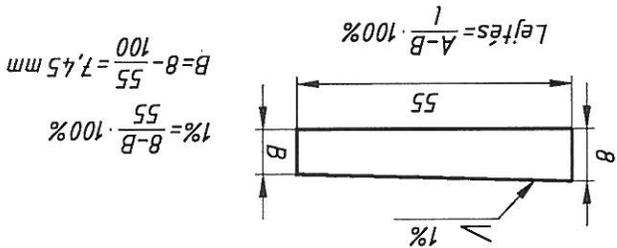

7.32. ábra. Az ék hiányzó méreteinek kiszámítása

A tengelyben, ill. az agyban levő ékhorony méretei szabványosak. A b horony szélesség illesztése alapcsaprendszerből választott laza illesztés, tűrésjele D10 (7.33. ábra). Az ékhorony méretei megállapíthatók a 7.7. táblázatból. A tengely és az agy családok átmérőinek szokásos illesztése alapján rendszerű laza (H7/h6), vagy átmérő (H7/js6) illesztés.

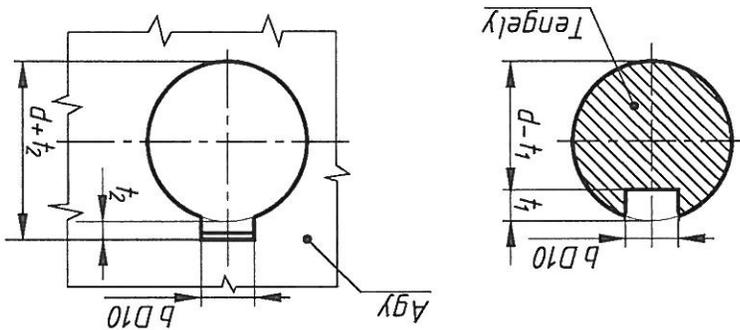

7.33. ábra. Az ékhorony méretei

Ékek és reteszek választéka. (Kivonat)


Tengelyátmérő		Ék- és retesz méretek				Horonymélységek	
d h6 vagy js6	b h9	h h11	l h14	≈ s vagy R	t ₁	ékhorony	reteszhorony
6 - 8	2	2	6 - 20		1,2	0,5	1
8 - 10	3	3	6 - 36		1,8	0,9	1,4
10 - 12	4	4	8 - 45		2,5	1,2	1,8
12 - 17	5	5	10 - 56		3	1,7	2,3
17 - 22	6	6	14 - 70		3,5	2,2	2,8
22 - 30	8	8	18 - 90		4	2,4	3,3
30 - 38	10	10	22 - 110		5	2,4	3,3
38 - 44	12	12	28 - 140	0,5	5	2,4	3,3
44 - 50	14	14	36 - 160		5,5	2,9	3,8

Szabványos l ékhosszak: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, ..., 500

7.7. táblázat

Az ékkötés tipikus vetületei a 7.34. ábrán láthatók. A szokásos ábrázolási megoldások a következők:

- a tengely hosszánként az ékhorony tipikus ábrázolási módja kitörésses metszet,
- a tárcsa (fogaskerék, szíjtárcsa stb.) szokásos ábrázolási módja teljes metszet,
- az ék tömör gépelen, ezért hosszirányban metszeni tilos,
- összeállítási rajzokon az ékek kismértékű eltompításainak a rajza elhagyható.

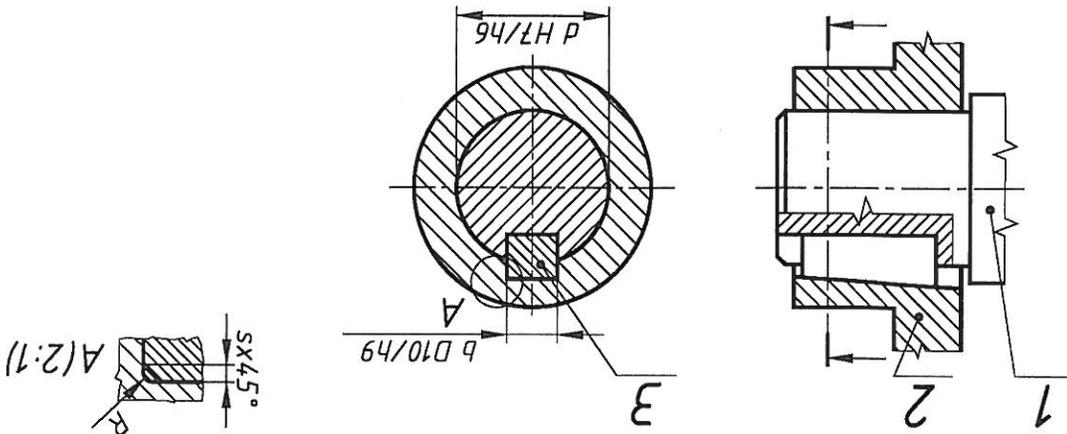

7.34. ábra. Az ékkötés tipikus vetületei

7.2.2. Reteszek és reteszkötések ábrázolása


Reteszkötés alkalmazása esetén a tengely és az agy hornyába helyezett párhuzamos oldalú hasáb teszi lehetővé a forgatónyomaték átvitelét. A retesz nem feszül be az összekapcsolt elemek közé, ezért excentricitást sem okoz. Meg kell vizsgálni a tárcsa tengelyirányú helyzetbiztosítását. A reteszek és a reteszhoronyok alakját és mértékváltozatát – az ékekhez hasonlóan –, szabványok írják elő. A szabványos reteszek fő típusait és elnevezéseit a 7.8. táblázat tartalmazza.

A retesz jellegrajza	Elnevezés	A retesz jellegrajza	Elnevezés
	Egycsavaros síklötész		Retesz 2 alak (Hornos retesz)
	Retesz 1 alak (Fészkes retesz)		Retesz 3 alak (Félhornos retesz)
	Íves retesz		


Szabványos reteszek típusai.

7.8. táblázat

A reteszek kialakítására is jellemző, hogy éleik körkörösön vannak tompítva a horonyba való jobb illeszkedés érdekében (7.35. ábra). Az 1–3 alakú reteszek kivonatos választéka 7.7. táblázatban megtalálható. A reteszek további típusainak (alacsony reteszek, íves retesz, síklötészek) méreteit szükség esetén műszaki táblázatokból kereshetjük ki.

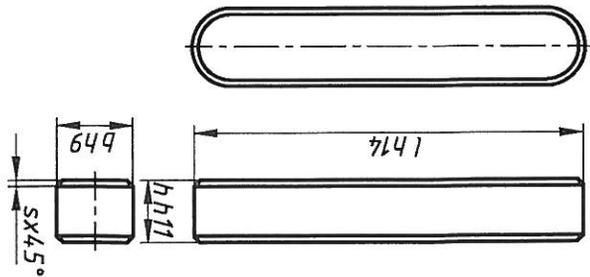

7.35. ábra. A fézkes retesz alakja és méretei

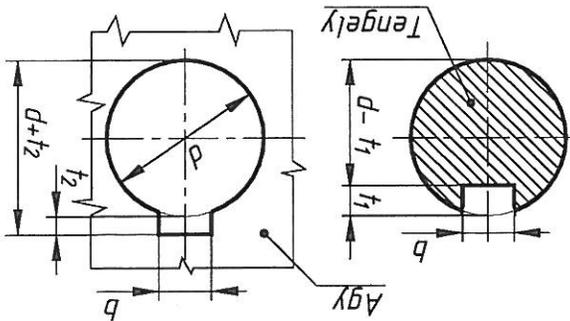

7.36. ábra. A reteszhoronyok méretei


A tengelyben a reteszhoronyok méretei megegyeznek az ékhoronyéval, az agyban attól kissé eltérnek (7.36. ábra). A reteszek illesztését a tengelybe, ill. az agyba az összekötendő elemek működésének megfelelően kell kiválasztani. A reteszhorony szokásos illesztési tűrésait a 7.9. táblázat foglalja össze.

Reteszek illesztési tűrésai.

A retesz és a reteszhorony b méretének illesztési tűrésai		h9		D10	N9	JS9	P9
		Stílóretesz	Retesz				
Laza	Tengely	H9	(H11)	Agy	Tengely	Agy	Tengely
	Agg	Tengely	Agy	Tengely	Agy	Tengely	Agy
Átmeneti	Illesztés						
Szilárd	Illesztés						

7.9. táblázat


A reteszkötés összeállítási rajzán az ékkötés ábrázolásakor megismert szabályok alkalmazhatók. Az eltérés mindössze annyi, hogy részletes ábrázolás esetén a retesz és a horony közötti kisméretű hézagot (7.37.a) ábra) elhanyagolva szokás ábrázolni. Reteszkötés alkalmazása esetén a tárcsa tengelyirányú helyzetbiztosításának gyakori megoldása a menetes végcsap kialakítása és a csavaranyával való rögzítés (7.37.a) ábra). Kisebberők felvitelére megfelelő a kúpos végű hernyócsavaros helyzetbiztosítás is (7.37.b) ábra).

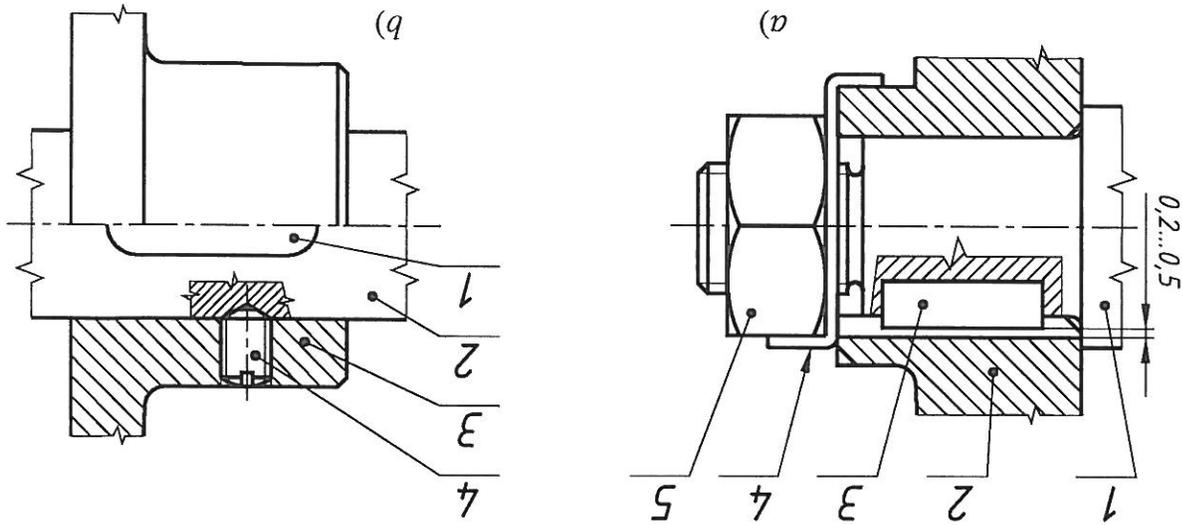

7.37. ábra. Tárcsa tengelyirányú rögzítése

7.2.3. Bordás kötés ábrázolása

Nagyobb forgatónyomaték átvitele, ill. a tengelyre szerelt elem elcsúsztathatósága jól megvalósítható bordás furattal és bordás tengellyel létrehozott kötéssel, az ún. bordás kötéssel (7.38. ábra).

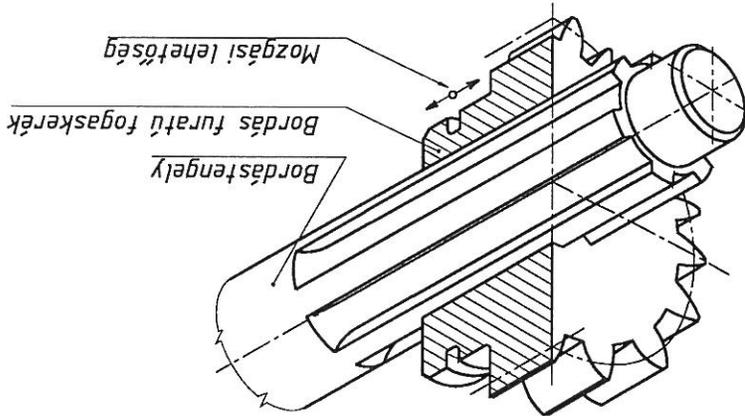

7.38. ábra. A bordás kötés elemei


A bordás kötés különféle szabványos megoldásait a 7.10. táblázat foglalja össze. A párhuzamos oldalú bordás kötés elemeinek – a bordás tengelynek és a bordás furatú agynak – a fő méretei a d belső átmérő, a D külső átmérő, a b bordaszélesség és a z bordák száma. Ezek a két kapcsolódó elemnél megegyeznek.

7.10. táblázat

<p>Párhuzamos oldalú bordás tengelykötés</p>	<p>Barázdafogazatu tengelykötés</p>	<p>Evolvensprofilú bordás kötés</p>


A párhuzamos oldalú bordás kötés három csatlakozó felületelem pára közül csak egy pár lehet nagy pontossággal illesztve, ezt nevezzük vezető felületnek. Így megkülnönböztetjük a belső átmérőn, a külső átmérőn, ill. a bordaoldalon központosított (vezető) bordás kötést. A bordás kötés méretei a szabvány (MSZ 14480) könnyű, közép és nehéz sorozatából választhatók.

A tengelyen lévő bordázat és a bordás furat valós képnék megrajzolása nem egyszerű feladat és többnyire nem is indokolt. A műszaki rajzon megengedett a bordás kötés elemeinek egyezményes (jelképes) ábrázolása. A bordás tengely alkateszrajzán a bordázatot a 7.39. ábra szerint lehet jelölni. Ilzenkor a bordázat burkolófelületének vonalát vastag vonallal, a belső átmérőnek megfelelő vonalal pedig vékony vonallal kell megrajzolni. A szerzámkifutás kezdetét és végét szintén vékony vonallal kell jelölni. A tengelyre merőleges vezető felületen elegendő egy-két borda megrajzolása, a többi jelképesen lehet ábrázolni. Lehetőség van a bordázat egyszerűsített mértémgadására is, amely tartalmazza a vezető felület jelét, a $z \times d \times D \times b$ méreteket és a szabvány számot.

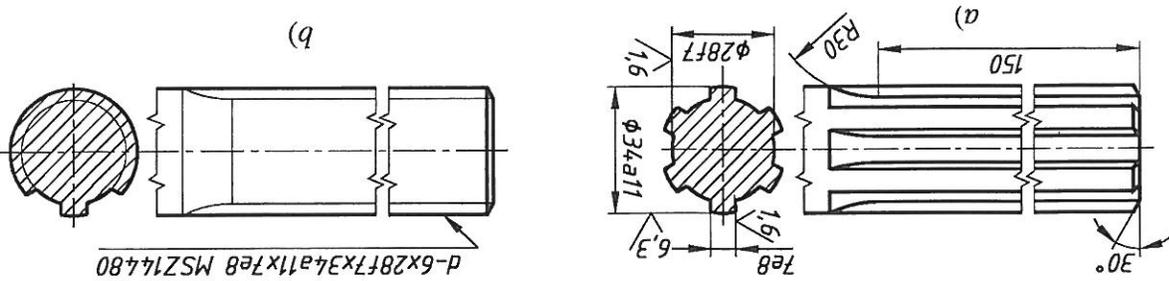

7.39. ábra. A bordástengely ábrázolása
(a) részletes; (b) jelképes


A bordás furat jelképes metszeti ábrázolásakor mind a külső, mind pedig a belső burkolófelületek vonalát vastag vonallal kell rajzolni (7.40. ábra). Tengelyre merőleges vetületein elegendő itt is egy-két horony kirajzolása, a többi az ábra szerint jelképesen jelöljük. A furat méreteit ebben az esetben is megadhatjuk egyszerűsítve.

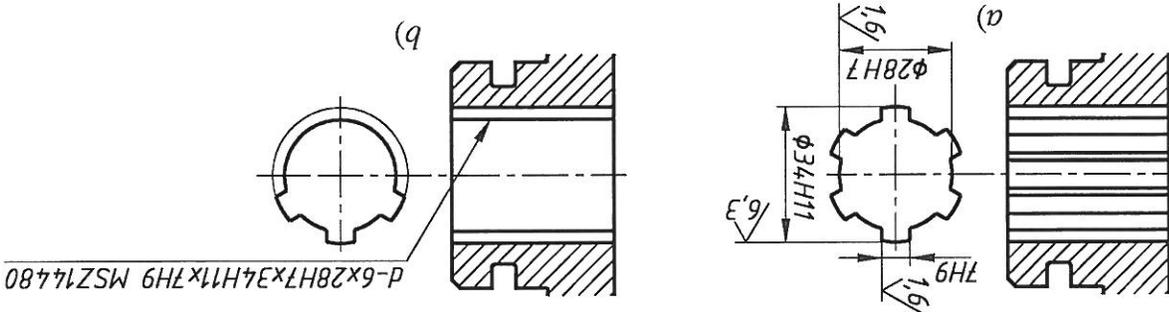


7.40. ábra. A bordás furat ábrázolása
(a) részletes; (b) jelképes

A barázdatagozatú, ill. az evolvensprofilú bordázat jelképes ábrázolása az előzőekkel megegyező, mindössze amnyi a különbség, hogy ezeknél az ún. osztóvonalat vékony pontvonallal meg kell rajzolni (7.41. ábra).

Bordás kötés összeállítási rajzán az egyes elemeket az előzőek figyelembevételével és a láthatóság alapján kell ábrázolni (7.42. ábra). Az ábrázolás alapelve – hasonlóan a csalakozó menetes alkatrészek ábrázolásához – az, hogy a bordás tengely elakarja a hornyos furatot.

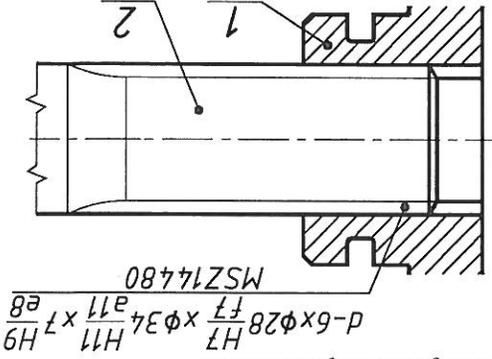

7.42. ábra. Bordás kötés jelképes ábrázolása

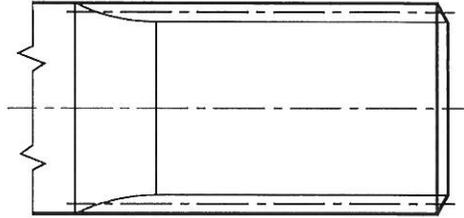

7.41. ábra. Evolvensprofilú bordázat ábrázolása

A bordás kötés egyszerűsített mértékmegadása a következőket tartalmazza:
d a vezetőfelület jele,
6 a bordaszám,
Ø28H7/f7 a belső átmérő (vezető felület) mérete és illesztési türése,
Ø34H11/a11 a külső átmérő mérete és illesztési türése,
7H9/e8 a bordaszélesség mérete és illesztési türése.

A bordás kötés egyszerűsített mértékmegadása a következőket tartalmazza:
d a vezetőfelület jele,
6 a bordaszám,
Ø28H7/f7 a belső átmérő (vezető felület) mérete és illesztési türése,
Ø34H11/a11 a külső átmérő mérete és illesztési türése,
7H9/e8 a bordaszélesség mérete és illesztési türése.

Ellenőrző kérdések

1. Milyen szabványos éktípusokat ismertünk?
2. Hogyan értelmezzük az ék lejtésének 1%-os méretét?
3. Milyen illesztéssel kapcsolódik az ék *b* szélessége a tengely és az agy hornyába?
4. Milyen illesztést alkalmaznak az ékkötéssel szerelt tengely és agyfurat között?
5. Milyen fontosabb ábrázolási szabályokat alkalmazunk az ékkötés összeállításírajzán?
6. Melyek a szabványos retesztípusok?
7. Hogyan illesztjük a különböző retesztípusokat a tengely, ill. az agy hornyába?
8. Melyek a szabványos bordás kötések?
9. Melyek a párhuzamos oldali bordás kötés jellemző méretei?
10. Ismertessük a bordás tengely jelképes ábrázolásának szabályait!
11. Ismertessük a bordás furat jelképes ábrázolásának szabályait!
12. Ismertessük a kapcsolódó bordás tengely és furat jelképes ábrázolásának szabályait!
13. Milyen adatokat tartalmaz a bordás kötés egyszerűsített méretmegadása?







7.3. Szegek, csapszegek és rögzítő elemek ábrázolása

A gépiparban gyakran alkalmazott köté-, ill. helyzetbiztosító elemek a szegek, a csapszegek és a ki-
lönféle rögzítőgyűrűk. A szegeket tárcsák, agyak, kézi kerékek stb. tengelyen való rögzítésére, készü-
lékelemek kölcsönös helyzetének biztosítására, vagy hevederek, rudak, rugók vezetésére használják. A
csapszegekkel általában rudak, hevederek, lantagok, vonórudak csuklós kötéseit hozzák létre, de fu-
tókerek, görgők, karkok tengelyei is lehetnek.
Agyak, gyűrűk, gördülőcsapágyak, perselyek, karkok, tárcsák stb. nemkívánatos tengelyirányú
elmozdulásait különféle biztosító- és rögzítőelemekkel akadályozzuk meg.
A szegek, a csapszegek és a rögzítőelemek különféle típusainak kialakítását és méretválasztékát szab-
ványok tartalmazzák

7.3.1. Szegek és szegkötések ábrázolása


A szegek hengeres vagy kúpos felülettel illeszkednek az összekötendő elemek furatába. A hengeres
szegek (7.11. táblázat) illesztési típusára a szeg végének kialakítása utal. Az egyik végén domború
(A alakú) szeg átmérőjének többszöröse m6, az ellentétesekkel készülő (B alakú) h8, a síklapokkal vég-
ződő (C alakú) h11. A szerzám- és készülékekgyártásban kúpos végű, edzett, hengeres szegeket alkál-
maznak. A hengeres illesztőszegek részére a furatokat gondosan dörzsárazni kell. Olcsóbb megoldás a
csak fűrt (H12) furatba helyezhető, rugóacélból készített, hasított illesztőhüvely alkalmazása.

A hengeres szegek fő típusai.

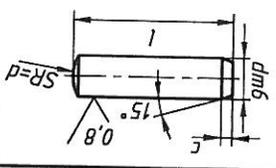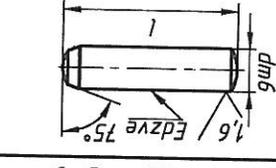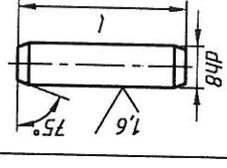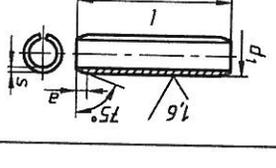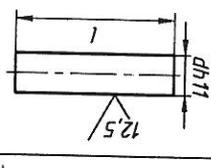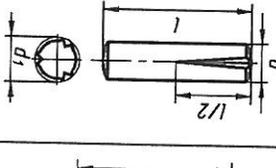A szeg jellegrajza	Elnevezés és illesztés	A szeg jellegrajza	Elnevezés és illesztés
	Hengeres szeg, A (Illesztőszeg) H7/m6		Edzett illesztőszeg H7/m6
	Hengeres szeg, B (Rögzítőszeg) H9/h8		Hasított illesztő- hüvely Furat: dh12
	Hengeres szeg, C (Szegcsappzeg) H11/h11		Hasított illesztőszeg Furat: H9 vagy H11

Gazdaságosan és sokoldalúan használhatók a hengeres szegek különleges kivitelű, a különféle hasított

szegek (7.43. ábra).

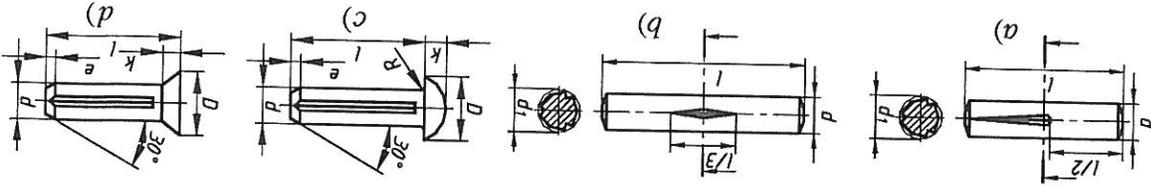


7.43. ábra. A hasított szegek típusai

(a) hasított csapszeg; (b) hasított kécsapos szeg;


(c) félgömbfejű hasított szeg; (d) süllyesztettfejű hasított szeg

A hasított szegek számára $d \leq 3$ mm-ig H9, e fölött H11 tűrésű furatot kell készíteni. A legkedvezőbb helyzetbiztosítást kúpos szegekkel (7.44. ábra) valósíthatjuk meg. A kúposzeg-kötés készítésekor a szerelendő alkatrészeket együtt előfúrják, majd 1:50 kúposágra dörzsárazzák. A menetek a kötés oldalát teszik lehetővé mind a külső menetes (7.44.b) ábra) mind a belső menetes (7.44.c) ábra) kivitelű kúpos szeg alkalmazásával.

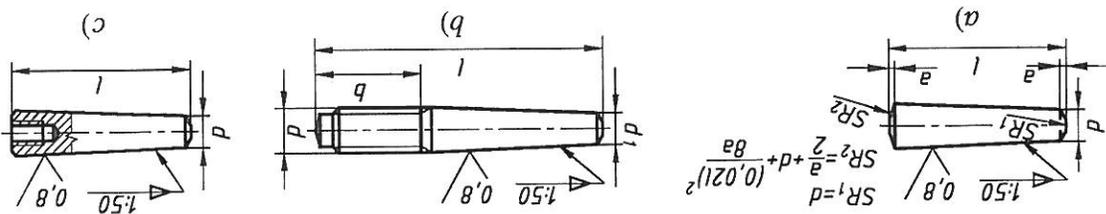

7.44. ábra. Kúpos szegek típusai

A szegek terhelése többnyire merőleges az elem tengelyére, azaz a szegek keresztmírásúak. A szegek anyaga lehet pl. ötvözetlen szerkezeti acél (pl. 6.6 vagy 6.8) vagy automataacél (St). A különféle szabványos szegek mértévtábláit szabványokban vagy tervezési segédletekben találjuk meg. A szegek alkalmazására és tipikus ábrázolási megoldásaira látnunk példákat a 7.45. ábrán. A 7.45.a) ábrán egy tárcsa tengelyirányú rögzítése figyelhető meg kúposzeg-kötéssel. A 7.45.b) ábra két – csavar-kötéssel szerelt – alkatész (pl. készütkélem) hengeres illesztéssel való helyzetbiztosítását szemlélteti, míg a 7.45.c) ábrán hasított hengeres szeg önálló alkatrészként (pl. továbbíró csapken) való alkalmazása látható. A 7.45.d) ábrán egy kötélevelő görög tengelyként alkalmazták a kétcsapos hasított szeg, a 7.45.e) példa pedig lemez megfogását mutatja süllyesztett fejű hasított szeggel. A belső menetes kúpos szeg (7.45.c) ábra) egy csapágház és talp illesztésére alkalmazták.

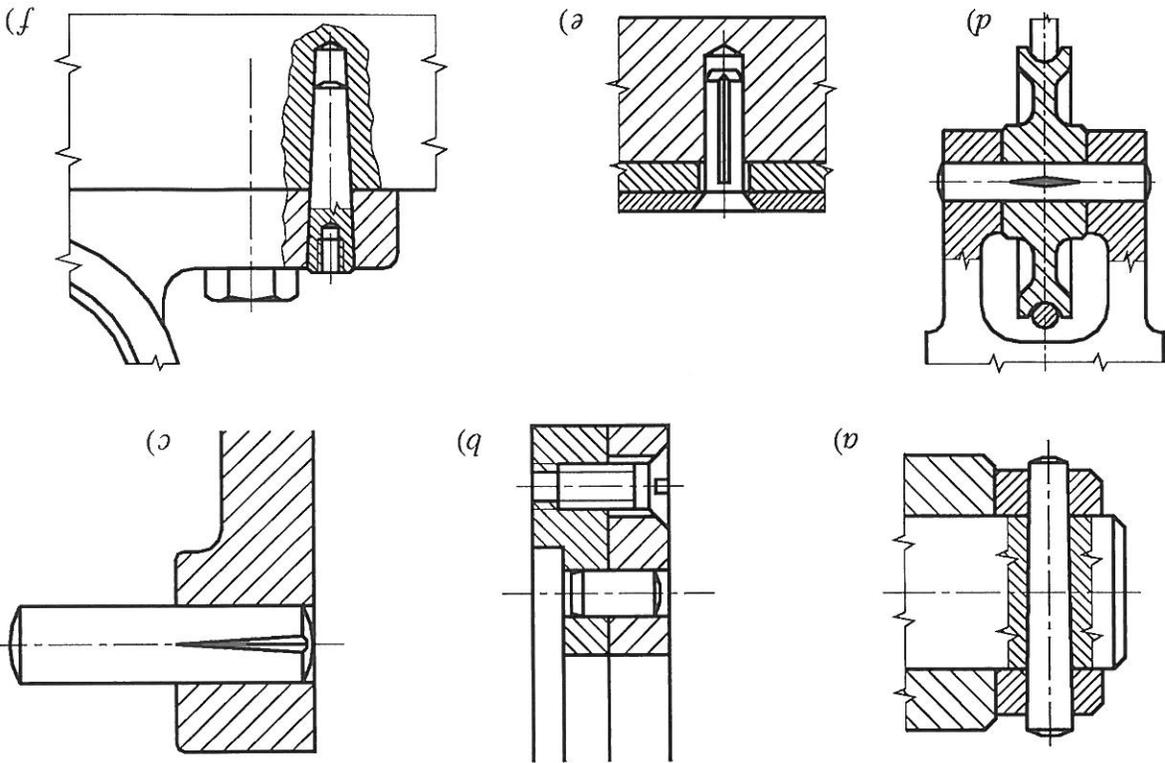

7.45. ábra. Szegekötések ábrázolása

A szegek és szegekötések ábrázolásakor ügyeljünk a következő rajzszabályok betartására!

- A szegeket – mivel tömör alkatrészek – hosszirányban metszeni tilos (keresztmetszetben ábrázolható)!
- A hasított szegek hasításai egyszerűsítve ábrázolhatók.
- A menetes kúpok rajzain alkalmazazzuk helyesen a menet jelképes ábrázolását!
- Értelmezzük a kúposság, a felületi érdesség és az illesztési türesek előírásait!
- A szerkezet metszeti rajzán a kapcsolódó elemek metszett felületeit ellenlétes irányban vonalkázzuk!

Összeállítási rajzok darabjegyzékben a szegeket szabványos megnevezésükkel adjuk meg, pl. a $d = 6$ mm névleges átmérőjű, $l = 30$ mm névleges hosszúságú, A típusú (kösörűlt, $R_a = 0,8 \mu\text{m}$), automata acélból (St) készült edzetlen kúpok szeg megnevezése:

Kúpok szeg ISO 2339 – A – 6 x 30 - St

A $d = 6$ mm névleges átmérőjű, $l = 30$ mm névleges hosszúságú, A alakú (illesztőszegek), automata acélból (St) készült edzetlen hengeres szegek megnevezése:

Hengeres szeg ISO 2338 – A – 6 x 30 - St

7.3.2. Csapszegek és csapszegek kötése ábrázolása


A csapszegeket főként mechanizmusok csuklós kötéseinél kialakításánál alkalmazzák, de görgők, futókerek stb. tengelyei is lehetnek. Kivételül lehet fej nélküli vagy fejű. Szabványos típusait a 7.12. táblázat tartalmazza. Csapszeg alkatrészei a 7.46. ábrán. Figyeljünk meg a korábban tanult ábrázolási, mértémeadási stb. szabályok alkalmazását!

Csapszegek fő típusai.


A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	nélküli		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		szegegyűrtű
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal
A csapszeg jellegrajza		Fej nélküli csapszeg		A csapszeg jellegrajza	
	szegegyűrtű		szegegyűrtű		hormyokkal

A fej nélküli csapszegek szerelhetők alátétekkel vagy anélkül, a helyezüket saszzegekkel biztosítjuk (7.47. ábra). A saszzegefuratok l_1 távolságát az összefogandó l_2 hossz, az alátétek s vastagsága, a saszseg d átmérője és egy kis (k , 0,5 mm) játék határozza meg. A csapszeg l hosszát a véglapról adott szabványos w furattávolságok hozzáadásával kapjuk meg. A csapszeg illesztése alapcsap- (pl. D10/h11) vagy alaplyuk-rendszerbeli (pl. H11/h11) laza illesztés.

Csapszegekötések kialakítására és típusos ábrázolási megoldásaira láthatunk példát a 7.48. ábrán.

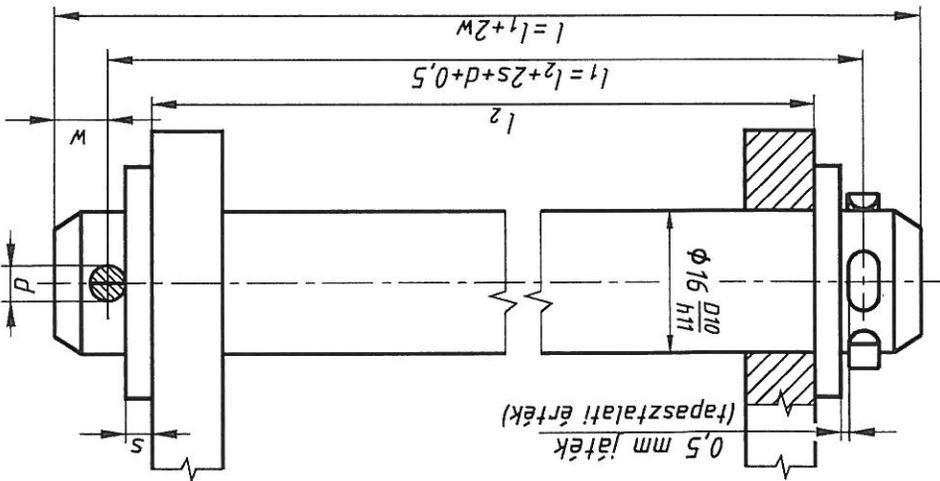


7.47. ábra. A saszzegefuratok távolságának meghatározása

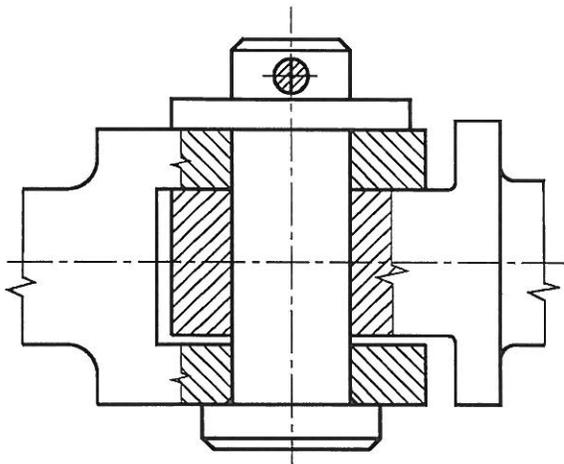

7.48. ábra. Csapszegekötések


7.3.3. Alú- és rögzítőgyűrűk ábrázolása

Az állíto- és rögzítőgyűrűket a tengelyen vagy csapon a kívánt helyzetben kúpos végű hernyócsavarokkal (A alak (7.49. ábra), vagy kúpos szeggel rögzíthetjük (B alak, l. a 7.45.a) ábrát). A gyűrű szokásos ábrázolási módja teljes metszet, a tengelyt kitöréssel rajzoljuk, míg a tömör elemek nézetben maradnak. Az állíto- és rögzítőgyűrűk megnevezése tartalmazza a szabványszámot, a kivitel (A) és a furat névleges méretét. Csapágyak, görők stb. tengelyirányú helyzetbiztosítására gyakran alkalmazunk rögzítőgyűrűket (7.50. és 7.51. ábra). A tengelyben és a furatban lévő horony, valamint a rögzítőgyűrűk méreteit a megfelelő szabvány táblázatából kell meghatározni.

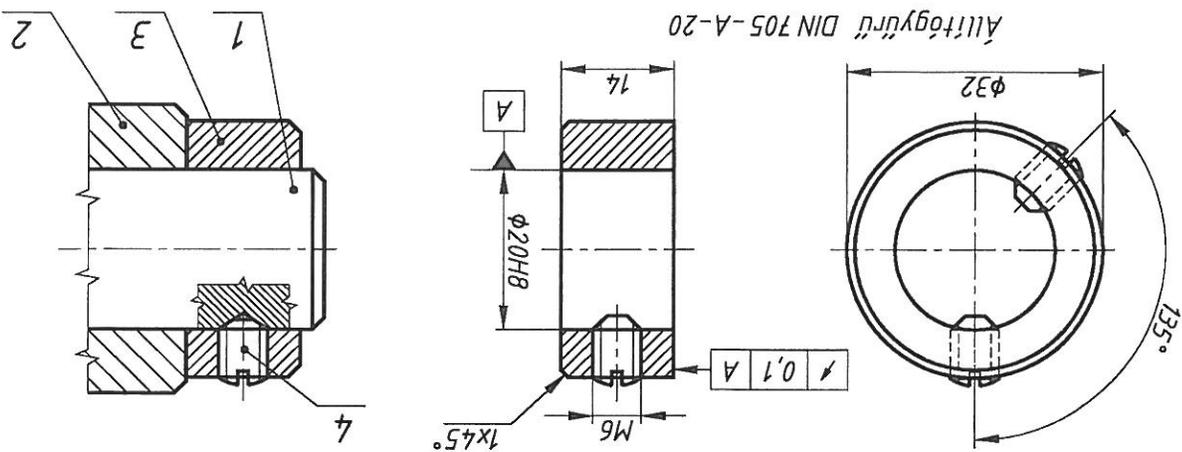


Állítógyűrű DIN 705-A-20

7.49. ábra. Szabványos állítógyűrű és alkalmazása

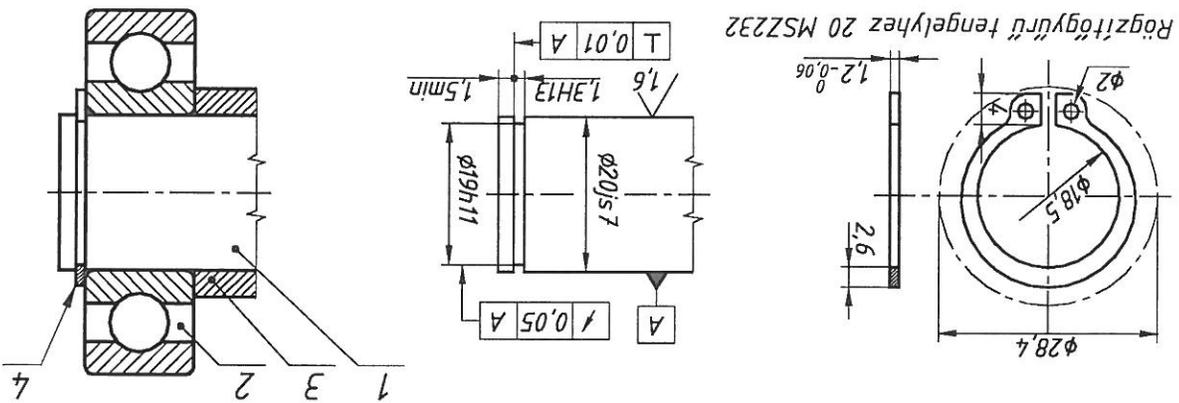

Rögzítőgyűrű tengelyhez 20 MSZ232


7.50. ábra. Szabványos rögzítőgyűrű tengelyhez, a tengelyvég kialakítása és alkalmazási példa

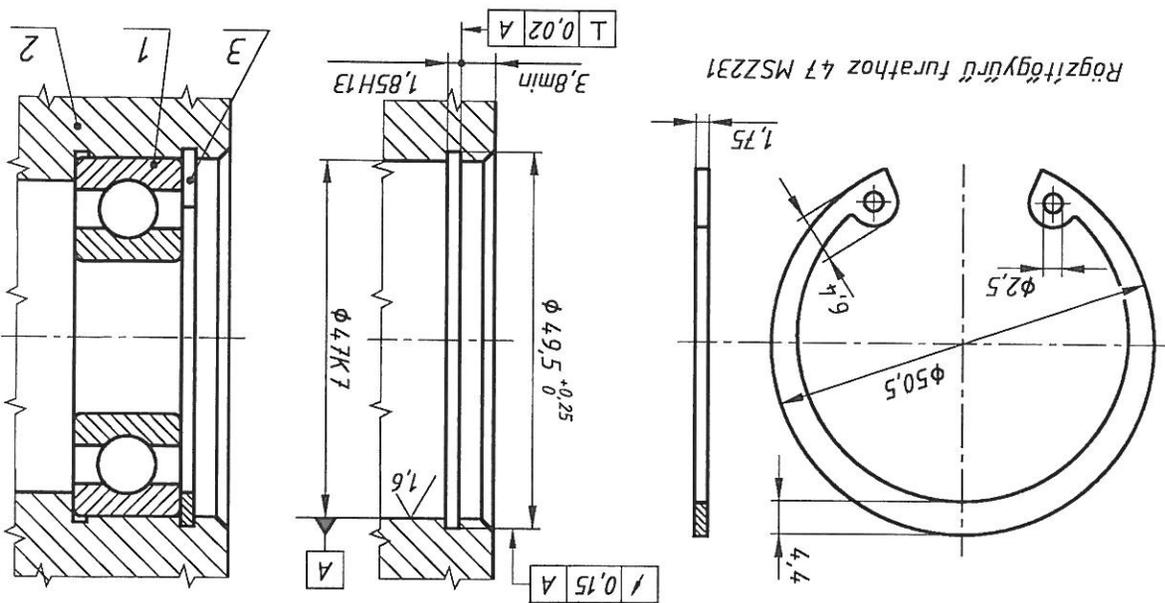

Rögzítőgyűrű furathoz 47 MSZ231

7.51. ábra. Szabványos rögzítőgyűrű furathoz, a furat kialakítása és alkalmazási példa

Nem fémből készült elemek egyszerű és gyors kötését teszi lehetővé a rugóacélból készülő, ún. gyorsrögzítő elemek. A 7.52. ábrán látható példák a szerelőipar mindennapos megoldásai közé tartoznak. Figyeljünk meg a vékony lemezalakrészek metszeti felületeinek feketítéssel való jelölését és a csavarmenetek részletes ábrázolását!

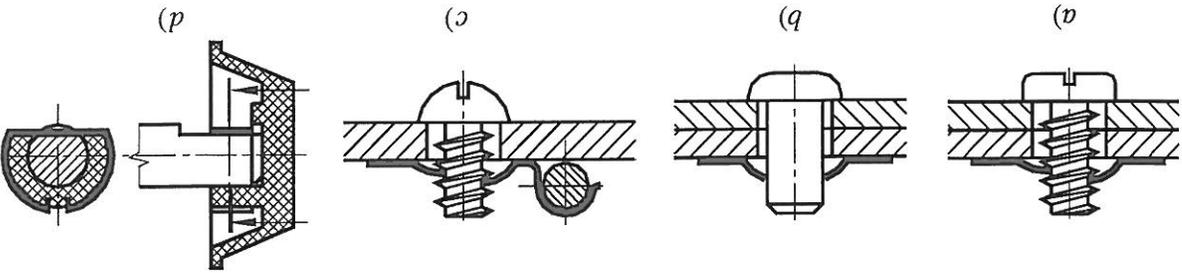


7.52. ábra. Gyorsrögzítő elemek ábrázolása

(a) lemezanya; (b) csap megfogása gyorsrögzítő lemezzel;
 (c) kábel rögzítése; (d) műanyag gomb acélgyűrűs rögzítése


Ellenőrző kérdések

1. Milyen szabványos szegítűpusokat ismerünk?
2. Hogyan értelmezzük a hengeres illesztés H7/m6-os illesztését?
3. Mit jelent a kúpos szeg 1:50 arányú kúposága?
4. Milyen adatokat tartalmaz egy szabványos szeg megnevezése?
5. Milyen fontos ábrázolási szabályokat alkalmazunk a szegkötések összeállításai rajzán?
6. Melyek a szabványos csapszegtűpusok?
7. Hogyan határozzuk meg a csapszeg hosszát?
8. Értelmezzük a csapszeg Ø16D10/h11 illesztési tűrését!
9. Hogyan rögzíthető az állírógyűrű a tengelyen?
10. Milyen adatokat tartalmaz egy szabványos állírógyűrű megnevezése?
11. Értelmezzük a tengelyvég (l. a 7.50. ábrát) mérési- és helyzetűrészeit!
12. Minek a mérete az Ø28,4 mm a rögzítőgyűrű rajzán?
13. Határozzuk meg a FH, az AH és a T számértékeit az Ø49,5 mm-es mérete (l. a 7.51. ábrát)!
14. Milyen célra alkalmazzák a gyorsrögzítő elemeket?
15. Mészeti képen hogyan jelöljük a gyorsrögzítő lemezek metszeti felületét?

A síkcsapágyak jellemző része a csapágypersely (7.55. ábra), amely jó síklásti tulajdonságú anyagból (sárgaréz, bronz, öntöttvas, portém stb.) készíthető. A 7.55.a) és b) típusú csapágyperselyek készülnek keűősfém kivitelben is, azaz ön- vagy ölomtartalmu béleléssel. A csapágyperselyek 7.55.a) b) és c) ábrán látható típusait szabványosították, ezek méretválasztéka a szabvány táblázatából állapítható meg. A 7.56. ábrán egy ilyen peremes keűősfém csapágypersely alkatrésze látható. Tanulmányozzuk az ábrázolás megoldását, a méretmegadás és a tűrészés (illesztés) előírásait!

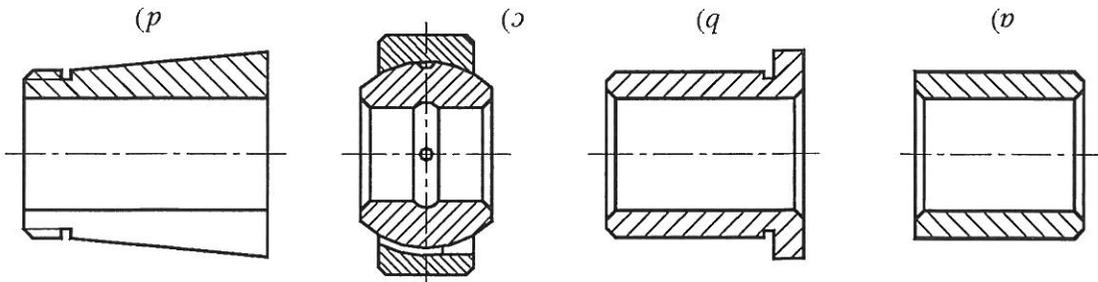

7.55. ábra. Csapágyperselyek típusai
 a) sima hengeres; b) peremes; c), beálló; d) utánállítható

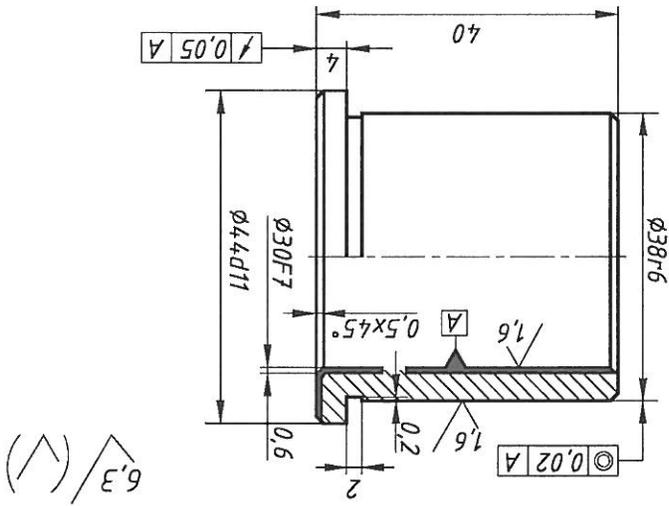


Anyag: Snbz 4


$\phi 38r6$	$+0,050$ $+0,034$
$\phi 30f7$	$+0,041$ $+0,020$
$\phi 44d11$	$-0,080$ $-0,240$

7.56. ábra. Peremes keűősfém csapágypersely alkatrésze

A csapágypersely szilárd illesztése a házba biztonságos rögzítést eredményez. Amennyi illesztés esetén a persely helyzetbiztosítása megoldható a 7.57. ábra szerint. A síkcsapágyak zsírzása szabványos zsírzógombbal vagy Stauffer-zsírzóval (7.58. ábra) valósítható meg.

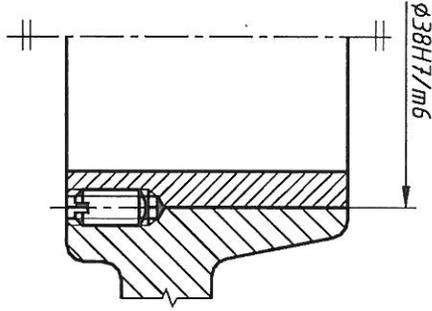


7.57. ábra. Csapágypersely helyzetbiztosítása

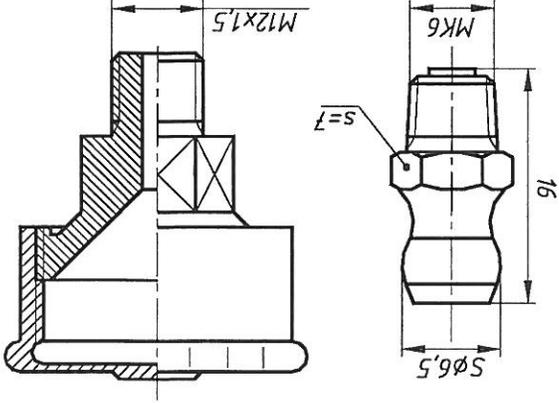

7.58. ábra. Szabványos zsírzóelemek


7.4.2. Gördülőcsapágyak ábrázolása

A gördülőcsapágyak nagy sorozatban és nagy pontossággal készülnek, méreteiket nemzetközi szabványok rögzítik (cserezabatosak). A megfelelő típus és méret kiválasztásához (a terhelés nagysága és iránya, az üzemi körülmények, valamint a megkívánt élettartam ismeretében) a gyártó cégek (MGM, SKF, INA, FAG, GPZ, RIV, KOYO stb.) katalógusai minden szükséges tudnivalót megadnak. A gördülőcsapágyak alap típusai a gyűrűs és a tárcsás csapágyak (7.59. ábra).

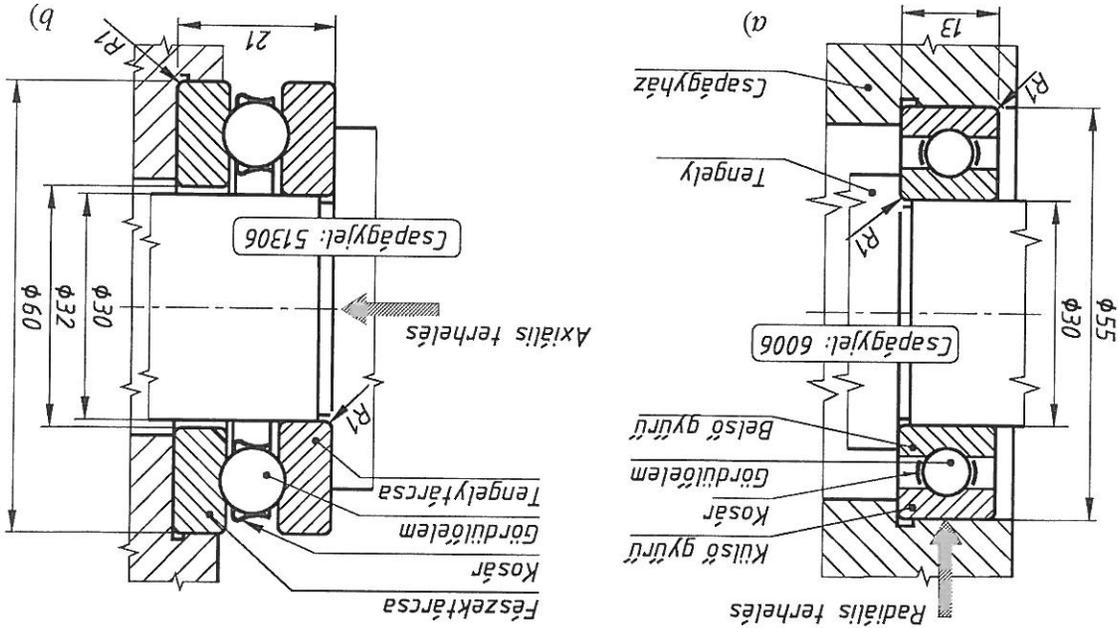

7.59. ábra. A gördülőcsapágyak típusai és jellemző méreteik
 (a) gyűrűs csapágy (pl. egysoros, mélyhornyú golyóscsapágy);
 (b) tárcsás csapágy (pl. axiális golyóscsapágy egyirányú terhelésre)

Az alap típusokon belül – a gyakorlat igényeinek megfelelően – kb. 10 000 félc csapágyat gyártanak. A gördülőelemek (7.60. ábra) és gyűrűk anyaga krómötöztetű különleges acél (edzve, köszörülve és polírozva), a kosaraké pedig acél, sárgaréz vagy műanyag. Egyes csapágytípusok egy-, vagy kétoldali porvédő lemezzel, ill. gumi tömítőtárcsával is készülnek.

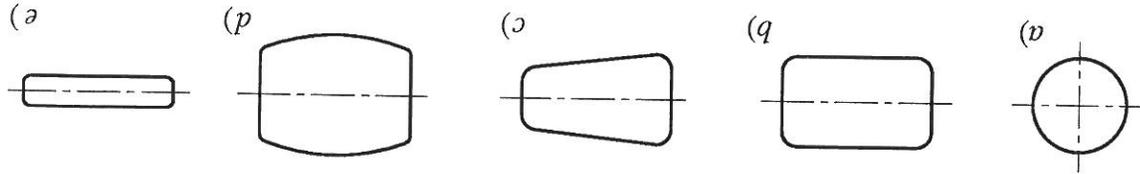


7.60. ábra. A gördülőelemek típusai
 (a) golyó, (b) hengerc, (c) kúp, (d) hordó, (e) tű alakú görgő

A gördülőcsapágyak több darabból álló, bonyolult szerkezetek. Részletes – minden elemükre kiterjedő – ábrájuk lényegében összeállítási rajz. Ábrázolni azonban többnyire más szerkezetek összeállítási rajzain egy tételként szoktuk, mégpedig jelentős egyszerűsítésekkel. A gördülőcsapágyakat mind az önálló rajzaikon (pl. katalógusok ábráin), mind a különböző szerkezetek összeállítási rajzain főként tengely-metszetükben ábrázoljuk.

A gördülőcsapágyak egyszerűsített ábrázolása esetén a csapágyat a fő méretei (d, D és B) szerint helyesen rajzoljuk, de a belső részeket csak arányosan ábrázoljuk (7.61. ábra). Az ábráról ilyenkor el-hagyhatók

- a gördülőelemek középvonalai,
- a golyóskosár és a porvédő lemez,
- a lekerkítések és az elomprítások és
- a gyűrűk gördülőpályái.


Ügyeljünk arra, hogy a gyártók vonalkázása ellenétes irányú legyen, és a gördülőelemeket – mivel apró, tömör gépelenek – metszetben ábrázolni nem szabad! A gördülőelemeket vezető kosarak szelvényméreteire többnyire kicsi, ezért azt vonalkázás helyett fektetve jelöljük.

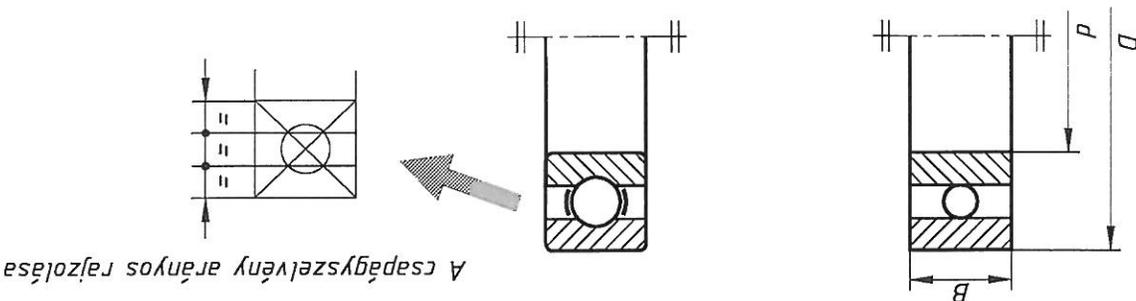

7.61. ábra. Egysoros, mélyhornyú golyóscsapágy egyszerűsített ábrázolása

A gördülőcsapágyak egyezményes ábrázolása alkalmazható összeállítási rajzon (7.62.a) ábra), ha a darabjegyzékből egyértelműen megállapítható a csapágy típusa, ill. a mérete (pl. szabványos jelöléssel van megadva). Ennél a megoldásnál a csapágy szelvényének a kontúrvonalát vastag, folytonos vonallal mértheliesen rajzoljuk, a szelvényt pedig vékony, folytonos vonallal rajzolt állókkal jelöljük. Meggedett a csapágy felig egyszerűsített, felig pedig egyezményes ábrázolása is (7.62.b) ábra).

A gördülőcsapágyak jelképes ábrázolása akkor alkalmazható, ha az egyezményes ábrázolásnál kissé pontosabb információt kívánunk nyújtani a csapágyról (7.62.c) ábra). Ezért a vékony vonallal rajzolt állók helyett a csapágy típusára utaló jelet helyezünk el, amit vastag vonallal rajzolunk. A fő csapágytűpusok egyszerűsített, jelképes és egyezményes ábrázolását a 7.13. táblázat tartalmazza.

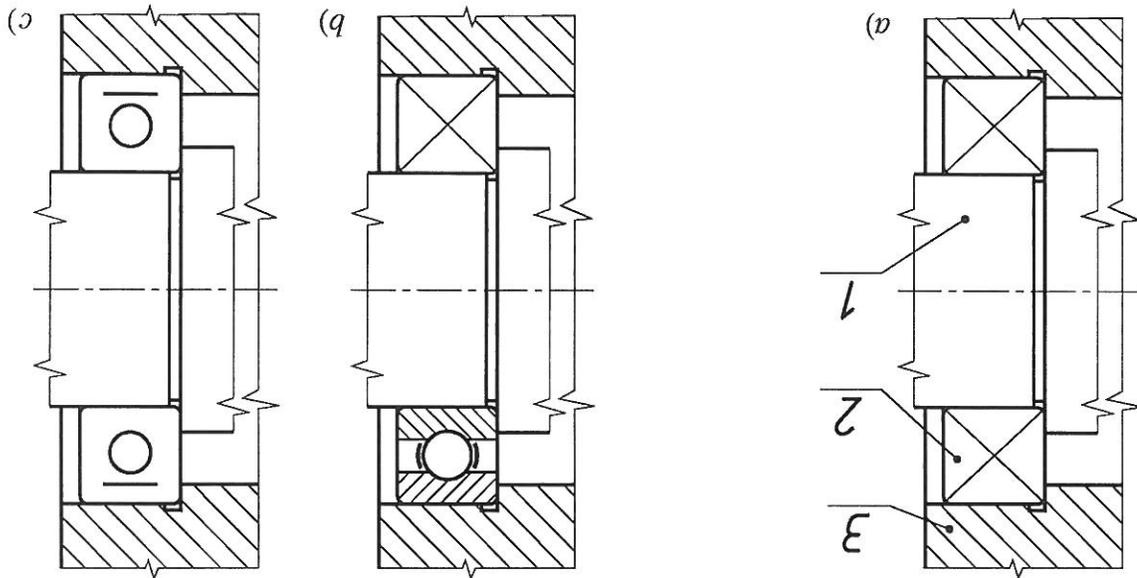

Tétel-szám	Darab-szám	Megnevezés	Hivatkozás	Anyagminőség
1	1	Tengely		
2	2	Egysoros, mélyhornyú golyóscsapágy	MSZ 7610 Jel: 6006	
3	1	Csapágház		


7.62. ábra. Egysoros, mélyhornyú golyóscsapágy egyezményes és jelképes ábrázolása

7.13. táblázat

Gördülőcsapágyak fő típusai és ábrázolásuk.

Az ábrázolás módja			Megnevezés és azonosító jel
egyvezmenyes	jelképes	egyszertűsített	
			Kétsoros, ferde hatásvonalú golyóscsapágy 0
			Kétsoros, beálló golyós-csapágy 1
			Beálló görgőcsapágy 2
			Kúpgerős csapágy 3
			Axialis golyóscsapágy, egyirányú terhelésre 5
			Axialis golyóscsapágy, kétirányú terhelésre
			Egy Soros, mélyhornyú golyóscsapágy 6
			Egy Soros, ferde hatásvonalú golyóscsapágy 7
			Egy Soros, hengergörős csapágy N
			Kétsoros, hengergörős csapágy NN

A **gördülőcsapágyak méretele** (az ún. csapágyjel) *főjelből* (alapjelből) és *kiegészítőjelekből* áll, amelyeket nemzetközi szabványok tartalmaznak. Elemmeztük néhány konkrét példán keresztül a csapágyjel részletes felépítését (7.64. ábra):

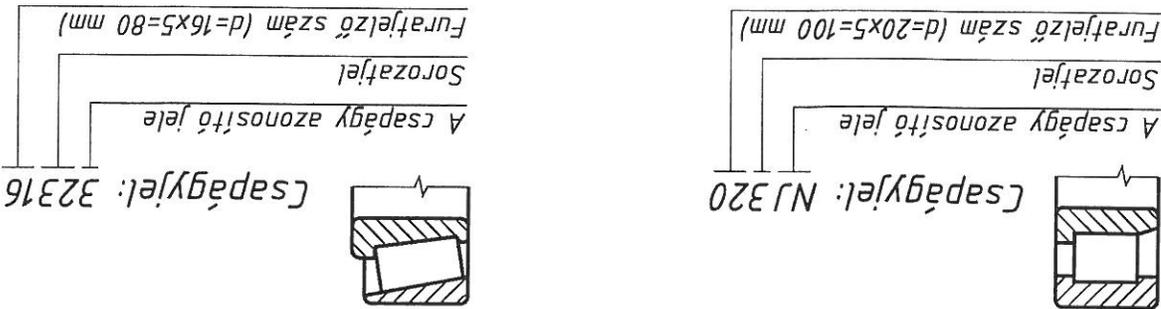

7.64. ábra. Példák csapágyjel felépítésére és értelmezésére


A furatjelző szám $d \leq 9$ mm és $d > 480$ mm furatméretek esetén – közvetlenül a sorozatjelhez írva (pl. 624 csapágyjel esetén a 4 mm) vagy /-jellel csatolva (pl. 618/9) – a furat méretét jelenti. A furatjelző szám értelmezését a közbülső mérettartományra a 7.14. táblázat tartalmazza. Mint látható, $20 \leq d \leq 480$ mm esetén a furat mérete a furatjelző szám ötszörösével egyenlő.

A furatjelző szám értelmezése.

Furatjelző szám	00	01	02	03	04	05	06	480
d , mm	10	12	15	17	20	25	30	480

7.14. táblázat

A **kiegészítőjelek** az alapjel előtti (előjelek), vagy után (utójelek) helyezkedhetnek el. Az előjelek a csapágyalkatrészeket jelzik, az utójelek pedig a csapágy eredeti kivitelétől különböző változatra utalnak (7.65. ábra).

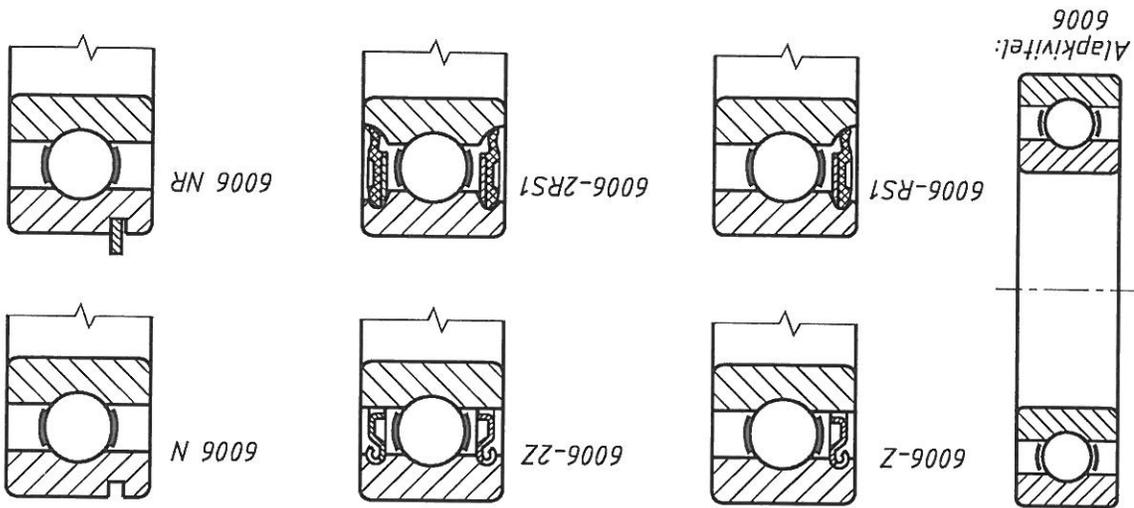


7.65. ábra. Különböző csapágyváltozatok

Az egyes csapágyváltozatok megnevezései a következők:

- Z egyoldali porvédő lemez (nem sűrűdő);
- ZZ kétoldali porvédő lemez (nem sűrűdő);
- N palásthorony rögzítőgyűrűnek;
- RS1 egyoldali gumitömítős acéllemez erősítéssel;
- 2RS1 kétoldali gumitömítős acéllemez erősítéssel;
- NR palásthorony rugós rögzítőgyűrűvel.

Az előzőeken kívül egyéb utójeleket is alkalmazhatnak a kosárszerkezetek, a pontosságí osztály, a csapágyházag, a rezgés (zajosság), a párosított csapágyak, a hőkezelés, az újrafelhasználhatóság és a kenőanyagok jelölésére.

A jelképes ábra kiegészíthető a csapágy szerkezetére (porvédő lemez, tömítőtárcsa stb.) utaló jelekkel (7.66. ábra).

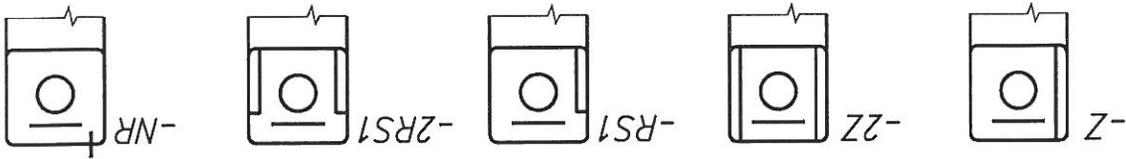

7.66. ábra. Példák különféle csapágyváltozatok jelölésére

A sík- és a gördülőcsapágyakat kinematikai rajzokon a 7.15. táblázatban látható jelképekkel, vas-
tag vonallal ábrázoljuk.

Csapágyak jelképei kinematikai ábrákon.

7.15. táblázat

A csapágytípus megnevezése	Síkcsapágy	Gördülőcsapágy
Radális		
Egyféle ható, nyomó		
Kétféle ható, nyomó		
Egyféle ható, ferde hatásvonalú		
Kétféle ható, ferde hatásvonalú		

A gördülőcsapágyak ajánlott illesztése

A gördülőcsapágyak fő méreteinek (d , D és B) türéseit nemzékelti szabványok határozzák meg, és ezek pontos értékeit a gyártó katalógusokban találjuk meg. A családokozóelemek (a tengely és a csapágyház) türéseit az ISO türérendszer választékából vehetjük, figyellembe véve a csapágy forgási viszonyait, terhelési jellemzőit, üzemi körülményeit stb. (7.16. táblázat).

A gördülőcsapágyak tartozékai

A csapágyak rögzítő- és tömítőelemei szabványos termékek. Típusaik, jelölésük és mérvételük megadható a gyártó cégek katalógusában. A csapágyrögzítő elemek a tengelyirányú elmozdulást akadályozzák meg. Fő típusaik:


- a csapágyanya és a hozzá tartozó körárelős biztosítóelem (l. a 7.29. ábrát);
- a hasított, kúpos szorító, ill. leűzőhüvelyek (7.67. ábra) és
- a rögzítőgyűrűk (7.50., 7.51. és 7.69. ábra).

Példák gördülőcsapágyak illesztésére.


A tengelyátmérő türesjele	Alkalmazás, jellemzők	A fészekátmérő türesjele	Alkalmazás, jellemzők
g6; h6	Alló tengely esetén (ha a ház forgó), Alkalmazható minden csapágytípus esetén.	G7; H8; H7	Alló ház esetén (ha a tengely forgó). A külső gyűrű könnyen eltolható. Alkalmazható általában a gépgyártásban, közepes terhelés és üzemi viszonyok között.
js5	A belső gyűrű forgó, változó irányú a terhelés. Főként $d \leq 18$ mm golyócsapágyakhoz.	JS6; JS7	Alló, ill. határozatlan irányban terhelte forgó ház esetén. A külső gyűrű eltolható. Alkalmazzák vasúti járművek osztott ágyúcsapágyaival, villamos gépeknél.
k5; k6	Változó irányú terhelés esetén, $d = 18...100$ mm golyócsapágyakhoz és $d \leq 40$ mm egyéb típusú csapágyakhoz (ha a belső gyűrű forgó).	K7; M7; N7; P7	Változó irányban terhelte forgó ház esetén. A külső gyűrű nem tolható el. Alkalmazási példa: forgattyús tengely főcsapágya, különféle terhelésű gép-csapágyak.

7.16. táblázat

7.67. ábra. Csapágyrögztítő elemek
a) szortóhüvely; b) lehnűzhüvely

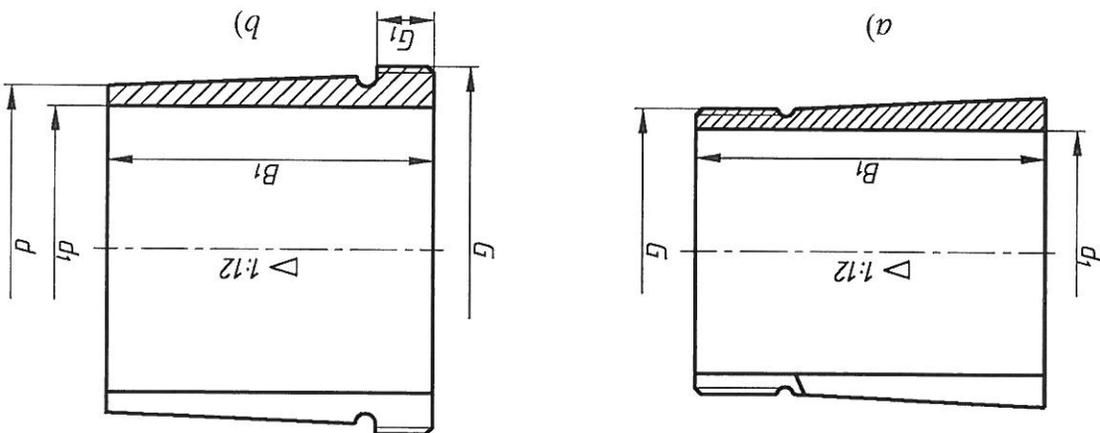





A csapágyazások mozgó alkotórészeinek tömítése (csapágház-tengely) lehet *sűrűd*, vagy *nem sűrűd* tömítés. A 7.68. ábra ezek néhány megoldását mutatja. A sűrűd tömítések ábrázolása – hasonlóan a gördülőcsapágyakhoz – lehet részletes, egyszerűsített vagy jelképes (7.17. táblázat). Kinematikai rajzokon a tömítéseket nem ábrázoljuk.

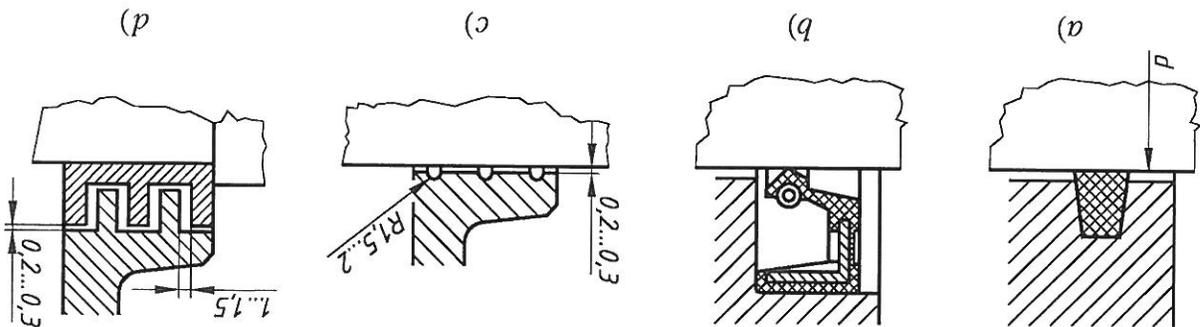

7.68. ábra. Különböző tömítések ábrázolása

a) nemezgyűrű; b) radialis lengélytömítő-gyűrű; c) zsírhórony; d) labirintótömítés


7.17. táblázat

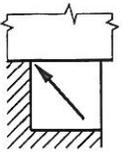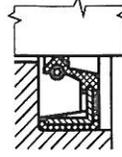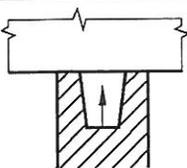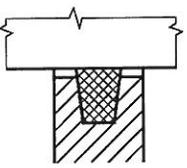Az ábrázolás módja		Magnevezés	
jelképes	egyszerűstíli	részletes	Radális tengelytömítőgyűrű (fémbetétes)
			Nemez tömítőgyűrű
			

Tömítések ábrázolási lehetőségei.


Gördülőcsapágycsapágyak beépítése, alkalmazása

Egy forgó géprész (pl. tengelyt) általában két helyen kell csapágyazni. A csapágyazott tengelyt rögzíteni kell mind radálisan, mind axiálisan az álló részhez (pl. csapágyházhoz) képest (7.69. ábra). A két csapágy közül csak az egyiket szabad fixen szerelni (ez a vezetőcsapágy), a másiknak eltolhatónak kell lenni (ez a dilatációs csapágy). A vezetőcsapágyat mind a tengelyen, mind a csapágyházban mindkét irányban rögzíteni kell.

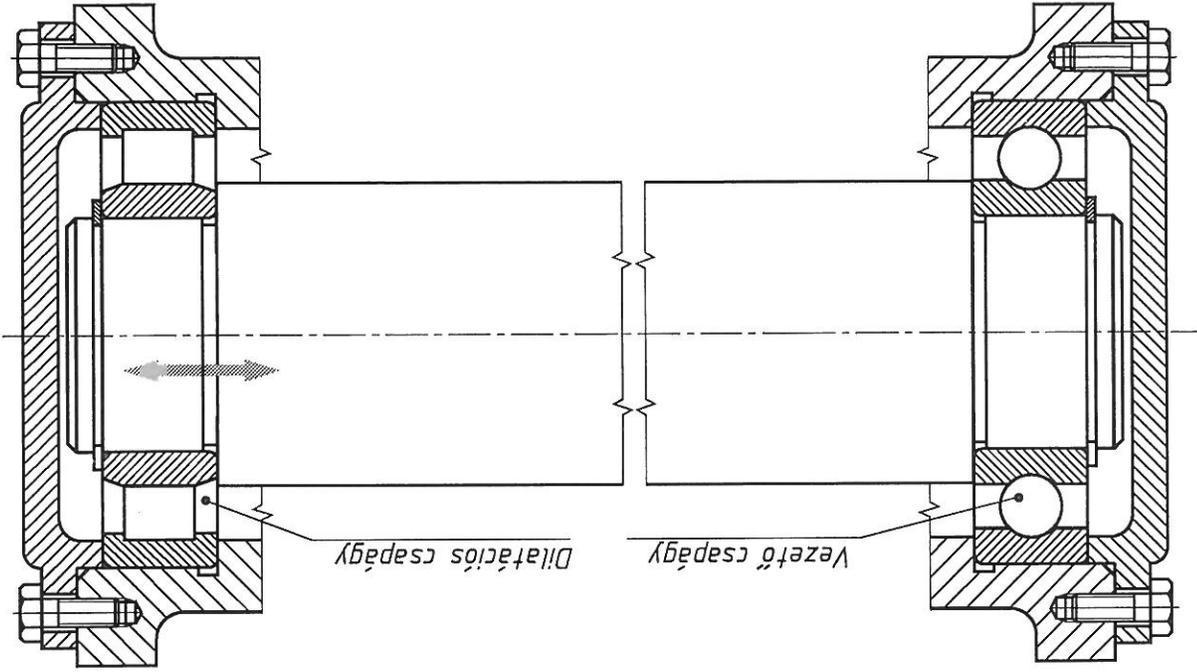


7.69. ábra. Példa csapágybeépítésre

A csapágyak szerelését tiszta, pormentes körülmények között kell végezni. Be kell tartani csapágykatalógusok pontoságra, hézagokra stb. vonatkozó előírásait! A belső csapágygyűrű rögzítésének néhány gyakori megoldása látható a 7.70. ábrán. A külső gyűrű rögzítése is több módon lehetséges, ezekből szemléltet néhányat a 7.71. ábra.

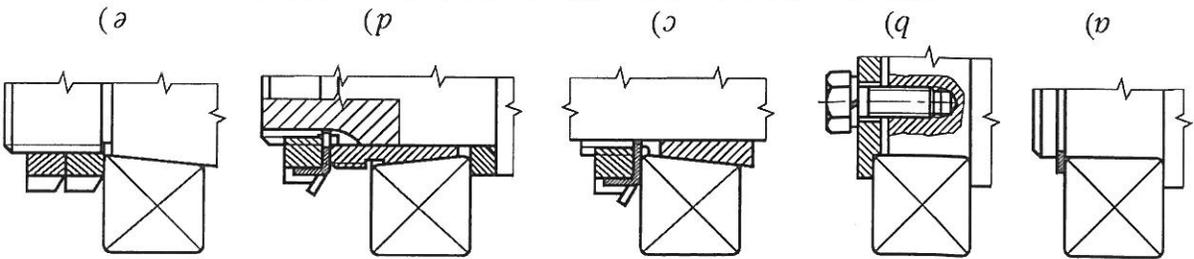

7.70. ábra. A belső gyűrű axiális rögzítésének megoldásai
 (a) rögzítőgyűrűvel; (b) lengélyvegítárcsával; (c) szorítóhüvellyel;
 (d) lezuhóhüvellyel; (e) csapágyanyával, hasonló ellennanyával biztosítva

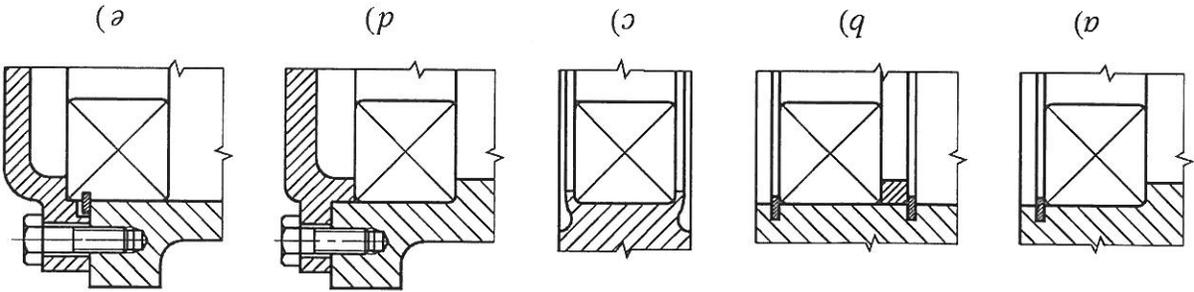

7.71. ábra. A külső gyűrű axiális rögzítésének megoldásai
 (a) egy oldalról rögzítőgyűrűvel; (b) a csapágy mindkét oldalán rögzítőgyűrűvel;
 (c) a csapágyház beperemezésével; (d), (e) csapágyfedéllel

Ellenőrző kérdések


1. Milyen csapágyfajtákat ismerünk?
2. Milyen ábrázolási megoldásokat alkalmaztak a szemcsapágy rajzán (7.54. ábra)?
3. Az előző feladat rajzán milyen illesztési típusokat írtak elő?
4. Melyek a szabványos csapágyperseli-típusok?
5. Végezzünk teljes rajzolvast a peremes csapágyperseli alkatrejzrajzán (7.56. ábra)!
6. Melyek a gyűrűs és a tárcsás gördülőcsapágyak fő elemei?
7. Ismertessük a gördülőcsapágyak egyszerűsített ábrázolásának a szabályait!
8. Mikor alkalmazható a gördülőcsapágyak egyszerűenyes és jelképes ábrázolása?
9. Ismertessük a gördülőcsapágyak főjelének a felépítését!
10. Milyen kiegészítő csapágyjelöket ismerünk?
11. Mondjunk példákat gördülőcsapágyak illesztésére!
12. Milyen szabványos tartozékokat alkalmaznak a csapágyak axiális rögzítésére?
13. Hogyan értelmezzük az 1:12 arányú kúpösséget?
14. Milyen lehetőségeket ismerünk a tömlések ábrázolására?
15. Mit értünk a vezető-, ill. a dilatációs csapágy elnevezés alatt?
16. Milyen megoldásokat ismerünk a gördülőcsapágyak külső és belső gyűrűinek rögzítésére?

7.5. Fogazott gépelemek ábrázolása

A fogazott alkatrészek főként a hajtóművek, a gátlószerkezetek sító, gépelemei. Szerkezeti feladatuk a nyomatékátvitel és közben a mozgásviszonyok (pl. a forgásirány és/vagy a fordulatszám) megváltoztatása. A fogazott gépelemek kényszerkapcsolatu elemi párokat alkotnak. Ilyenek pl. a hengeres fogaskerékpár, a kúpfogaskerékpár, a hengeres fogaskerék és a fogasléc, a csiga és a csigakerék. A kényszerhajtások gépelemeinek fajtáival, szabványos jelöléseikkel és méretezési elveivel részletesen foglalkozik a Tankönyvmester Kiadó: **Gépelemek** c. könyve.


7.5.1. A fogazati elnevezései és adatai

A fogazott gépelemek ábrázolásához ismernünk kell a fogazatra vonatkozó alapvető információkat. Az egyenes fogazatu, hengeres fogaskerékekkel kapcsolatos elnevezéseket tekintjük át a 7.72. ábra alapján!

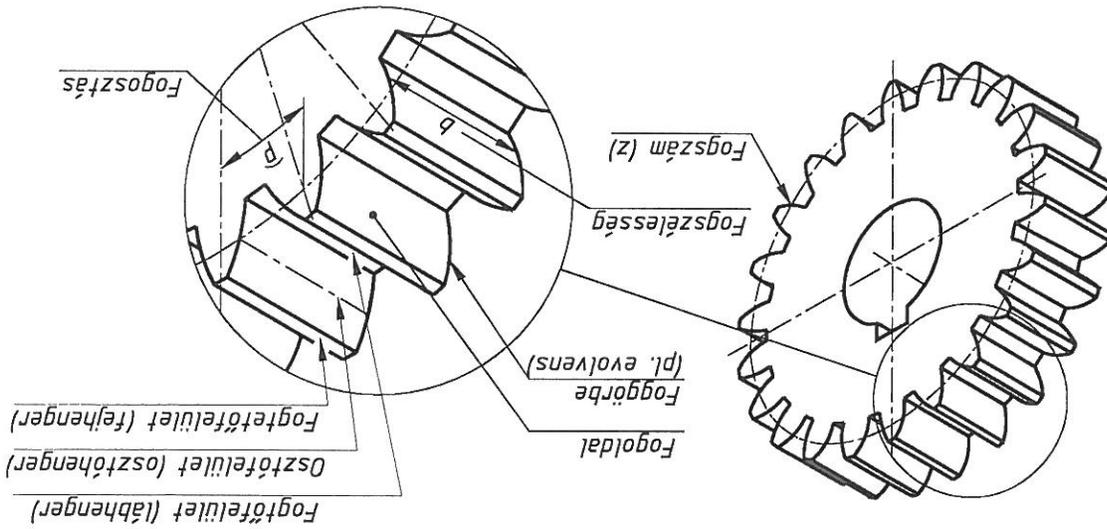

7.72. ábra. A fogazati elemi elnevezései

Az osztkör két szomszédos fog középvonala közé eső ívhosszát fogosztásnak (p) nevezzük. A fogazati alapvető adatai a fogszám (z) és a modul ($m = p/\pi$). A modul szabványos értéktől (0,05;...;0,5; 0,6; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4;...;100), mértékegysége mm, és egyhással csak egyenlő modulú fogaskerékek kapcsolódhatnak. Az elemi fogazati fogaskerék ábrázolásához szükséges adatok jelölését, elnevezéseiket és a képleteiket a 7.73. ábra tartalmazza. A lábhezág (c) értéke (1/4–1/6)· m értékű lehet.

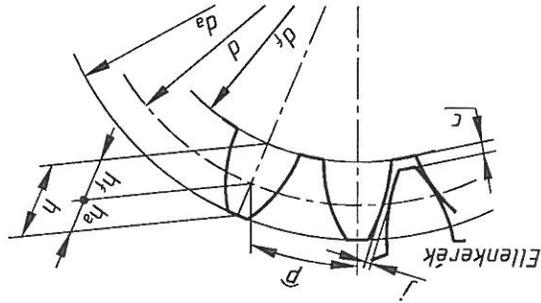


7.73. ábra. Az elemi fogazati jellemző adatai és számítása

Elnevezés	Képlet
Fejmagasság	$h_a = m$
Lábhezág	$c = 0,25 \cdot m$
Lábmagasság	$h_f = 1,25 \cdot m$
Fogmagasság	$h = 2,25 \cdot m$
Osztkörátmérő	$d = m \cdot z$
Féjörátmérő	$d_a = d + 2 \cdot m$
Lábörátmérő	$d_f = d - 2,5 \cdot m$
Foghézag	$j = p/20$

7.5.2. A fogazati egyszertüstitett ábrázolása

A fogazati valóságban ábrázolása bonyolult szerkesztéseket és szükségleteket jelentenek a rajzkészítés során. Ezért a fogazati gépelen (hengeres fogaskerékek, kúpfogaskerékek, fogaslécek, csigakerékek, lánckerékek, kilincskerékek, fogaslécek, csigakerékek, kúpfogaskerékek, fogaslécek, fogaslécek, csigakerékek, lánckerékek, fogaslécek) megjelölésén ábrázoljuk (7.74. ábra).

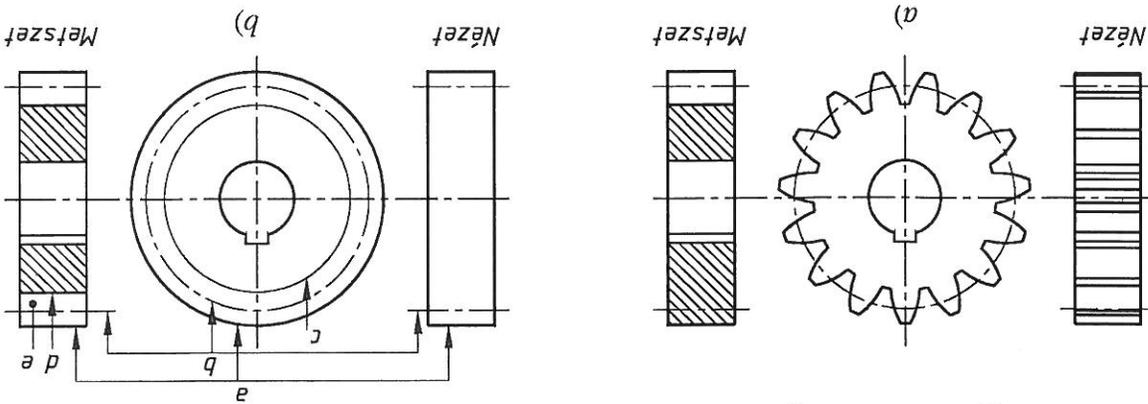


7.74. ábra. Hengeres fogaskerék fogazatának ábrázolása
 a) valóságban ábrázolás; b) egyszertüstitett ábrázolás

Az egyszertüstitett ábrázolás szabályai a következők.


- Teljes terjedelmi fogazati esetén a fogakat nem kell kirajzolni, a fogazati burkolófelületével (a) (fejtengetve) meghatározott tömör kerék kontúrvonalait vasíggal, folytonos vonallal rajzoljuk (a).
- Az osztófelület minden vetületen vékony pontvonalal rajzoljuk (b). A tengellyel párhuzamos vetületen az osztóhenger alkotójának vonala kissé nyúljon túl a fogazati körvonalán!
- A fogtőfelület vonalát nézeti képen vékony, folytonos vonallal kell ábrázolni (c), de ez hengeres és kúpfogaskerékeknel általában elhagyható.
- Tengelymetszetben a lábhenget alkotóját vasíggal, folytonos vonallal kell megrajzolni (d).
- Tengelymetszetben a fogat nézetben kell ábrázolni még akkor is, ha valójában a metszősík át- megy a fogon (e).

Ha a fogazati rész végének (pl. fogasív, ill. fogaslécc ábrázolásakor), vagy a fogak alakjának (pl. lánc-, ill. kilincskerék ábrázolásakor) meghatározása miatt szükséges, akkor egy-két fogat meg kell rajzolni. Ez vasíggal, folytonos vonallal történjen (7.75. ábra). A bemutatott fogasív a hengeres fogaskerék egy darabjának tekinthető, adatainak meghatározásához ismerni kell a teljes kerék fogszámát (z_f).

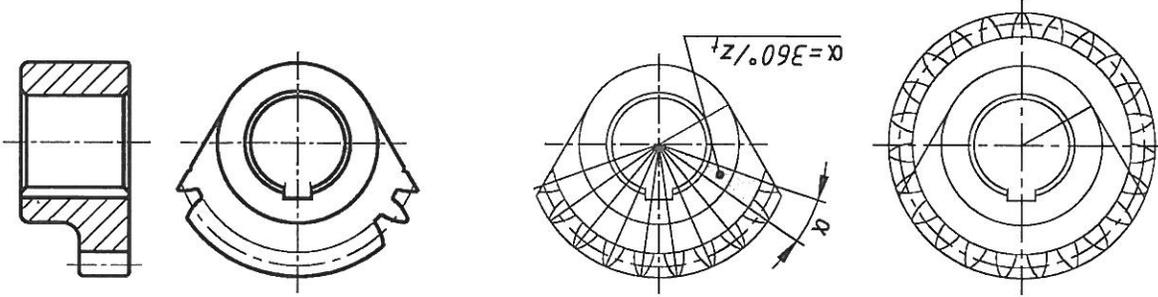


7.75. ábra. Fogasív fogazatának számmázolása és egyszertüstitett ábrázolása

Más típusú fogaskerékek fogazatának egyszertüstitett ábrázolásakor az előző elvek értelmiszertüiten alkalmazhatók. Néhány további fogazati gépelen (fogasív, ill. fogaslécc) ábrázolását a 7.76. ábra szemlélteti. A foghajtás irányát a tengellyel párhuzamos nézeti képen három vékony vonalszakasszal adhatjuk meg (7.76.f) ábra).

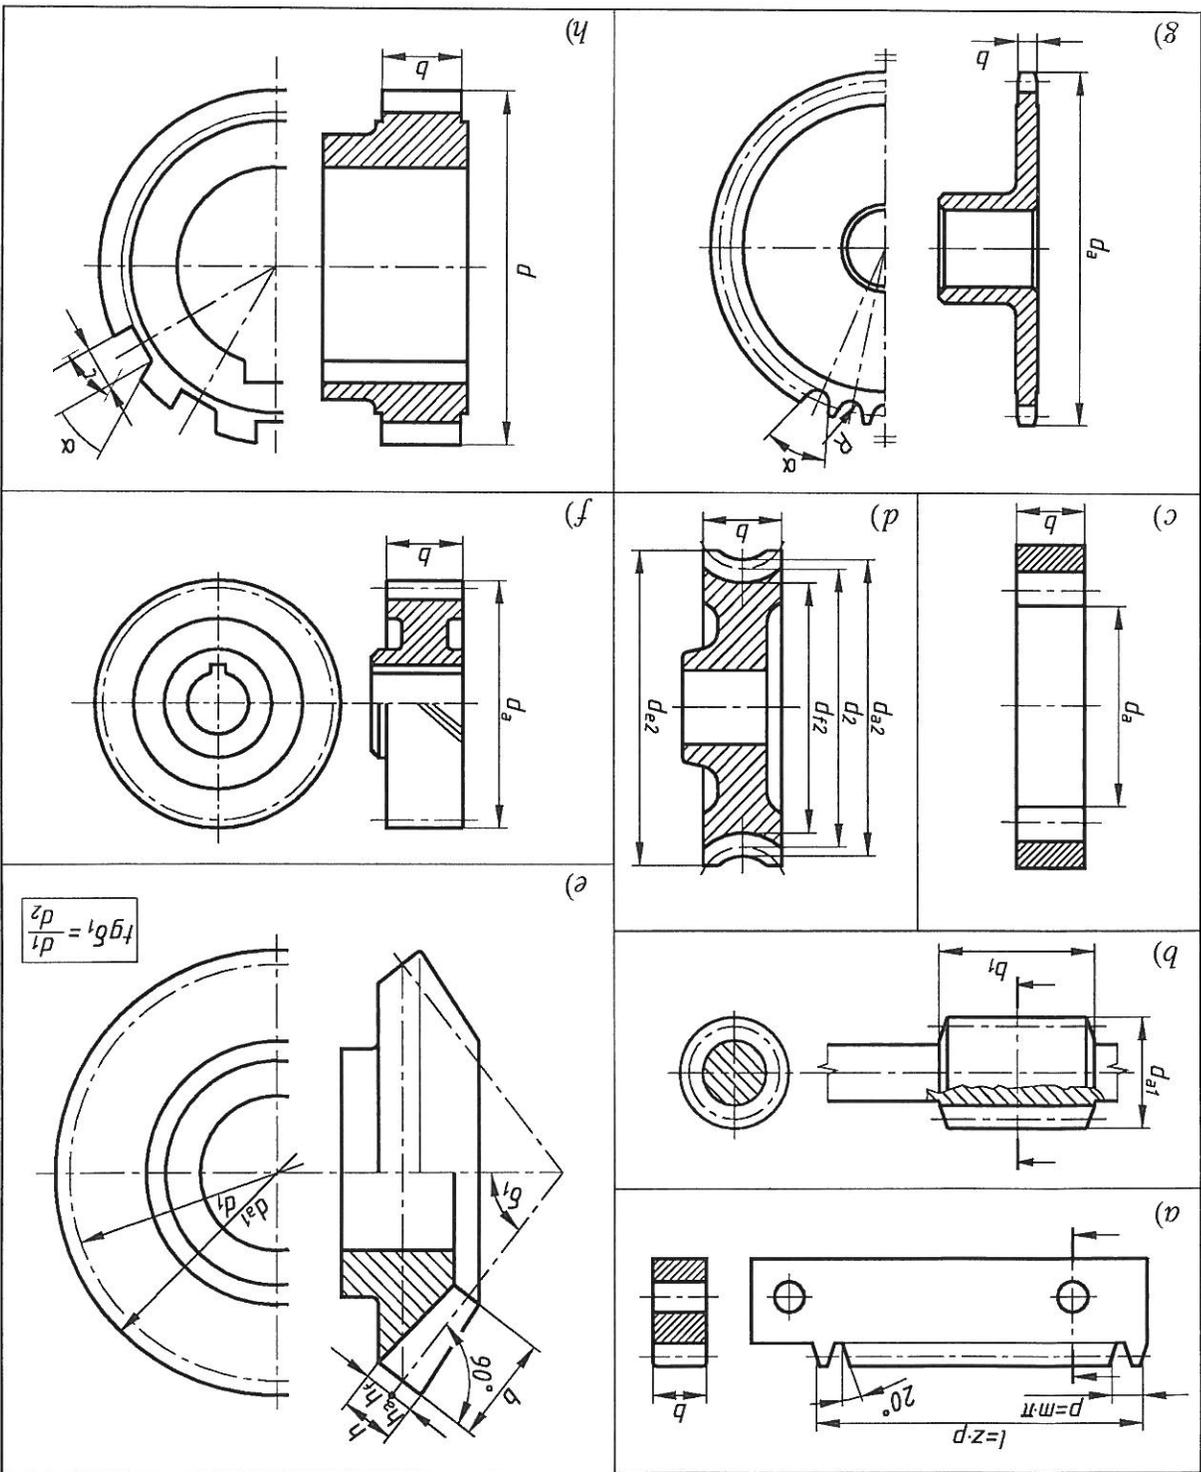

7.76. ábra. Fogazattípusok különböző gépelemekben
 a) fogaslé; b) csigatengely; c) belső fogazattípus; d) csigatengely; e) csigatengely; f) csigatengely; g) csigatengely; h) csigatengely

A szerzők gépek hatóműveinek szemléltető rajzain (pl. gépkönyvekben) az alkatrészeket egyszerű jelképekkel ábrázolják (7.77. ábra). Ezek az ún. kinematikai ábrák a szerkezeti elemek kapcsolata, működési sajátosságait mutatják be. A fogazott alkatrészek, ill. a kapcsolódó elemek kinematikai ábrák alkalmazható fő jelképeit a 7.18. táblázat foglalja össze.

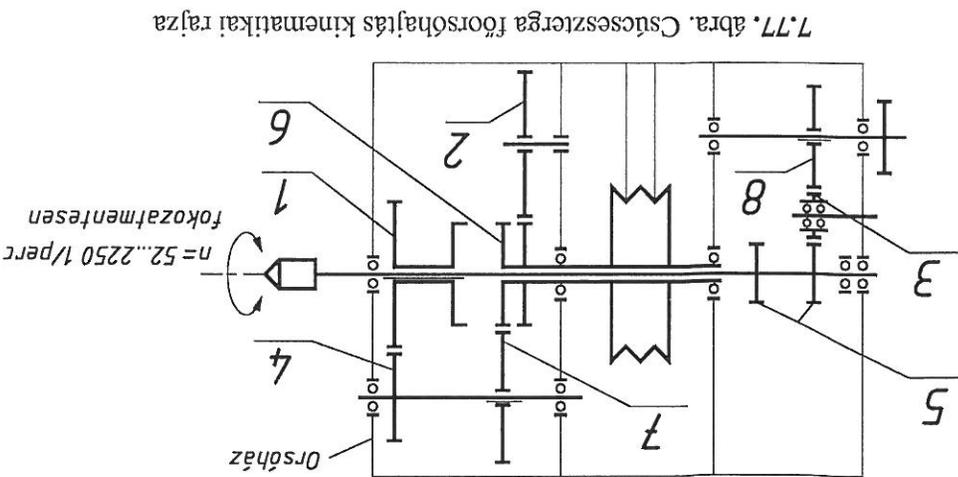


7.77. ábra. Csücseszterga főorsóhajlás kinematikai rajza

7.18. táblázat Fogazott gépelemek kinematikai rajzjelei.


Hengeres fogaskerék		Kúpkerék	
általában	foghajlással	rögzítéssel	általában
Hengeres kerékpár	Kúpkerékpár	Csigahajtás	Fogasléc-fogasív
Csavarkerékpár			

7.5.3. Kapcsolódó fogazott gépelemek ábrázolása

A fogazati egyszerüstített ábrázolására vonatkozó általános előírásokat kell alkalmazni a kapcsolódó fogazott gépelemek rajzaiban is. Nézzeti képen azonban az elemeket úgy kell ábrázolni, hogy a kapcsolódás helyén egyik elem sem takarja el a másikat. Tengelymetszeten viszont az egyik (tetszőlegesen választott) elem fogát a másik elem takarja a másik elem fogát (7.78. ábra). Az ábrán látható, ahogyan az 1 kerék fogát takarja a 2 kerék fogát. A rajzon a kisméretű foghézzagokat kissé eltolozva ábrázoljuk. Különféle kapcsolódó fogazott gépelemek ábrázolására mutat példákat a 7.79. ábra.

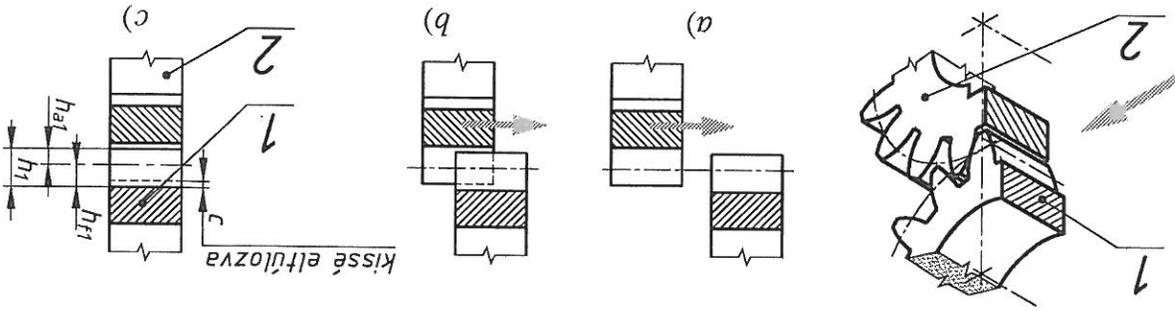


7.78. ábra. A kapcsolódó fogak ábrázolása metszeten (a) a két fogaskerék külön-külön; (b) félig összekapcsolódva; (c) teljesen összekapcsolódva

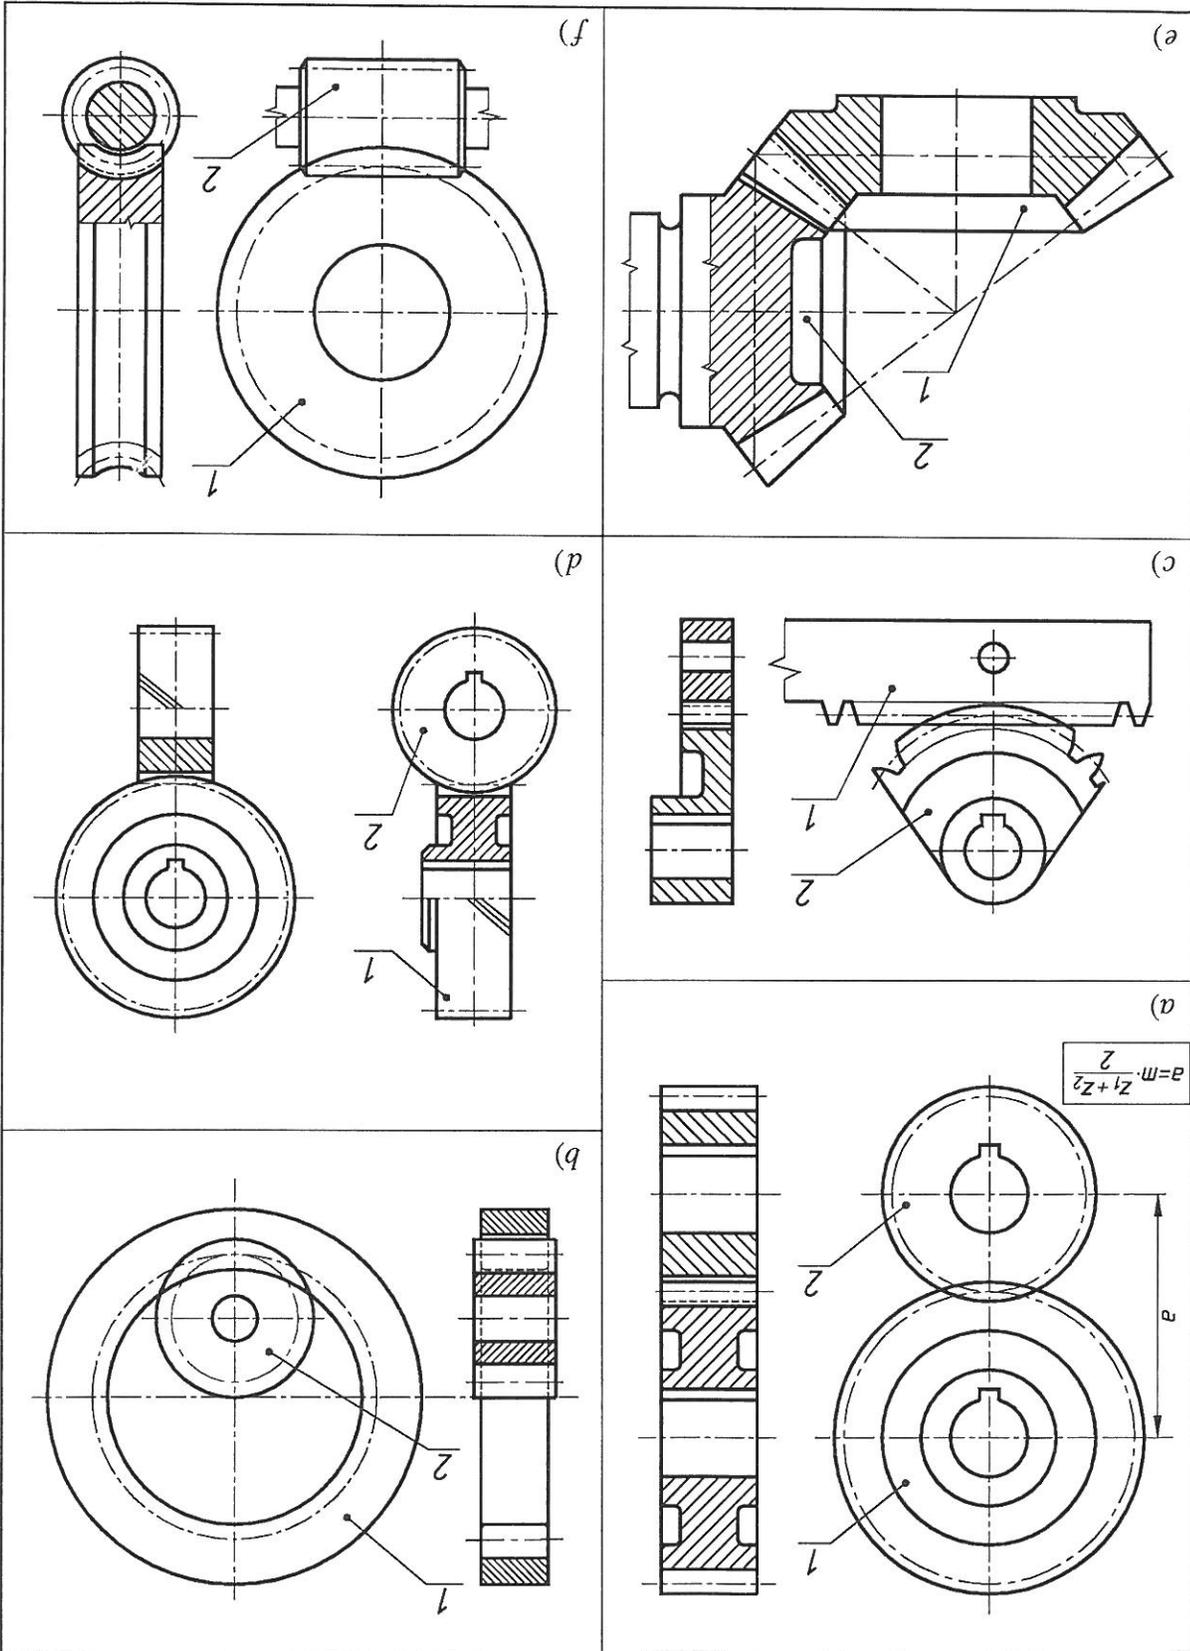


7.79. ábra. Különböző fogazatok ábrázolása
 (a) külső fogazati hengeres fogaskerékpár; (b) belső fogazati hengeres fogaskerékpár; (c) fogasít és fogasléc;
 (d) csavarhengeres fogaskerékpár; (e) kúpfogaskerékpár; (f) kúpfogaskerékpár; (g) csavarhengeres fogaskerékpár;
 (h) kúpfogaskerékpár.

7.5.4. Fogazott gépelemek alkatrészei

A fogazott gépelemek alkatrészei be kell tartani a műszaki ábrázolás általános előírásait (MSZ ISO 128), és alkalmazni kell az előzőekben ismertetett egyszerűsítéseket (MSZ ISO 2203). A fogazatra vonatkozóan csak azokat a méreteket kell megadni, amelyek az alapvető elkesztéshez szükségesek (7.80. ábra). A fogazat megnevezését és az összes többi – a gyártáshoz, ill. az ellenőrzéshez szükséges – adatot a rajzon elhelyezett adattáblázat tartalmazza (7.81. ábra). A fogoldal felületi érdességét az osztohengernél alkotóján elhelyezett érdességi jellel adjuk meg.

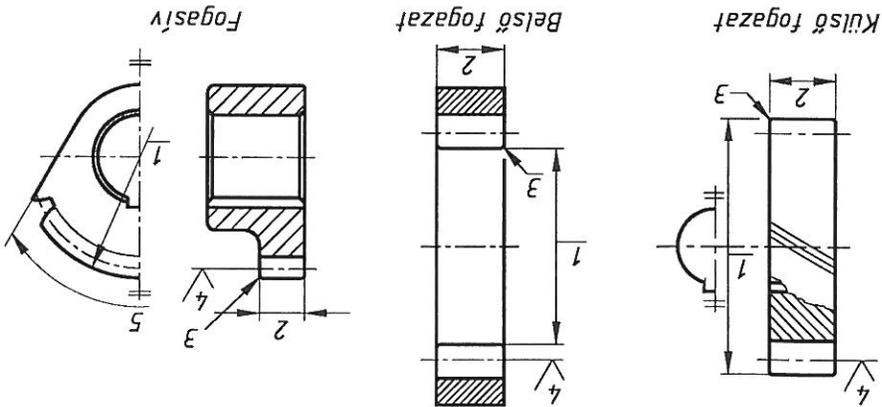

7.80. ábra. A hengeres fogaskerék és a fogazó szükséges méretei
 1 Fejkorlátmértő; 2 fogszélesség; 3 fogcsúcs lekerekítése; 4 fogfelület érdessége; 5 fogazó szöge

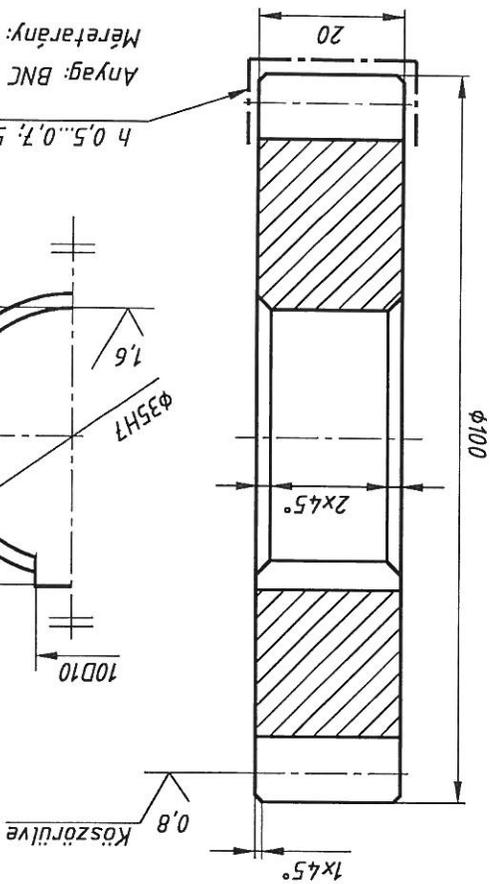


7.81. ábra. Hengeres fogaskerék alkatrészei

Egyenes külső fogazat		Jel	Adat
Elnevezés		z	23
Modul		m	4
A fogazó profilszög		α	20°
alap- profilja		fejmagasságt. h_a^*	1
		lábhözvágány. c_0^*	0,25
Profilleltolás-tényező		x	0
Minőség: 4		Többfogmértő: $W_s = 43,0353$	
		Osztókorátmértő	
		d	92
		h	9
Alapkorátmértő		rajzszáma: DBC-35.04	
Ellenkerék		fogszáma	
		37	
Tengelytávolság		a	120
		+0,025	
		0	
		+0,098	
		+0,040	

12,5 / (M)


A kúpfogaskerek jellemző felületeinek elnevezéseit és méreteit, valamint azok képletit szemlélteti a 7.82. ábra. Látható, hogy az osztókörátmérő és fogmagasság értéke a hengeres fogaskereknél tanultak szerint számítható ki, azonban a fogmagasságot az osztókúp alkotójára merőleges alkotójú, ún. hátkúp (kiegészítő kúp) értelmezzük.

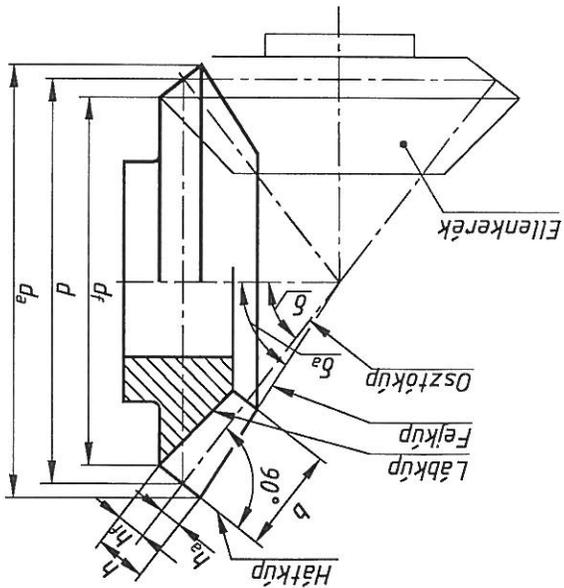

Képlet	Elnevezés
$h_a = m$	Fejmagasság
$c = 0,1...0,3 \cdot m$ (0,25 · m)	Felhézag
$h_f = m + c$	Lábmagasság
$h = h_a + h_f$	Fogmagasság
$d = m \cdot z$	Osztókörátmérő
$tg \delta_1 = d_1 : d_2$	Osztókúp szög
$tg \delta_{a1} = (z_1 + 2 \cdot \cos \delta_1) / (z_2 - 2 \cdot \sin \delta_1)$	Fejkúp szög
$d_a = d + 2 \cdot m \cdot \cos \delta$	Fejkörátmérő
$d_f = d - 2,5 \cdot m \cdot \cos \delta$	Lábkörátmérő

7.82. ábra. A kúpfogaskerek fogazatának jellemző méretei

A kúpfogaskerek alkotásrajzán – hasonlóan a hengeres fogaskerekhez – a fogazatra vonatkozóan csak azokat a méreteket kell megadni, amelyek a keréktest elkészítéséhez szükségesek (7.83. ábra).

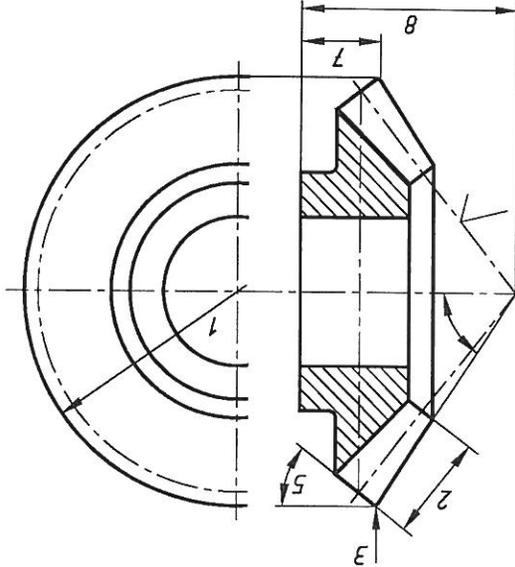


7.83. ábra. A kúpfogaskerek alkotásrajzán szükséges méretek


1 fejkörátmérő; 2 fogszélesség; 3 fogcsúcs lekerekítés; 4 fogfelület érdesség; 5 hátkúp szög, vagy változó szög; 6 fejkúp szög; 7 fejlátavolság; 8 fejkúp csúcs távolsága

A kúpkerék fogazatának megnevezését és az összes gyártáshoz, ill. ellenőrzéshez szükséges további adatát a rajzon lévő adattáblázat tartalmazza. Végezzünk teljes rajzolvasást a kúpfogaskerek alkotásrajzán (7.84. ábra)! A csigahajtást nagy (40...100) lassító áttételek megvalósítására használják. A hajtóelem a csiga, amely hengeres vagy ívelt (glóbid), egy vagy több-bekeszdesű, jobb vagy bal emelkedésű, 40°-os profiliszögű tapázmenetes orsó. A hengeres csiga és a csigakerék alkotásrajzán a fogazatra vonatkozó méreteket a 7.85. ábra szerint kell megadni.

Egyenes fogazat	
Megnevezés	Jel
Modul	m
Fogszám	z
Fogazat típusa	egyenes
Alapprofil	MSZ...
Profilleltolás-tényező	x
Odaleltolás-tényező	y
Osztókúpszög	β
Minőség	
Fogmagasság	h
Foghúrméret	s
Osztókörátmérő	d
Osztókúp-hossz	R _β
Láb-kúpszög	β _f
Tengelyszög	Σ
Ellenkerék rajzszáma	17
Fogszám	17

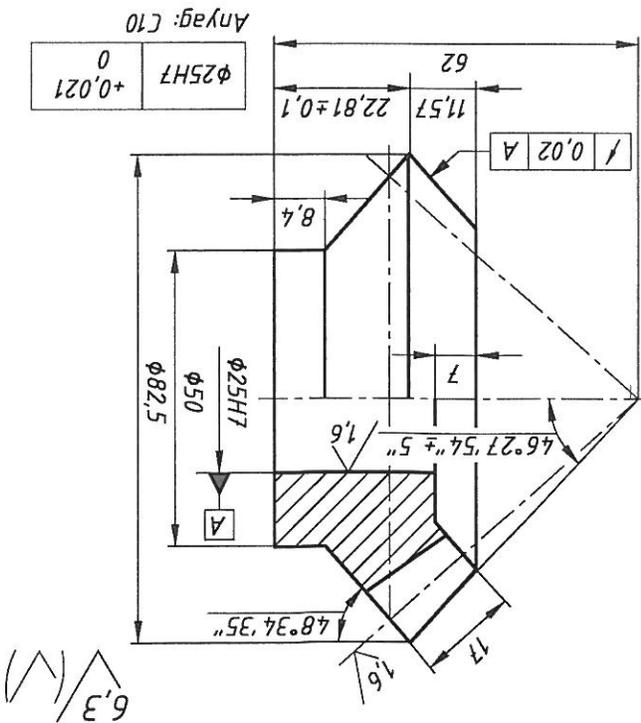

7.84. ábra. Kúpfogaskerék alkotásrajza

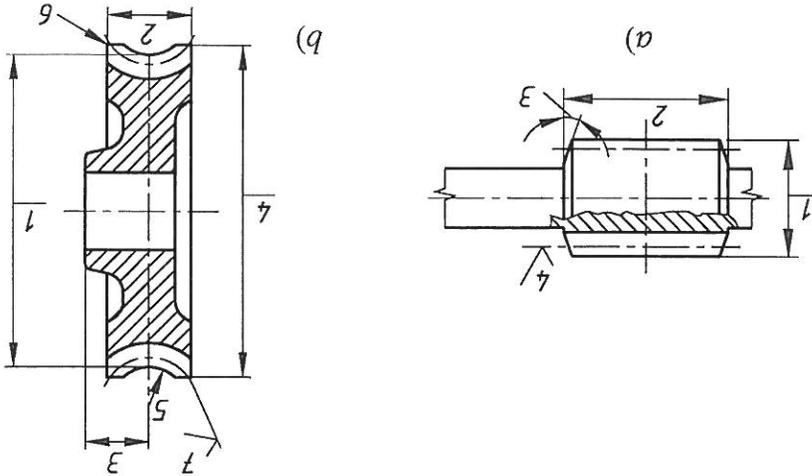

7.85. ábra. A hengeres csiga és a csigakerék alkotásrajza szűkséges méretek

a) 1 fejkörátmérő; 2 fogazott (menetes) hossz; 3 eltompítás vagy lekerekítés; 4 fogfelület érdessége; 5 fogtelőtér
 b) 1 fejkörátmérő; 2 fogszélesség; 3 szimmetriasík távolsága; 4 burkolóhenger átmérője; 5 fogtelőtér sugara; 6 lekerekítési sugár; 7 fogfelület érdessége

A csigamenet egyszerűsített ábrázolása elter a kötécsavarok menteinél alkalmazott megoldástól.


- A fejkör (fejhenger) vonalát (a fogazat burkolóvonalát) nézében és metszében egyaránt vastag, folytonos vonallal rajzoljuk.
- Az osztókör (osztóhenger) vonalát nézében és metszében egyaránt vékony pontvonallal rajzoljuk. A lábhenger határolóvonalait metszeti ábrázolás esetén vastag, folytonos vonallal rajzoljuk.

A csiga és a csigakerék fogazatának megnevezését és az összes többi – a gyártáshoz, ill. az ellenőrzéshez szükséges – adatát a rajzon levő adattáblázat tartalmazza. Végezzünk teljes rajzolvastást a hengeres csiga (7.86. ábra) és a csigakerék (7.87. ábra) alkotásrajza!

7.86. ábra. Hengeres csiga alkotérsrajza

Anyag: 2C60 Nemesítve $R_m=850...1000 \text{ N/mm}^2$

Megnevezés	Jel	Adat
Fogszám	z_1	4
Modul	m	4,75
A fogazat profiluszög	α	20°
alap- fejmagasság-tényező	h_a^*	1
profilja lábhézag-tényező	c_f^*	0,2
Emelkedési szög	δ	21°48'05"
Foghajlás iránya		bal
Csiga típusa		4 bek.
Átmérőhányados	q	10
Mindőség:		
Fogvastagság foghürméret	s_1	6,924
ell. méretei mértémagasság	h_{a1}	
Osztóhenger-átmérő	d_1	47,5
Menetemelkedés	p_z	59,69
Számított fogmagasság	h	10,45
Axiális profiluszög	α_x	21°25'42"
Csigakerek rajzszáma		
fogszáma	z_2	28
Tengelytáv	a	90,025

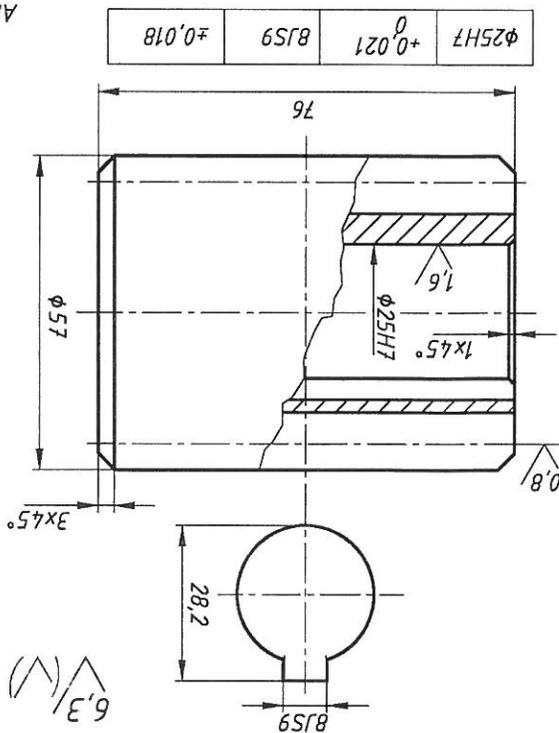


7.87. ábra. Csigakerek alkotérsrajza

Anyag: CuSn8

$\phi 85H7$	$+0,035$	12JS9	$\pm 0,021$
-------------	----------	-------	-------------

Megnevezés	Jel	Adat
Fogszám	z_2	28
Modul	m	4,75
A fogazat profiluszög	α	20°
alap- fejmagasság-tényező	h_a^*	1
profilja lábhézag-tényező	c_f^*	0,2
Fogferdeségi szög	β_0	21°48'05"
Foghajlás iránya		jobb
Profilleltolási-tényező	x	0
Átmérőhányados	q	10
Mindőség:		
Fogvastagság foghürméret	s_2	6,924
ell. méretei mértémagasság	h_{a2}	
Osztókörátmérő	d_2	133,00
Számított fogmagasság	h	10,45
A csiga rajzszáma		
fogszáma	z_1	4
Tengelytáv	a	90,25

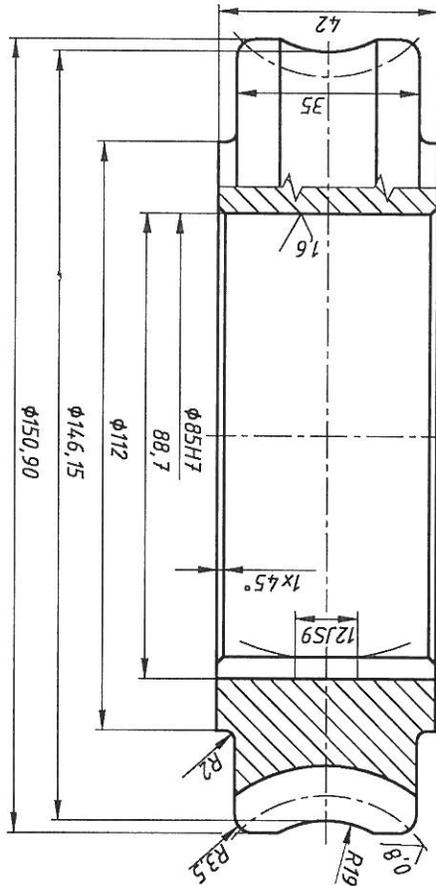

Ellenőrző kérdések

1. Melyek a hengeres fogaskerek fogazatának jellemző elnevezései?
2. Mi a fogosztás és a modul fogalma?
3. Ismertessük a hengeres elemi fogazati méreteinek összefüggéseit, képleteit!
4. Ismertessük a fogazati egyszerszűsített ábrázolásának a szabályait!
5. Ismertessük a fogasív és a fogasíéc fogazatának ábrázolási szabályait!
6. Milyen célból készítenek kinematikai ábrákat?
7. A fogaskerek kinematikai rajzjelen hogyan jelenül meg a tengelyen való elcsúszthatóságot?
8. Nézet képen hogyan kell ábrázolni a kapcsolódó fogazati alkatrészeket?
9. Mi a kapcsolódó fogak metszeti ábrázolására vonatkozó előírás?
10. Alkatészrajzon hogyan adjuk meg a fogazati méreteit?
11. Hol kell elhelyezni a fogoldalra vonatkozó érdességjellet?
12. A hengeres fogaskerek fogazatának mely méreteit kell előírni az alkatészrajzon?
13. A kúpfogaskerek fogazatának mely méreteit kell előírni az alkatészrajzon?
14. A hengeres csiga és a csigakerek fogazatának mely méreteit kell előírni az alkatészrajzon?
15. Milyen adatokat tartalmaz a fogaskerek alkatészrajzán elhelyezett adattáblázat?
16. Végezzünk rajzolváslást a **7.81.**, a **7.84.**, a **7.86.** és a **7.87.** ábrákon megadott alkatészrajzokon! Válaszoljunk a következő kérdésekre!
- a) Milyen fogirányu és fogazati adotti fogaskerek?
- b) Milyen ábrázolási megoldások (métel, metszel, egysszerűsítés stb.) láthatók a rajzon?
- c) Ertelmezzük az ISO-tűrésjeleket! Számítsuk ki az adott méretekre vonatkozóan a *N*, a *FH*, az *AH* és a *T* értékeit!
- d) Ertelmezzük a helyzetpontossági követelmény előírását!
- e) Milyen kiemelt és helyi érdesség követelményeket írtak elő?
- f) Ertelmezzük a fogazati adattáblázatban megadott jellemzőit!
- g) Milyen anyagminőségből kell elkészíteni az alkatrészt?


7.6. Rugók ábrázolása

A fémrugók olyan gépelemek, amelyek terhelés hatására alakjukat rugalmasan és nagymerékben megváltoztatják. Alkalmazási feladataik: mozgásváltozások kiegyenlítése (pl. járműrugók), utközések tompítása, energia emésztése (pl. ütöközéskészülékek), kényszermozgatók (pl. szeleprugók), erő tárolás (pl. órarugó) stb. Kialakításuk szerint a rugók lehetnek csavarrugók, gnyűrrugók, lemezzugók vagy sík spirálrugók. A fémrugók anyaga jó minőségű acél (pl. 55 Si 7, 60 SiMn 5), sárgaréz (pl. CuZn37) vagy bronz (pl. CuSn6).

A fémrugók fajtáival és méretezési elveivel részletesen foglalkozik a Tankönyvmester Kiadó: **Gépelemek c. könyve.**

7.6.1. Rugók fajtái és ábrázolásuk


A leggyakrabban alkalmazott rugófajták a különféle nyomó-, húzó- és forgató csavarrugók. Ezek valódi alakja többnyire bonyolult, ezért a rajzon egyszerűsített vagy jelképes ábrázolást alkalmazunk. Az egyszerűsített ábrázolás lehet nézeti vagy metszeti rajz (7.88. ábra). A jelképes ábrázolást vékony ($d < 1 \text{ mm}$) rugók esetén, vagy kinematikai ábrákon alkalmazzuk.

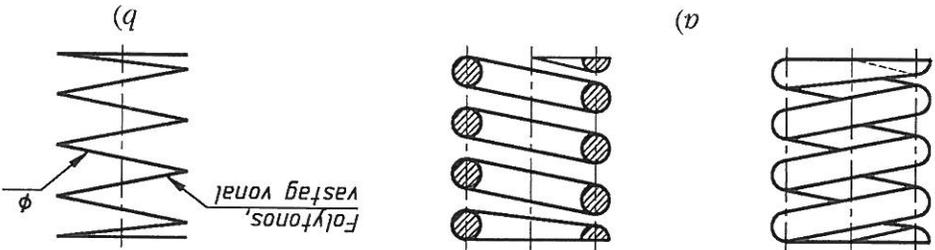

7.88. ábra. Nyomó csavarrugó különféle ábrázolási lehetőségei
a) egyszerűsített ábrázolás nézetben, ill. metszetben; *b*) jelképes ábrázolás


A csavarrugók ábrázolásakor a következő egyszerűsítések alkalmazhatók (7.89. ábra):

- a rugóhuzal szelvényeit elméleti alakúra (pl. kör, négyzet, téglalap) kell rajzolni (*a*),
- a rugómenekek vonalát egyenesre rajzoljuk (valójában görbe) (*b*),
- a huzal középvonalát nem kell megrajzolni (*c*),
- nagy melegsámmú ($n \geq 5$) rugó esetén elegendő a rugóvégek és még egy-két menet megrajzolása, a rugó középrésze elhagyható (*d*).

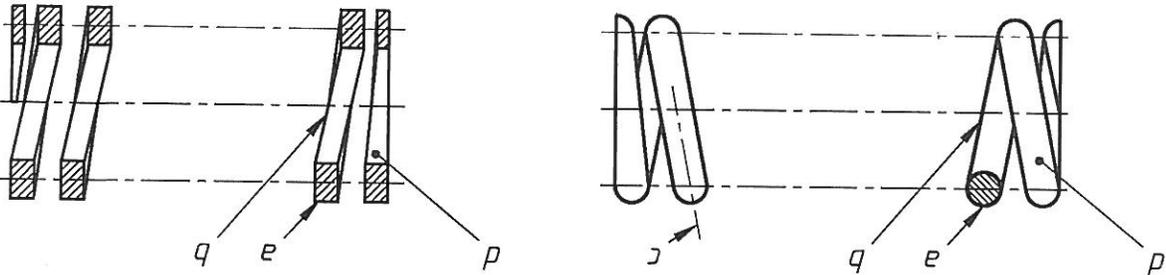


7.89. ábra. Egyszerűsítések a nyomó csavarrugó rajzán

A csavarrugók menetemelkedését mérniehelyesen, a rugóvégek kialakítását pedig a valóságos alaknak megfelelően kell ábrázolni. A nyomórugók végei – a felhasználási körülményeknek megfelelően – lehetnek nyitottak vagy zártak, és köszörült vagy köszörülélen kivitelűek (7.90. ábra).

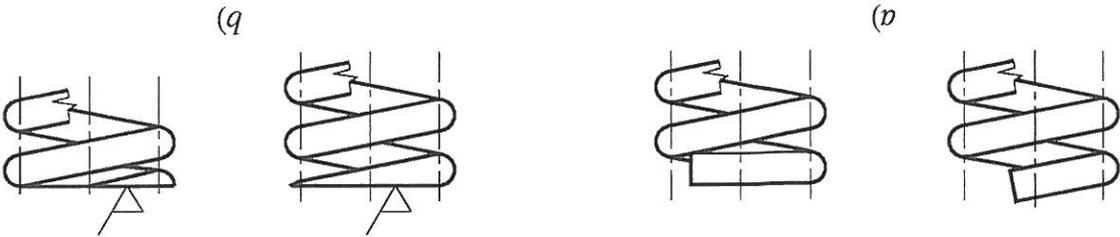


7.90. ábra. Nyomó csavartugók különféle végkialakításai
 (a) nyitott, ill. zárt köszörületlen rugóvég; b) nyitott, ill. zárt köszörült rugóvég

A csavartugókat a valóságos csavarodási irány szerint ábrázoljuk. A bal csavarodású rugó rajzán az ábra mellé kell írni a „Balmeneti” szöveget, vagy az adattáblázatban kell jelölni a csavarodási irányt. Ha metszeti rajzon a rugó szelvényének mérete kicsi ($k_b < 2 \text{ mm}$), akkor vonalkázás helyett feketítést alkalmazunk (7.91. ábra).

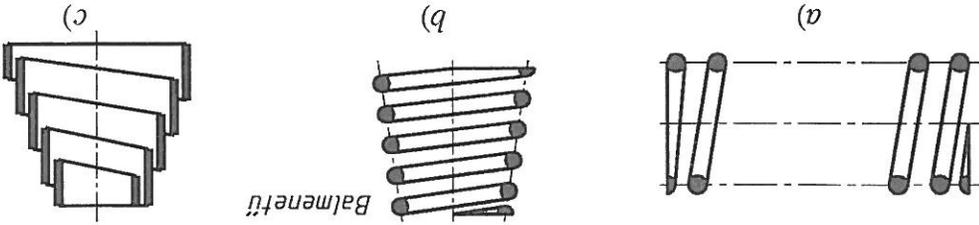


7.91. ábra. Kis szelvényű rugók metszeti ábrázolása
 (a) hengeres nyomórugó $n > 4$; b) kúpos nyomórugó; c) tekercsrugó


A nyomórugók rajzain alkalmazott egyszerűsítések értelmszerűen alkalmazhatók a húzó csavartugók ábrázolásakor. A terheletlen húzórugó meneteit egymás mellé rajzoljuk (7.92. ábra). A húzórugók végét a valóságos alaknak megfelelően kell ábrázolni. A gyakorlatban szemkialakításokat szemlélteti a

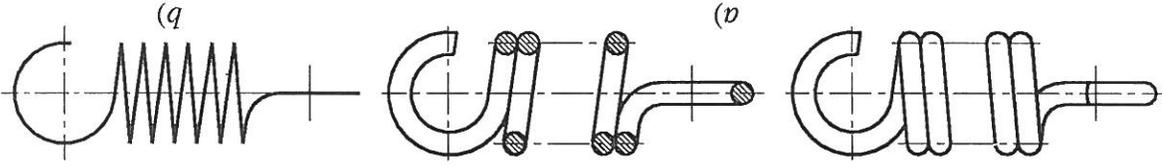

7.92. ábra. Húzó csavartugó különféle ábrázolási lehetőségei
 (a) egyszerűsített ábrázolás nézetben, ill. metszetben; b) jelképes ábrázolás

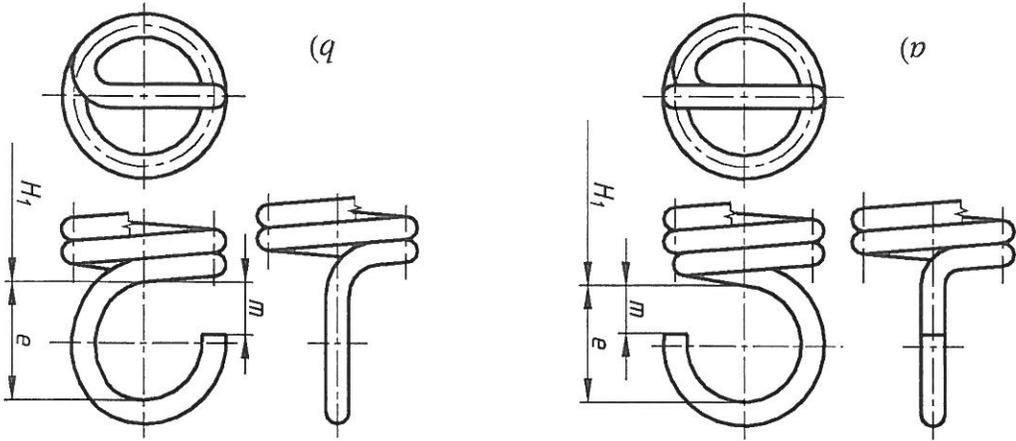


7.93. ábra. Rugóvégek kialakításának ábrázolása
 (a) angol, b) német szemkialakítás

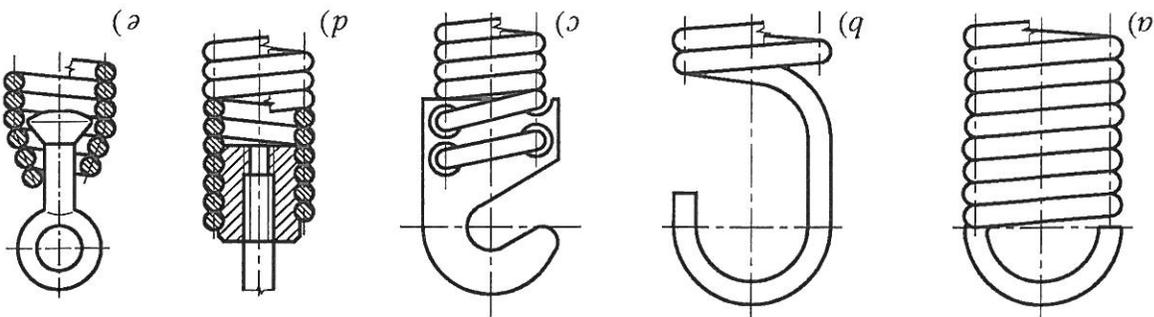


7.94. ábra. Húzó csavarrugó végeinek különféle megoldásai
 a) felszem; b) nyújtott szem; c) becsavart lemezszem;
 d) becsavart menetes elem; e) kúpos végű betétes szem

A forgató csavarrugó – hasonlóan az előző rugófajtákhoz – ábrázolható egyszerűsítve vagy jelképesen (7.95. ábra). A tányérrugó, a spirálrugó és a lemezrugókötég ábrázolási lehetőségeit a 7.96. ábra fog-

lalja össze.

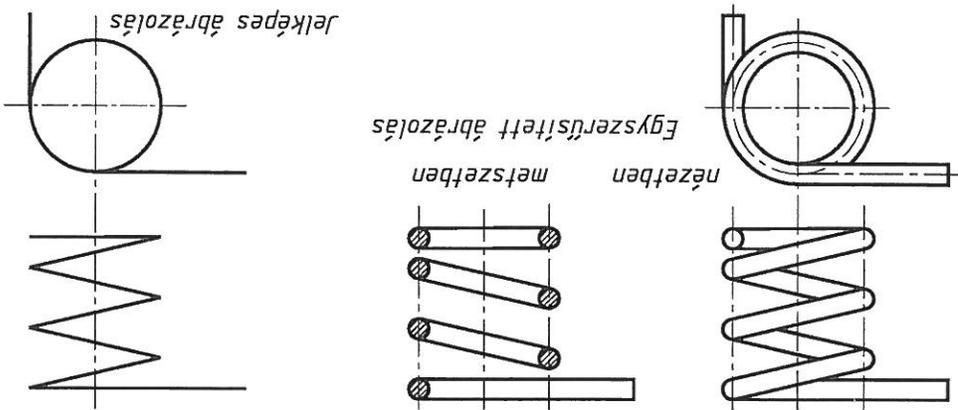

7.95. ábra. Forgató csavarrugó különféle ábrázolási lehetőségei

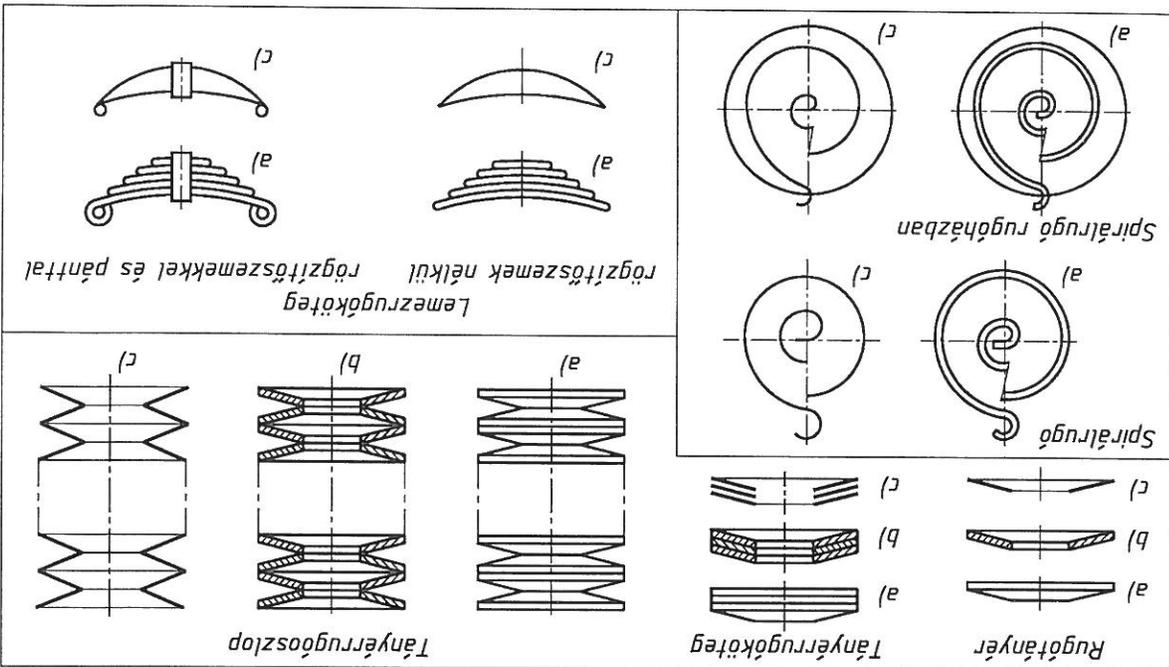

7.96. ábra. Tányér-, spirál- és lemezrugó különféle kivitelű és ábrázolásuk
 a) nézeten; b) metszeten; c) jelképesen

7.6.2. Rugók alkatrészrajza

A rugók alkatrészrajzain alkalmazzuk az előzőekben ismertetett ábrázolási egyszerűsítéseket és megadjuk a gyártáshoz és az ellenőrzéshez szükséges méréteket. A rugó műszaki követelményeit (kikészítés, keménység stb.) adattáblázatban közöljük, a terhelési tulajdonságait pedig a rugóerő-diagram megrajzolásával adhatjuk meg.


A rugókat alkatrészrajzon terheletlen állapotban ábrázoljuk. Kövessük végig a rajzolás menetét egy hengeres nyomó csavarrugó példáján (7.97. ábra)! A rugó tervezése (mértéce) után rendelkezésünkre állnak a következő adatok:

- a rugó D_k külső vagy D_b belső átmérője;
- a rugó H_0 terheletlen hossza;
- a rugóhuzal d átmérője;
- az n_m működő és az n_0 összes menetek száma;
- a rugó végének kialakítása (pl. zárt, srtkra köszörült) és a menetemelkedés iránya (pl. jobb).


A rajz elkészítéséhez a következő adatok meghatározása szükséges:

- a rugó középtáimrője: $D = D_k - d$ vagy $D = D_b + d$;
- a menetemelkedés: $P = (H_0 - d)/n_m$;
- a felfekvő (elköszörült) menetek száma: $n_k = (n_0 - n_m)/2$ és
- a huzal kiterített hossza: $l \approx D \cdot \pi \cdot n_0$.


A 7.100. ábrán egy húzó csavarrugó alkatrészrajza tanulmányozható.

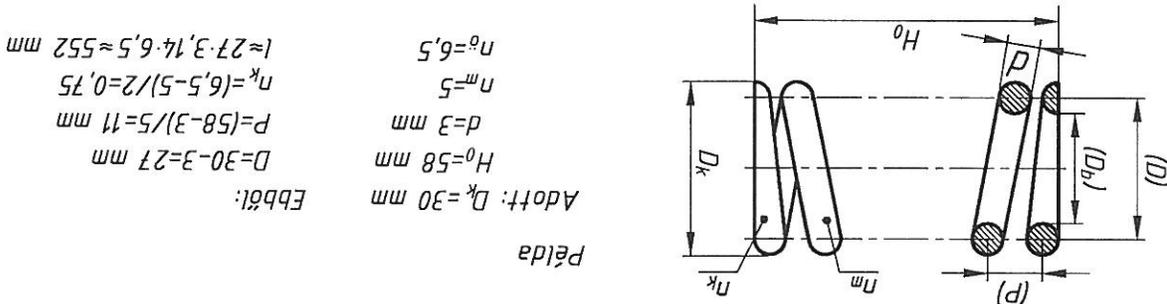

7.97. ábra. Nyomó csavarrugó méreteinek meghatározása

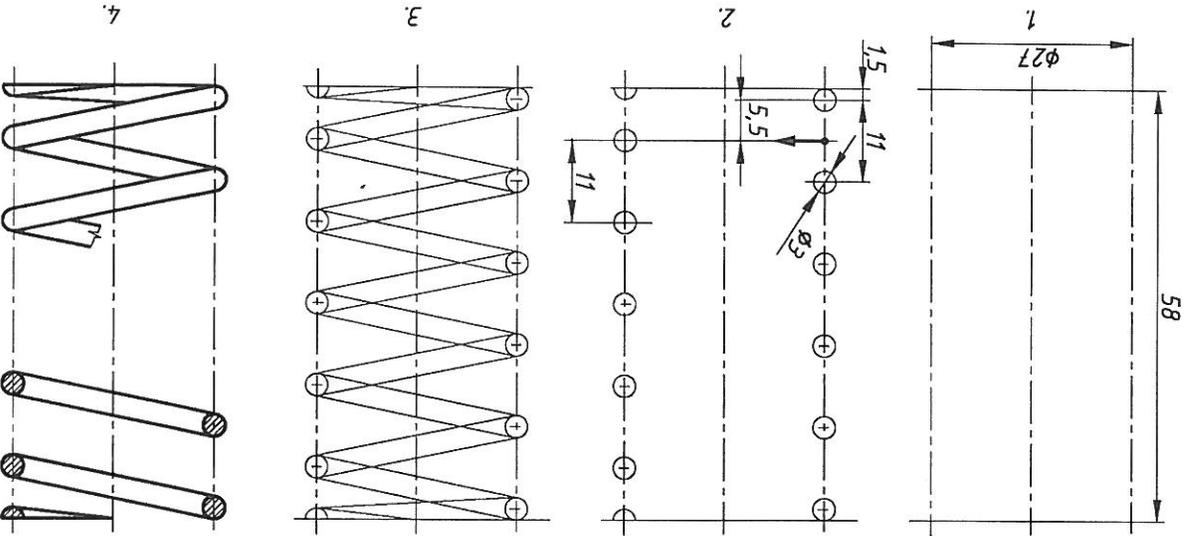


7.100. ábra. Húzó csavarrugó alkatereszrajza

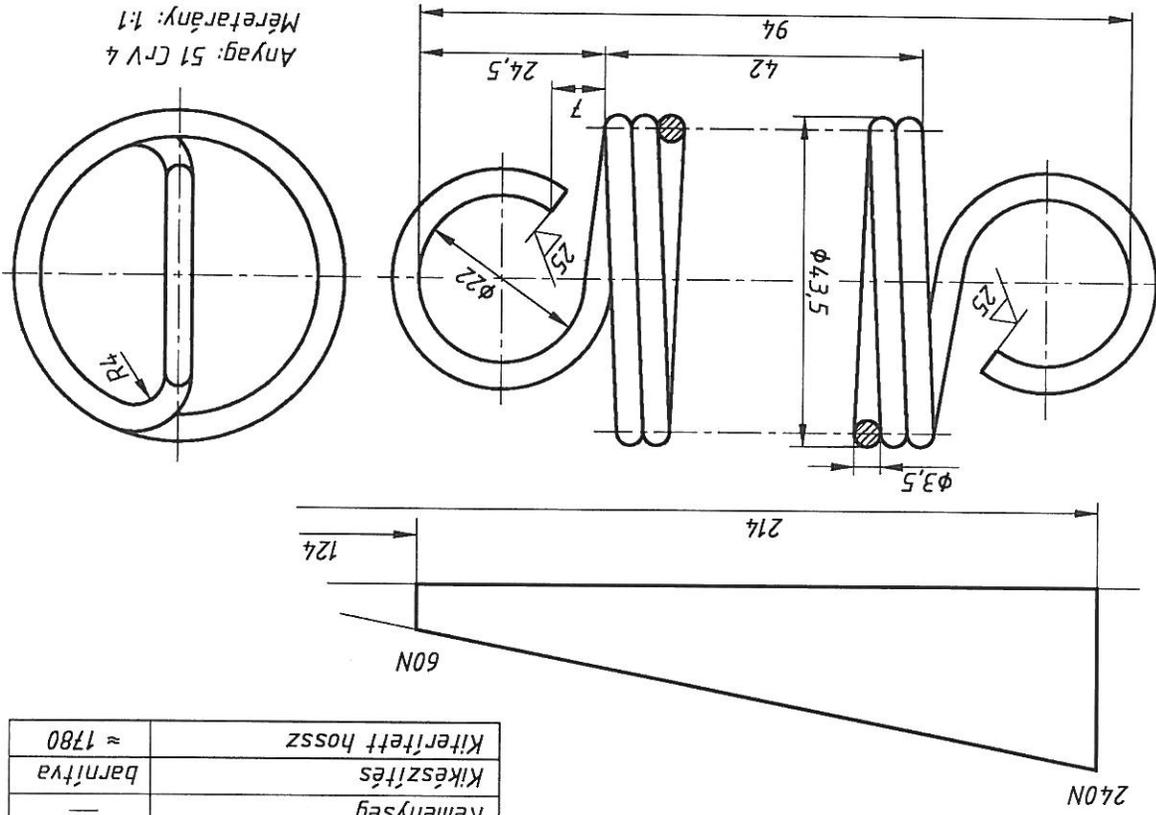

Megnevezés	Adat
Működő menetszám	12
Tekerseles iránya	jobb
Keménység	—
Kikészítés	barnítva
Kiterített hossz	≈ 1780

(A) A

7.99. ábra. Nyomó csavarrugó alkatereszrajza

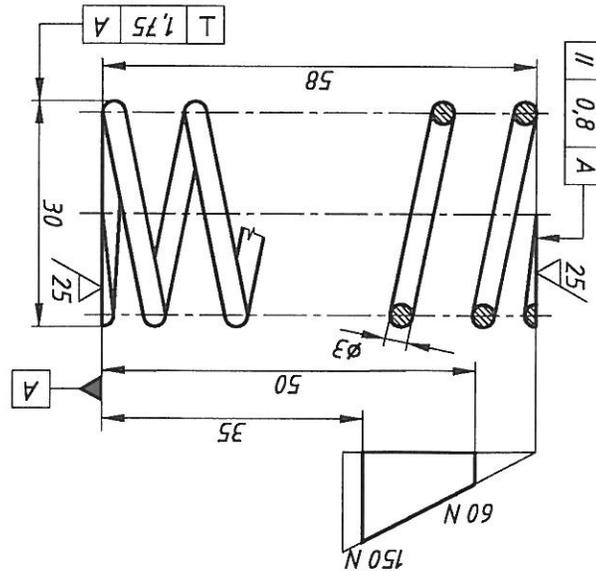


Megnevezés	Adat
Működő menetszám	5
Összes menetszám	6,5
Tekerseles iránya	jobb
Keménység	—
Kikészítés	barnítva
Ellenőrzőhüvely átmérője	30,5
Kiterített hossz	≈ 552


(A) A

7.6.3. Rugóbeépítések ábrázolása


Összeállítási rajzokon a rugó ábrázolási megoldása igazodjon a szerkezet többi részének ábrázolásához! Ha a szerkezetet metszetben rajzoljuk, akkor a rugót is metszetben kell ábrázolni (7.101.a) ábra), nézeti vetületen viszont a rugó is nézetben rajzolandó (7.101.b) ábra). Ha a rugó rajzi mérete kicsi (pl. vékony huzalból készülő rugóknál), akkor jelképes (vonalas) ábrázolást alkalmazhatunk. Ugyancsak jelképesen rajzoljuk a rugókat a kinematikai rajzokon is (7.102. ábra).

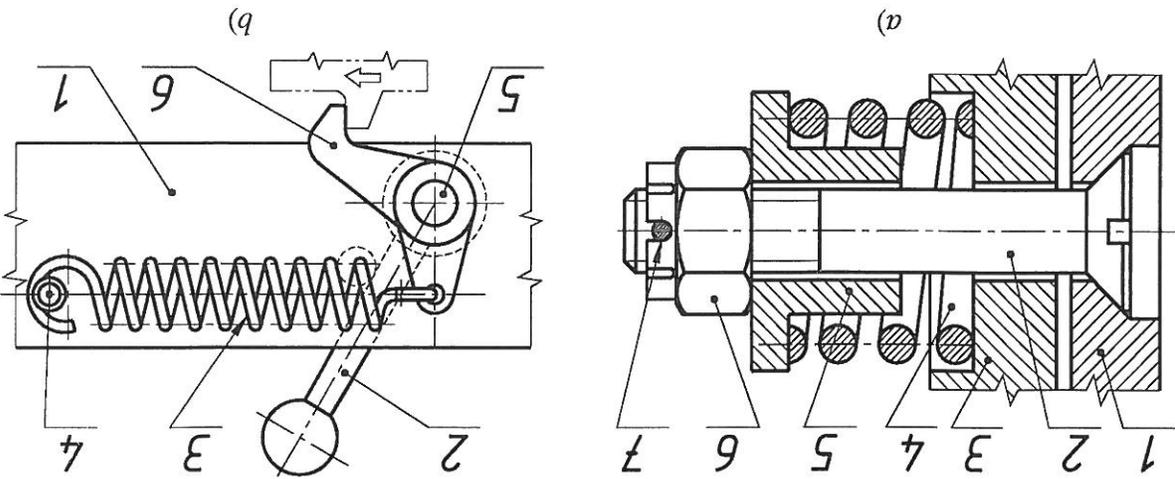

7.101. ábra. Rugók ábrázolása összeállítási rajzokon

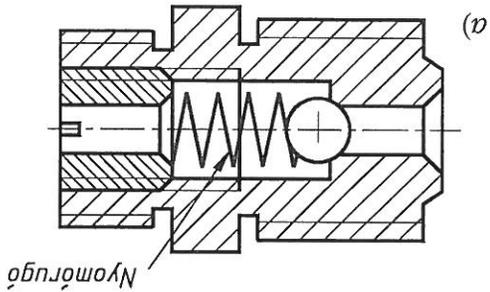

7.102. ábra. Rugó jelképes ábrázolása
a) összeállítási rajzon; b) kinematikai rajzon

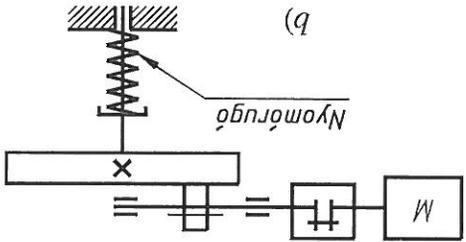

Ellenőrző kérdések


1. Milyen ábrázolási megoldásokat alkalmazhatunk rugók rajzolásakor?
2. Milyen egyszerűsítések alkalmazhatók csavarrugók ábrázolásakor?
3. Hogyan végződhetnek a nyomó csavarrugók?
4. Hogyan kell a kis rajzi méretű rugószelvényeket jelölni?
5. Mi a különbség az angol és a német szemkialakítás között?
6. Milyen nem saját anyagból készülő szemkialakításokat alkalmaznak huzórugók végén?
7. Ismertessük a nyomó csavarrugó fő méreteinek összefüggését!
8. Ismertessük a nyomó csavarrugó szerkesztésének menetét!
9. Végezzünk rajzolvast a nyomó és a húzó csavarrugók alkatrészrajzain (7.99. és 7.100. ábrák)!
10. Hogyan kell ábrázolni összeállítási rajzon a rugókat?

7.7. Nem oldható kötések ábrázolása

A korábbiakban megismert köztüregpelenekkel (csavarokkal, ékekkel, reteszekkel, szegekkel stb.) olyan kapcsolat létesíthető az alkatrészek között, amely szükség esetén szétbontható az elemek roncsolása nélkül. Ha erre nincs szükség – vagyis nem követelmény az összekötött alkatrészek szétszerelhetősége – ún. nem oldható kötésekkel alkalmaznak. Ilyen kötésnek tekintjük a szegecskötés, a hegesztés, a forrasztás és a ragasztás.


7.7.1. Szegecs- és szegecskötések ábrázolása

A szegecs hengercs szárral készülő kötések, amelyek végeire a szegecskötés létrehozásakor képlékeny alakítással zárófejet alakítunk ki. A gyakorlatban alkalmazott szegecsfej alakját, méretét és anyagait szabványok írják elő. Fő típusait a 7.103. ábra szemlélteti.

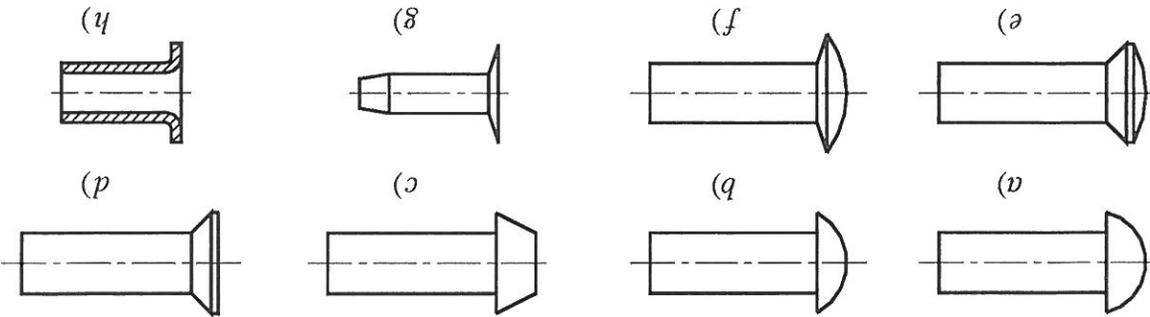

7.103. ábra. Szabványos szegecs típusok
 a) félgömbfejű; b) az alacsony félgömbfejű; c) trapézfejű; d) sülyesztett fejű; e) lencsefejű; f) lencsezszegecs; g) szíjszegecs; h) csőszegecs

A szabványos szegecs méretválasztékát a méreptől beüjtélek alapján állapíthatjuk meg a megfelelő szabványból, vagy szerkesztési segédletek táblázataiból (7.104. ábra). A szegecs jellemző méretei a d szártámró és az l szárhossz. A szegecsre – pl. megrendeléskor vagy darabjegyzékben – a szabványos megnevezéssel kell hivatkozni.

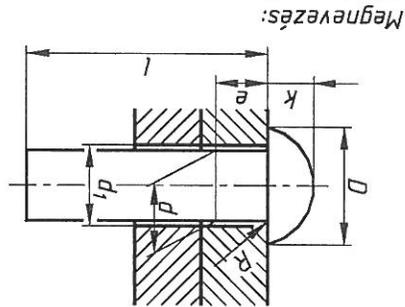

Félgömbfejű szegecs MSZ 4254 6x25-S235JR


7.104. ábra. Példa szegecs méreteinek értelmezésre

d	D	d_1	k	R_{max}	e	l
10	16	10,5	6	0,6	1,5	8
12	18	11	6	0,6	1,5	10
14	20	12	6	0,6	1,5	12
16	22	13	6	0,6	1,5	14
18	24	14	6	0,6	1,5	16
20	26	15	6	0,6	1,5	18
22	28	16	6	0,6	1,5	20
24	30	17	6	0,6	1,5	22
26	32	18	6	0,6	1,5	24
28	34	19	6	0,6	1,5	26
30	36	20	6	0,6	1,5	28
32	38	21	6	0,6	1,5	30
34	40	22	6	0,6	1,5	32
36	42	23	6	0,6	1,5	34
38	44	24	6	0,6	1,5	36
40	46	25	6	0,6	1,5	38
42	48	26	6	0,6	1,5	40
44	50	27	6	0,6	1,5	42
46	52	28	6	0,6	1,5	44
48	54	29	6	0,6	1,5	46
50	56	30	6	0,6	1,5	48
52	58	31	6	0,6	1,5	50
54	60	32	6	0,6	1,5	52
56	62	33	6	0,6	1,5	54
58	64	34	6	0,6	1,5	56
60	66	35	6	0,6	1,5	58
62	68	36	6	0,6	1,5	60
64	70	37	6	0,6	1,5	62
66	72	38	6	0,6	1,5	64
68	74	39	6	0,6	1,5	66
70	76	40	6	0,6	1,5	68
72	78	41	6	0,6	1,5	70
74	80	42	6	0,6	1,5	72
76	82	43	6	0,6	1,5	74
78	84	44	6	0,6	1,5	76
80	86	45	6	0,6	1,5	78
82	88	46	6	0,6	1,5	80
84	90	47	6	0,6	1,5	82
86	92	48	6	0,6	1,5	84
88	94	49	6	0,6	1,5	86
90	96	50	6	0,6	1,5	88
92	98	51	6	0,6	1,5	90
94	100	52	6	0,6	1,5	92
96	102	53	6	0,6	1,5	94
98	104	54	6	0,6	1,5	96
100	106	55	6	0,6	1,5	98
102	108	56	6	0,6	1,5	100

A szegecsket önálló gyártási rajzon (alkatrészrajzon) ritkán ábrázoljuk, inkább szegecskötések kerülrte sor. A szegecskötéshez az összekötendő anyagokba (pl. lemezekbe) a szártámrónél nagyobb, d_1 méretű furatot kell készíteni. Sülyesztett- vagy lencsefej részére a furatot a fej kúpszögének megfelelő – a szártámrótól függően 60°, 75°, 90° vagy 120°-os – szögben sülyesztjük. A zárófej kialakításához a szegecsszárat az összekötendő vastagságnál hosszabbra hagyjuk.

A szegecskötés ábrázolható részletesen vagy jelképesen.

Részletes ábrázolás esetén be kell tartani a műszaki ábrázolás általános előírásait (MSZ ISO 128). A szegecskötésekről többnyire metszeti vetületeket készítnék (7.105. ábra).

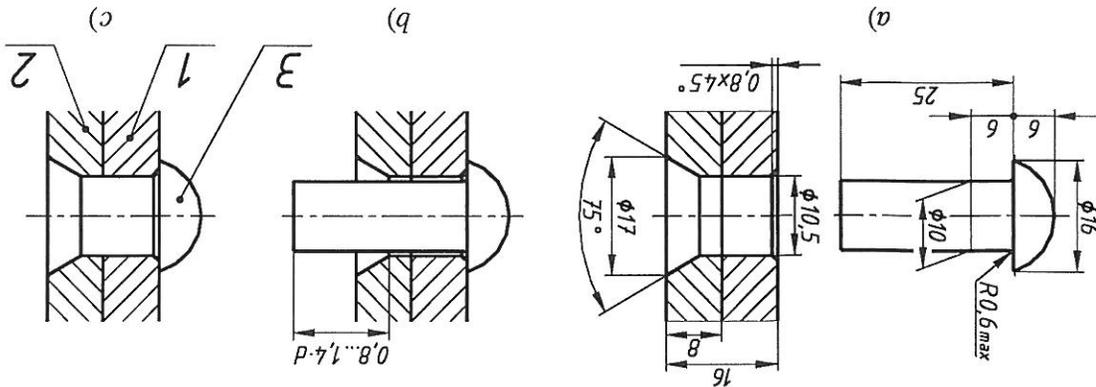


7.105. ábra. Szegecskötés részletes ábrázolása
 (a) a kötés elemei; (b) ráhagyás a zárófej kialakításához; (c) a kész szegecskötés

A szegecskötés részletes ábrázolásakor kövendő szabályok:

- tömör szegeccsel hosszirányában meiszenni nem szabad, tengerlyétre merőlegesen lehet;
- a szegeccsszár szegeccseléskor zömítődik, ezért a furat kontúrvonalát külön nem rajzoljuk meg;
- az összekötendő lemezek meiszett felületeit ellentétes irányban kell vonalkézni;
- elhagyható a szegecs furatának elíomprítása, a szegeccsfej és a szár ámeneti rádiusza és a lazán csatlakozó elemek (pl. a csőszegecs szára és a furat) közötti hézag.

A szegecskötéseket főként tapasztalati képletek alapján méretezik és alakítják ki. Az egy soros, átlapolt és a kétsoros, hevederes kötés részletes ábrázolása és méretösszefüggései elemmezhetők a 7.106. ábrán.

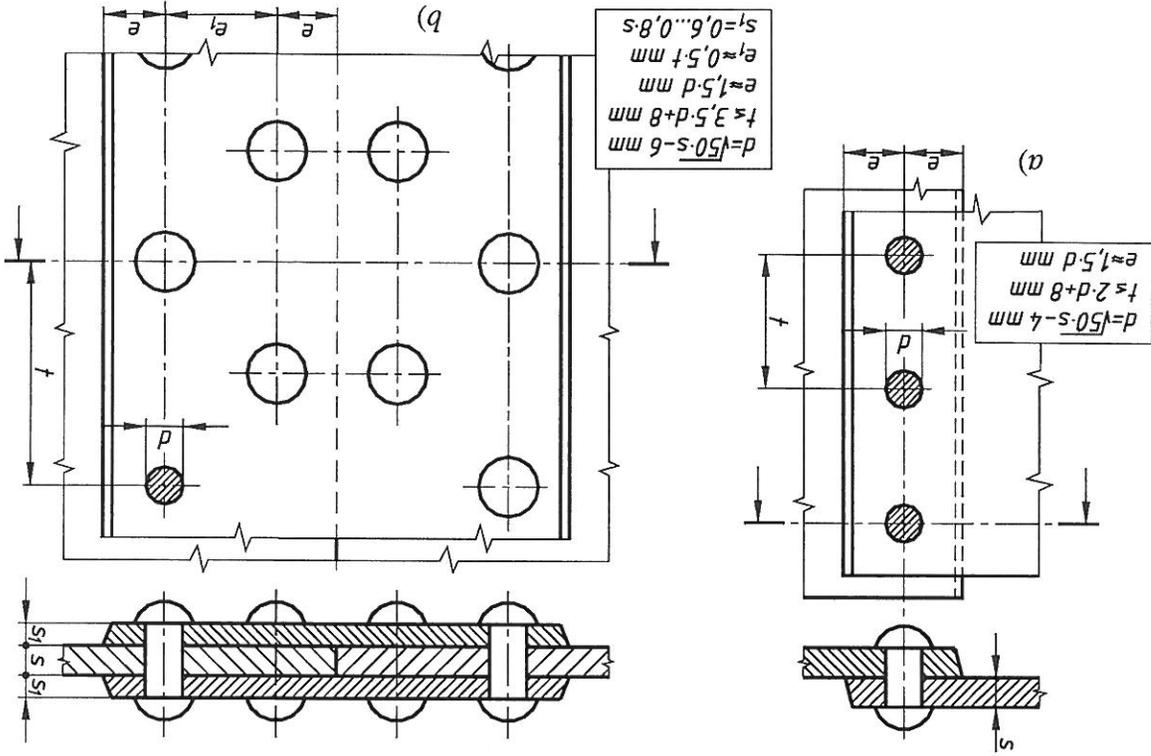

7.106. ábra. Szegecskötések ábrázolása és összefüggései
 (a) átlapolt; (b) hevederes

A szegecselt kötések jelképesen is ábrázolhatók a 7.19. táblázat szerint. A jelképeket vastag vonallal kell megrajzolni. Némileg elter a furatok és a szegecssek jelképes ábrázolása fémszerkezetek erősen kicsinyített (1:5, 1:10 stb. arányú) műszaki rajzain (7.20. táblázat).

Példák szegecselt kötés jelképes ábrázolására.

A szegecselt kötés ábrázolása		részelesen	A szegecs megnevezése	
jelképesen			nézeten	
			(a) pop-szegecs	
			(b) Kerpin-szegecs	
			Lencsefejú szegecs	
			Süllyesztettfejú szegecs	
			Süllyesztettfejú szegecs	
			Süllyesztettfejú szegecs	
			Süllyesztettfejú szegecs	
			(a) félgömbfejú szegecs	
			(b) csőszegecs	

7.19. táblázat

A szegecskötés		süllyesztés nélkül	egy oldalon süllyesztve	mindkét oldalon süllyesztve
mthelyben szerelve				
helyszínen szerelve				
helyszínen is a helyszínen fúrva				

Furatban elhelyezett szegecs ábrázolása

7.20. táblázat


7.7.2. Hegesztési varratok ábrázolása rajzjelkekkel

A hegesztett alkotórészeket a műszaki rajzra vonatkozó általános szabályok szerint kell ábrázolni. A


rajtuk levő hegesztési varratokat ábrázolhatjuk:

- a géprajz általános előírásai szerint, de kissé egyszerűsítve, vagy
- jelképesen, szabványos rajzjelkekkel.

A varratokat nem tudjuk a valódi alakjuknak megfelelően ábrázolni, ezért egyszerűsítve – elméleti alaktúra – rajzoljuk azokat (7.107. ábra). A varratot hosszirányára merőleges nézetben vastag, folytonos vonallal ábrázoljuk, metszetben pedig a szelvényt betekeltjük. Hosszirányú nézetben a varratot – a varratvastagságnak megfelelő méretű – vékony, íves szabaddézsi vonallakkal jelöljük. Amennyiben szükséges, lehetőség van a varrat beolvadási övezetének vagy készítési sorrendjének valószínű ábrázolására is (7.108. ábra).

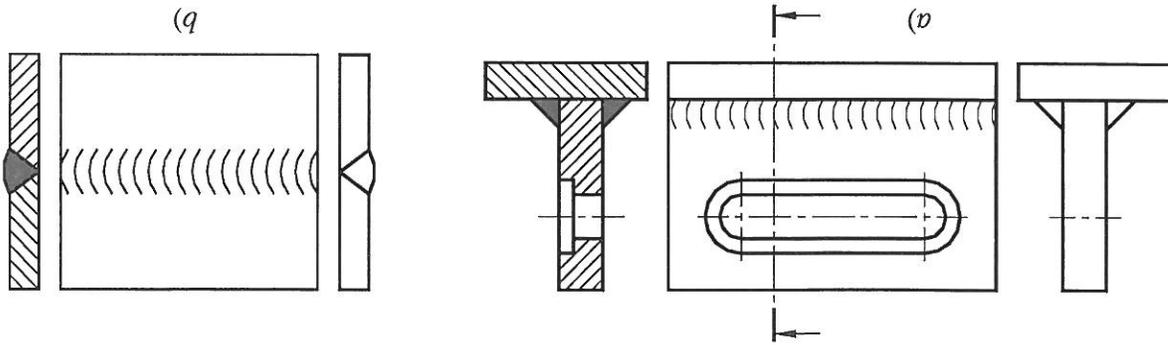


7.107. ábra. Hegesztett kötések egyszerűsített ábrázolása
a) kettős sarokvarrat; b) V varrat

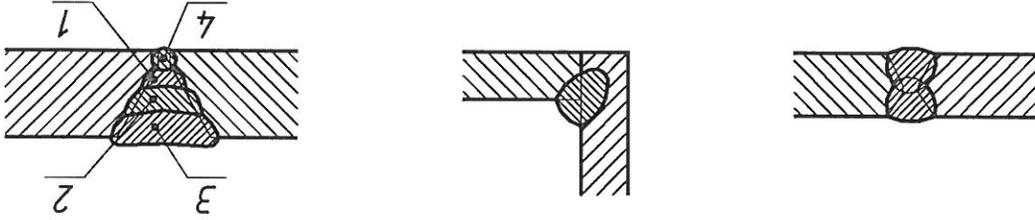

7.108. ábra. Különböző varratok beolvadási övezetének ábrázolása

A gyakori hegesztési varratokat egyszerűsítetten (jelképekkel), az MSZ EN 22553 szabványban megadott rajzjelkekkel célszerű ábrázolni (7.109. ábra). Ilyenkor a varratokat nem rajzoljuk ki, hanem a rajzjel tartalmazza a varrat fajtaját, méreteit stb. A rajzjelkekkel való ábrázolás *alapszabályok* áll, amelyek ki lehet bővíteni *kiegészítőjelkekkel*, *méretek megadójellel* és *kiegészítő utasításokkal*.







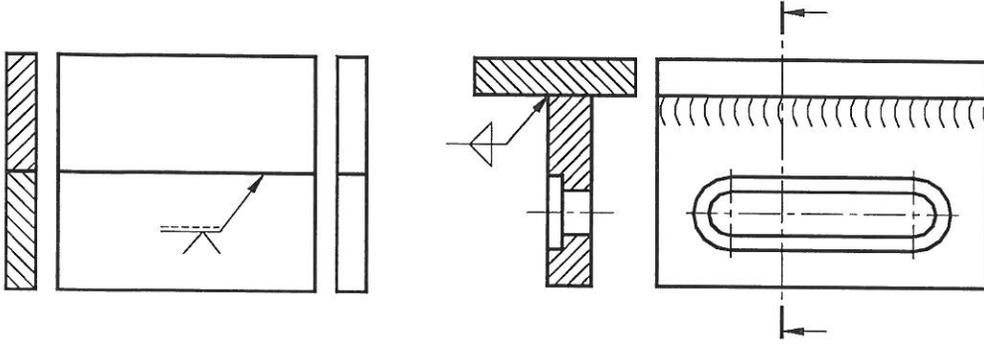


7.109. ábra. Hegesztett kötések ábrázolása rajzjelkekkel

A hegesztési varratok alap- és kiegészítőjelei

A különféle hegesztéseket olyan alapjel jelöli, amely általában hasonló a hegesztési varrat keresztmetszétének (szelvényének) alakjához (7.21. táblázat). A rajzjel az alkalmazott hegesztési eljárást nem mutatja meg.

A hegesztési varratok alapjelei:

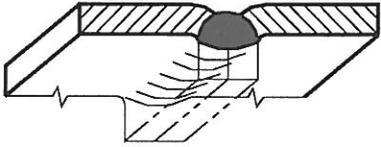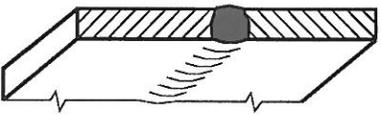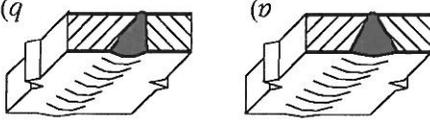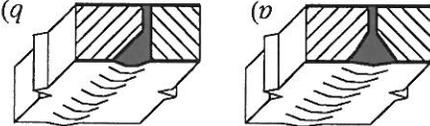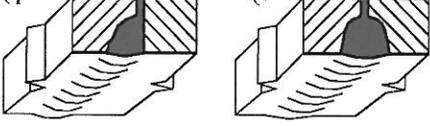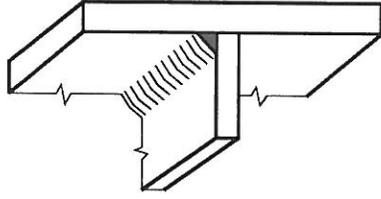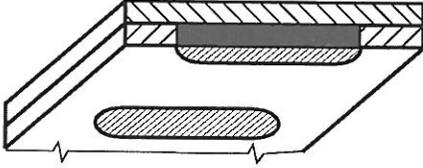Sor-szám	Megnevezés	Képes ábrázolás	Rajzjel
1.	Felperemezett lemezek közötti tomppvarrat (peremvarrat)		
2.	Egyoldali tompa I varrat		
3.	(a) egyoldali tompa V varrat		
4.	(b) egyoldali tompa 1/2 V varrat		
5.	(a) egyoldali tompa Y varrat		
6.	(b) egyoldali tompa 1/2 Y varrat		
7.	(a) egyoldali tompa U varrat		
8.	(b) egyold. tompa J (1/2U) varrat		
9.	Gyöküánhegesztett tomppvarrat Hátoldali varrat		
10.	Sarokvarrat		
11.	Horonyvarrat		

7.21. táblázat

Sor-szám	Megnevezés	Képies ábrázolás	Rajzjel
12.	Ponthegesztés, pontvarrat		
13.	Vonalhegesztés, vonalvarrat		
14.	a) meredekfalú tompa V varrat		
15.	b) m. falú tompa 1/2 V varrat		
16.	Homlokvarrat		
17.	Felrakóhegesztés		
18.	Varrat a felületen		
19.	Ferde varrat		
20.	Hajtogatott varrat		

A hegesztési varratok alapjelei.

7.21. táblázat (folytatás)

Szükség esetén az alapjeleket lehet kombinálni. A két oldalról hegesztett varratok esetén az alapjeleket a referenciavonalra szimmetrikusan helyezük el (7.22. táblázat).

Kettős varratok rajzjelei.

Megnevezés	Rajzjel	Megnevezés	Rajzjel
Gyökutánhegesztett peremvarrat		Kettős Y varrat	
Kettős I varrat		Kettős U varrat	
Gyökutánhegesztett V varrat		Kettős 1/2U varrat	
Kettős V varrat (X varrat)		Kettős 1/2V varrat (K varrat)	
Kettős I varrat		Kettős sarokvarrat	

7.22. táblázat

Az alapjeleket ki lehet egészíteni olyan további rajzjelekkel, amelyek a hegesztési varrat szabad felületének (koronafelületének) az alakjára (srk, domború vagy homorú) utalnak. A kiegészítőjeleket csak akkor kell alkalmazni, ha a varratfelület alakját részletesen elő kell írni. A varrat jellemzőinek megadása továbbí, ún. kiegészítő uasításokat tehet szükségessé. Ilyenek a körbemenő varratra utaló kis kör, valamint a szerelési (helyszíni) varratra utaló zászló, amelyeket a varratra mutató vonal és a referenciavonal csatlakozásánál kell elhelyezni. A hegesztési eljárást szükség esetén számmal (az MSZ ISO 4063 szerint) kell megadni, amit a referenciavonal végén kialakított villa ágai közé kell beírni (7.23. táblázat).

Hegesztési varratok kiegészítőjelei és uasításai.

Megnevezés	Rajzjel	Megnevezés	Rajzjel
Srk (általában lemmkál) varrat		Olvadó betéttel Alátét alkalmazásával	
Domború varratfelület		Körbemenő varrat jelölése	
Homorú varratfelület		Szerelési (helyszíni) varrat	
Varratátmenet éles sarok nélkül		A hegesztési eljárás jelölése	

7.23. táblázat


A rajzjelek elhelyezése a műszaki rajzokon

A hegesztési varratok rajzjelekkkel való (jelképes) ábrázolásakor maguk a rajzjelek csak a varratalakra utalnak. Az egyértelmű meghatározáshoz meg kell adni a varrat helyzetét, méreteit és egyéb jellemzőit (pl. a hegesztési eljárást).

A rajzjel elhelyezése szigorúan utal a varrat helyére, ezért nagy gonddal kell azt megadni. Különösen az egyoldali varratok előírásánál lehet ennek jelentősége, ahol nem mindig, hogy a varratot melyik oldalra kell készíteni (pl. a lemezek lelevezése miatt).


A rajzjeleket a rajzon ún. kettős referenciavonalon (hivalkozási vonalon) kell elhelyezni, amit nyílvonalban végződő mutatóvonal köt össze a kapcsolódó felületek helyével (7.110. ábra). A referenciavonal legyen párhuzamos az ábra alapvonalával! Ha ez nem lehetséges, akkor arra merőlegesen kell megrajzolni. A szaggatott vonal elhelyezhető a folytonos vonal alatt vagy felett egyaránt. Szimmetrikus varratok esetén a szaggatott vonal felesleges, ezért elhagyható.

A mutatóvonal elhelyezése a varrat helyzetének szempontjából általában nem meghatározó, de az 1/2V, 1/2Y és 1/2U varratoknál a nyíl az előkészítendő lemezre mutatson (7.111. ábra).

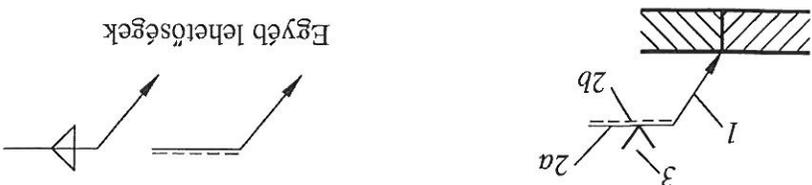


7.110. ábra. A rajzjel elhelyezése és a referenciavonal elemei

1 mutatóvonal; 2a referenciavonal (folytonos); 2b azonosítóvonal (szaggatott); 3 varrat jele

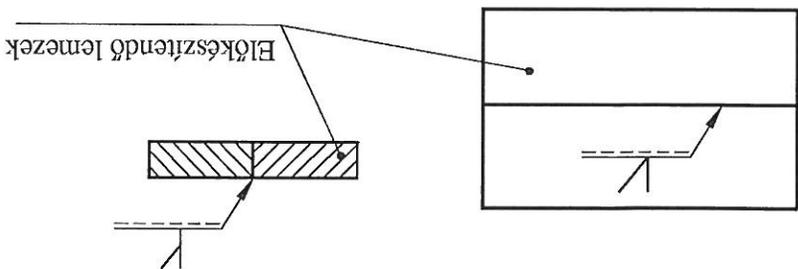

7.111. ábra. A mutatóvonal iránya 1/2 varratoknál

Ha a mutatóvonal nyíla látható varratra, azaz a nyíl felőli oldalról hegesztendő varratra mutat, akkor a varrat rajzjelet a referenciavonal folytonos vonalán kell elhelyezni. Ha viszont a hegesztési varrat a másik (takart) oldalon van, akkor a rajzjelet a szaggatott vonalon helyezzzük el (7.112. ábra). Az ábrán illusztrált eseteket valamennyi varratfajta rajzjeleinél alkalmazhatjuk.

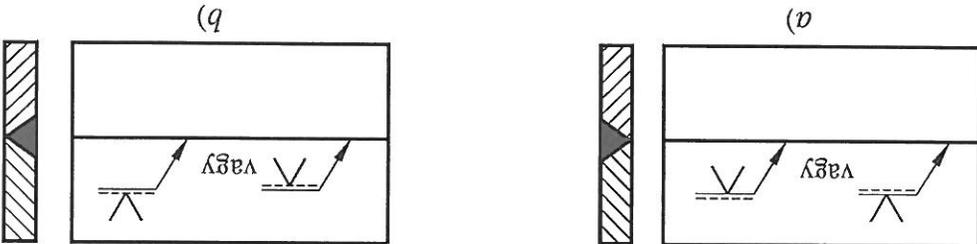


7.112. ábra. A rajzjel elhelyezése a varrat láthatóságától függően

(a) varrat a nyíl felőli (látható) oldalon; (b) varrat a másik (takart) oldalon


A hegesztési varratok mértémgadása

A rajzon minden egyes hegesztési rajzjelet mérettel kell ellátni (az ismétlődő méretek a rajzon kiemelt-heők). A méretek elhelyezését úgy helyezzük el, hogy a keresztmetszet fő méretei a jel bal oldalára, a hosszúság méretei pedig a jel jobb oldalára kerüljenek (7.113. ábra)!

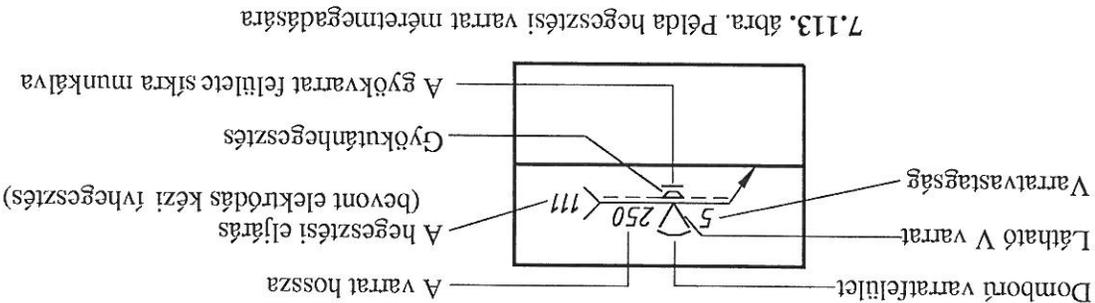

7.113. ábra. Példa hegesztési varrat mértémgadására

Ha a jelet nem követi hosszmeret, akkor a varrat a munkadarab teljes hosszában folyamatos. A másik oldali utasítás (pl. gyökvarrat) hiánya azt jelenti, hogy az egyoldali hegesztés varrata teljesen kitölti a kapcsolódó felületeket. Sarokvarrat esetenben a méretek megadására két lehetőség van. Vagy a varrat keresztmetszetébe írható legnagyobb egyenlőszárú háromszög alapjához tartozó magasságot (a varrat legkisebb vastagsági méretét) adjuk meg (ennek jele a), vagy pedig a varrat keresztmetszetébe írható legnagyobb egyenlőszárú háromszög szárhosszát (a varratoldali méret) írjuk elő (ennek jele z). A sarokvarrat méretmegadásakor a varrat fő merete előtt fel kell tüntetni a megfelelő azonosító betűt (7.114. ábra). Varratfajták méretmegadására és fő mereteinek értelmezésére látnunk példákat a 7.24. és 7.25. táblázatokban.

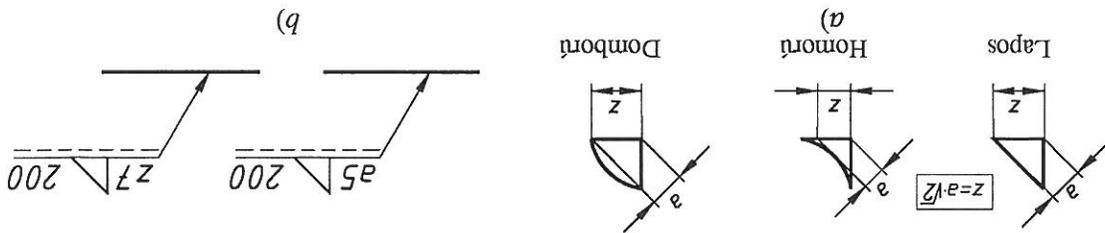

7.114. ábra. Sarokvarrat méretmegadása és értelmezése
 (a) sarokvarratok jellemző méretei; (b) példák méretmegadásra

7.24. táblázat

<p>Magyarázat</p>	<p>V varrat</p>	<p>I varrat</p>	<p>Peremvarrat</p>
<p>s: a varrat felső és alsó síkja közötti távolság</p>			
<p>l: a varratszakasz hossza e: a varratszakaszok közötti távolság n: a varratszakaszok száma</p>			<p>Szakaszos sarokvarratok</p>
<p>a) részletes ábrázolás b) jelképes ábrázolás</p>			
<p>Vonalvarrat (pontsoros kötés)</p> <p>n: a varratszakaszok száma l: a varratszakasz hossza e: kiosztás c: a varrat szélessége</p>	<p>Ponthegesztés</p> <p>v: a pontsor távolsága a: lemez széleitől n: a pontok száma e: kiosztás d: pontátméret</p>		


Példák varratméretek előírására és értelmezésére. 7.25. táblázat

Értelmezés


- helyszíni hegesztés;
- nyíl felőli oldalról hegesztett, domború szabaddélű, 5 mm vastag V varrat, 250 mm varratihosszal;
- síkra munkált gyökvarrat;
- hegesztési eljárás (111): bevont elektrodás kézi ívhegesztés




- körbehégesztett varrat;
- 4 mm varratoldal-hosszúságú, homorú szabaddélű, egyoldali sarokvarrat, 95 mm varratihosszal;
- a varrat a másik (lakart) oldalra készítenőd

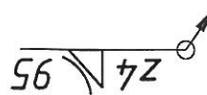

- 3 mm varratvastagságú, kettős sarokvarrat, lapos szabaddélű-letel, 120 mm hossz;
- hegesztési eljárás (311): gázhegesztés

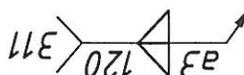

- 5 db. 35 mm hosszú és 2 mm varratihosszú vonalvarrat (pontsoros kötés), egymástól 30 mm távolságra

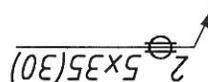

A gyakorlati hegesztési eljárások számkódjai

111 bevont elektrodás kézi ívhegesztés;
114 porbeles huzallal, védőgáz nélküli végzett ívhegesztés;
12 fedettvívi hegesztés;
131 fogycélvezet, semlegesítés (MIG);
135 fogycélvezet, aktív védőgáz ívhegesztés (MAG);
136 porbeles huzallal, aktív védőgáz ívhegesztés;
141 voltárcélvezet, semlegesítés ívhegesztés (TIG);
15 plazmatív-hegesztés;
311 gázhegesztés (oxigén-acetilén hegesztés).

Hegesztett kötések türései

Ha a rajzon a méretszám mellett vagy más módon nincs előírva, akkor a hegesztett szerkezetek hossz- és szögmereteinek megkívánt pontosságát az MSZ ISO 12180-1. szabvány szerint kell előírni. Ebben négy pontossági osztály található (A...D), és a rajzon – az erre a célra kijelölt helyen (pl. feliratomozóban) – fel kell tüntetni a tervező által kiválasztott pontossági osztályt, pl. MSZ ISO 12180-1. A hosszmeretek pontossági osztályait és az egyes mérettartományok határelértéseit a 7.26. táblázat, a szögmereteket pedig a 7.27. táblázat tartalmazza.

Hegesztett kötések hosszmereteinek pontossági osztályai. 7.26. táblázat

Pontossági osztály	Névtelen mérettartományok				
	2-től 30-ig	30 felett 120-ig	120 felett 400-ig	400 felett 1000-ig	1000 felett 2000-ig
A	±1	±1	±2	±3	±4
B	±2	±2	±3	±4	±6
C	±3	±4	±6	±8	±11
D	±4	±4	±7	±12	±16


Pontossági osztály	Hátréltérések			Kb. hátréltérések, mm/m		
	400-ig	400-1000-ig	1000 felett	400-ig	400-1000-ig	1000 felett
A	±20	±15	±10	±6	±4,5	±3
B	±45	±30	±20	±13	±9	±6
C	±1°	±45	±30	±18	±13	±9
D	±1°30	±1°15	±1°	±26	±22	±18

Hegesztett kötések szögmérőcímek pontossági osztályai. 7.27. táblázat

7.7.3. Egyéb, nem oldható kötések ábrázolása

A forrasztott kötések ábrázolására érvényesek az előző fejezet előírásai. A forrasztás megvalósítható az alkatermeszek felületeinek egyszerű (egyenes vagy ferde) összeillesztésével, vagy a lemezek hajtogatásával. Az alkalmazható varratjellek a 7.21. táblázat 18–20. sorszámú jellei, ezeket adjuk meg a referenciavonalon (7.115. ábra). A forrasztási eljárás a referenciavonal végén lévő villában, a megfélelő – MSZ ISO 4063 szerinti – nemzetközi kódszám megadásával írhatjuk elő (pl. keményforrasztás lánggal: 912, lágyforrasztás pákával: 952, lágyforrasztás lánggal: 942).

A ragasztott kötések nyílhegyben végződő, vékony mutatóvonalon írhatjuk elő szöveges utasítással. A mutatóvonal alatt meg kell adni az alkalmazandó ragasztóanyag pontos megnevezését (7.116. ábra).

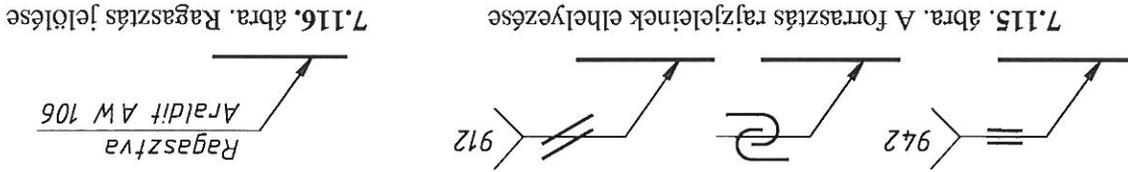


Ellenőrző kérdések


1. Milyen szabványos szegesztípusokat ismerünk?
2. Ismertessük a szegesztípus részletes ábrázolásának a szabályait!
3. Melyek a tanult állapot és hevederes szegesztípusok fő mérésszűfűggései?
4. Fémszerkezetek rajzán hogyan ábrázolhatók a szegesztípusok?
5. Ismertessük a varratjelleket és a rajzjelleket!
6. Melyek a gyakorlati kombinált alapjellek?
7. Melyek a hegesztési varratok szabad felületeit előíró kiegészítőjellek?
8. Hogyan jelöljük a körbemenő és a szereléskor készítenő varratokat?
9. Mi a gázhegesztés és a kézi villamos ívhegesztés nemzetközi kódjelle?
10. Hogyan helyezhetjük el a hegesztési varrat rajzjelét a referenciavonalon?
11. Mit jelent a derékszögű sarokvarrat a, ill. z mérése?
12. Hogyan adjuk meg a hegesztett kötések türeseit a műszaki rajzokon?

FELADATGYŰJTEMÉNY


1. feladat. Készítsünk műszaki rajzokat az alkatrészekről szükséges számú nézetben és metszetben! Adjuk meg a méreteket!

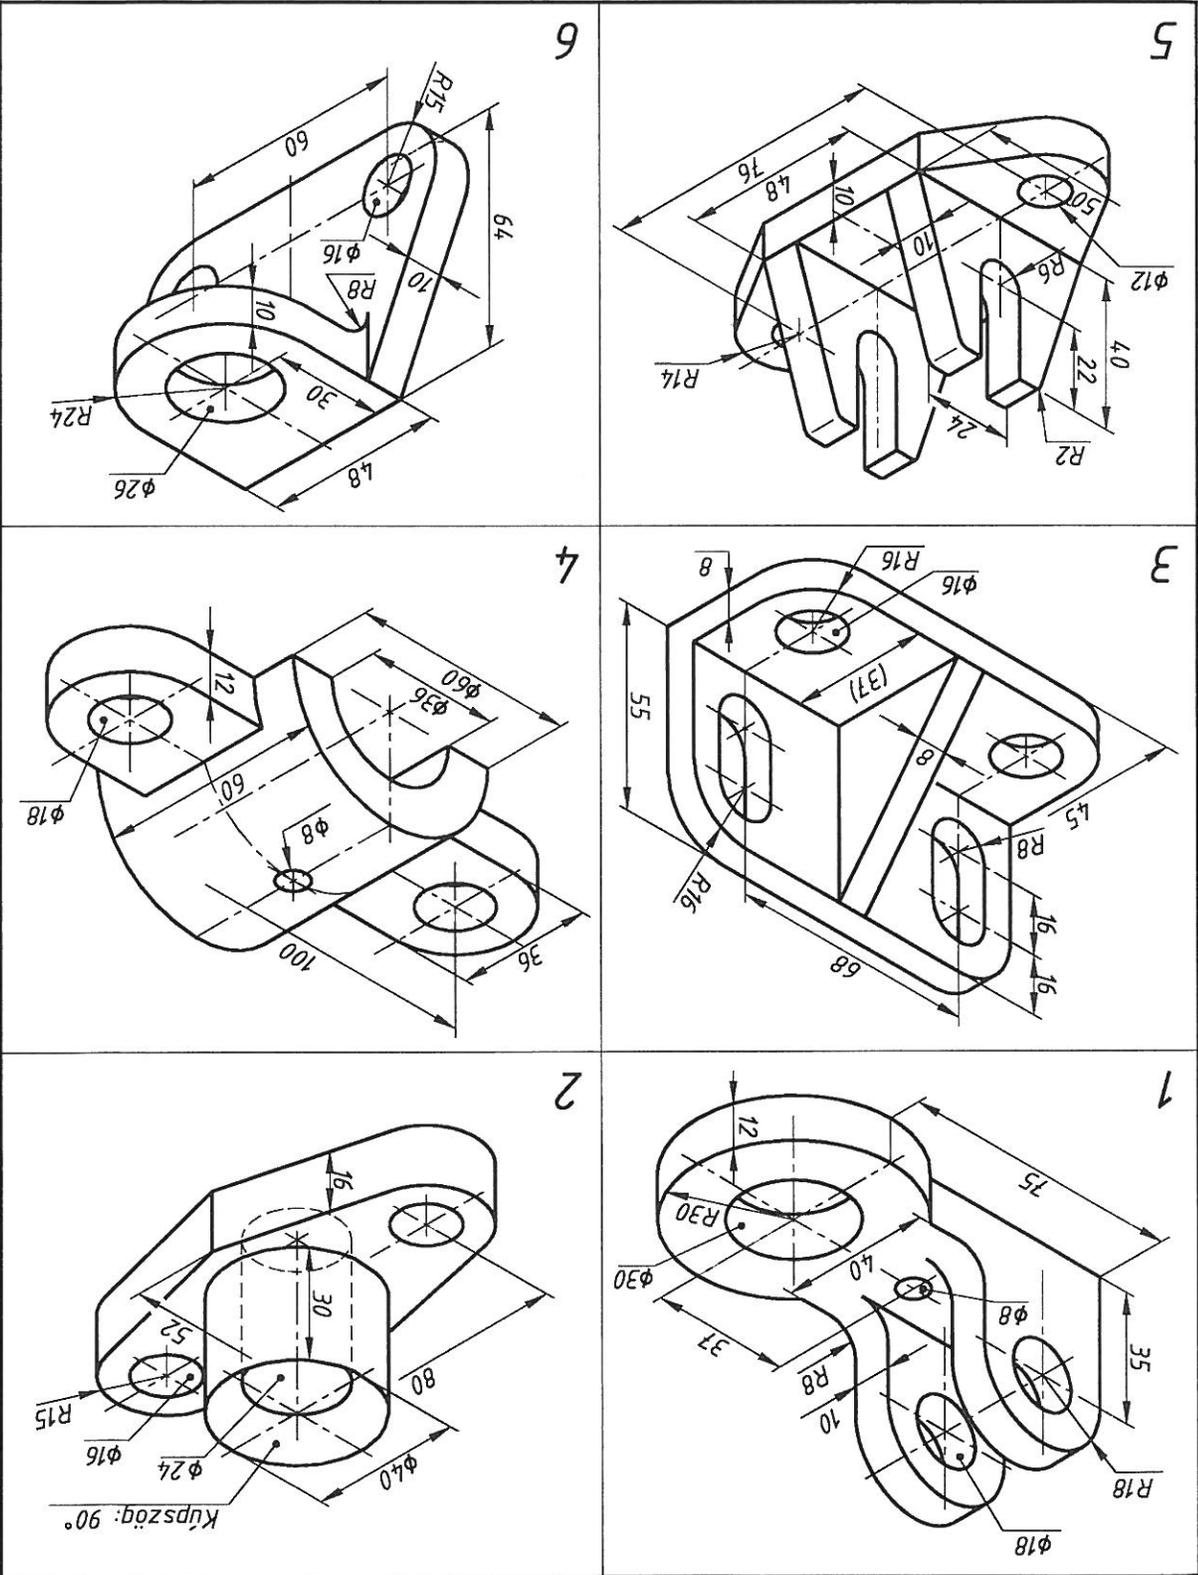


2. feladat. Készítsünk műszaki rajzokat a szemléltető rajzokon látható alkatrészekről a szükséges számú nézetben és metszeten! Adjuk meg a méreteket!

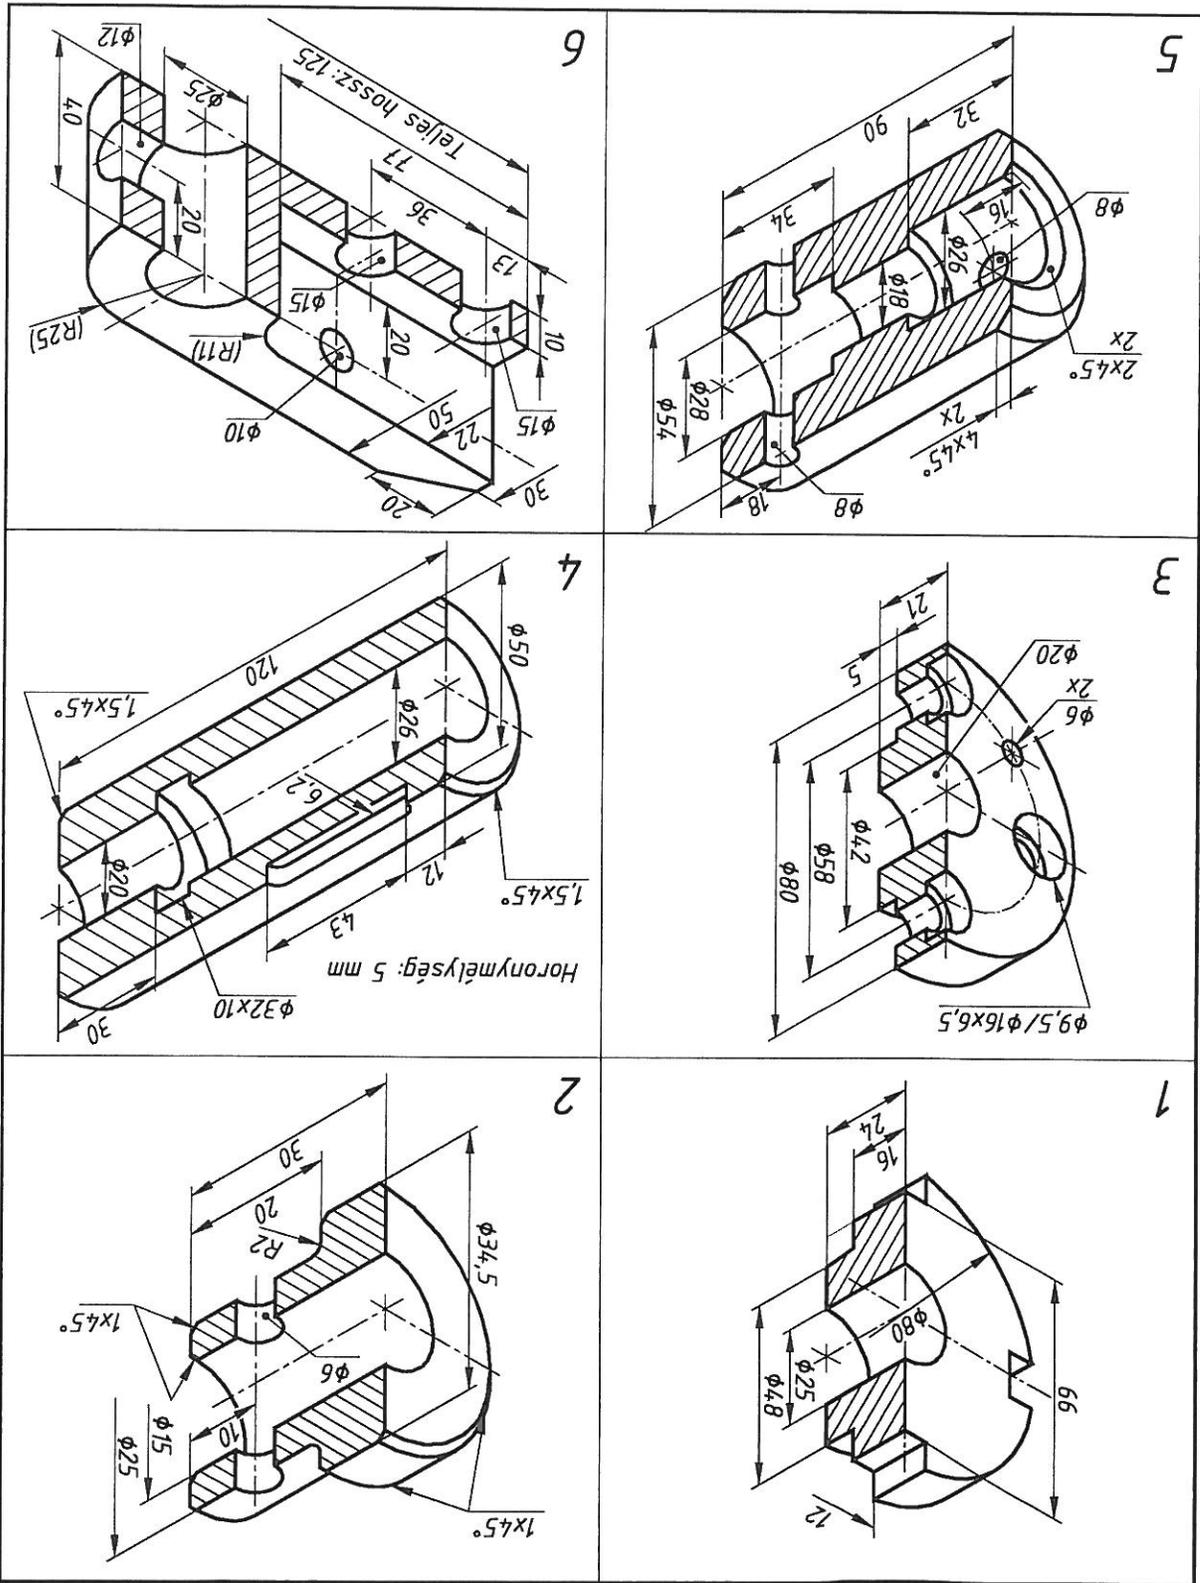


3. feladat. Szerkesszük meg a szemléltető rajzokon látható alkatrészek műszaki rajzát! Válasszunk megfelelő mértéktányt, készítsünk szükséges számú nézetet, illetve metszetet és adjuk meg a méreteket! Alkalmazzuk a tanult egyszerűsítési lehetőségeket!

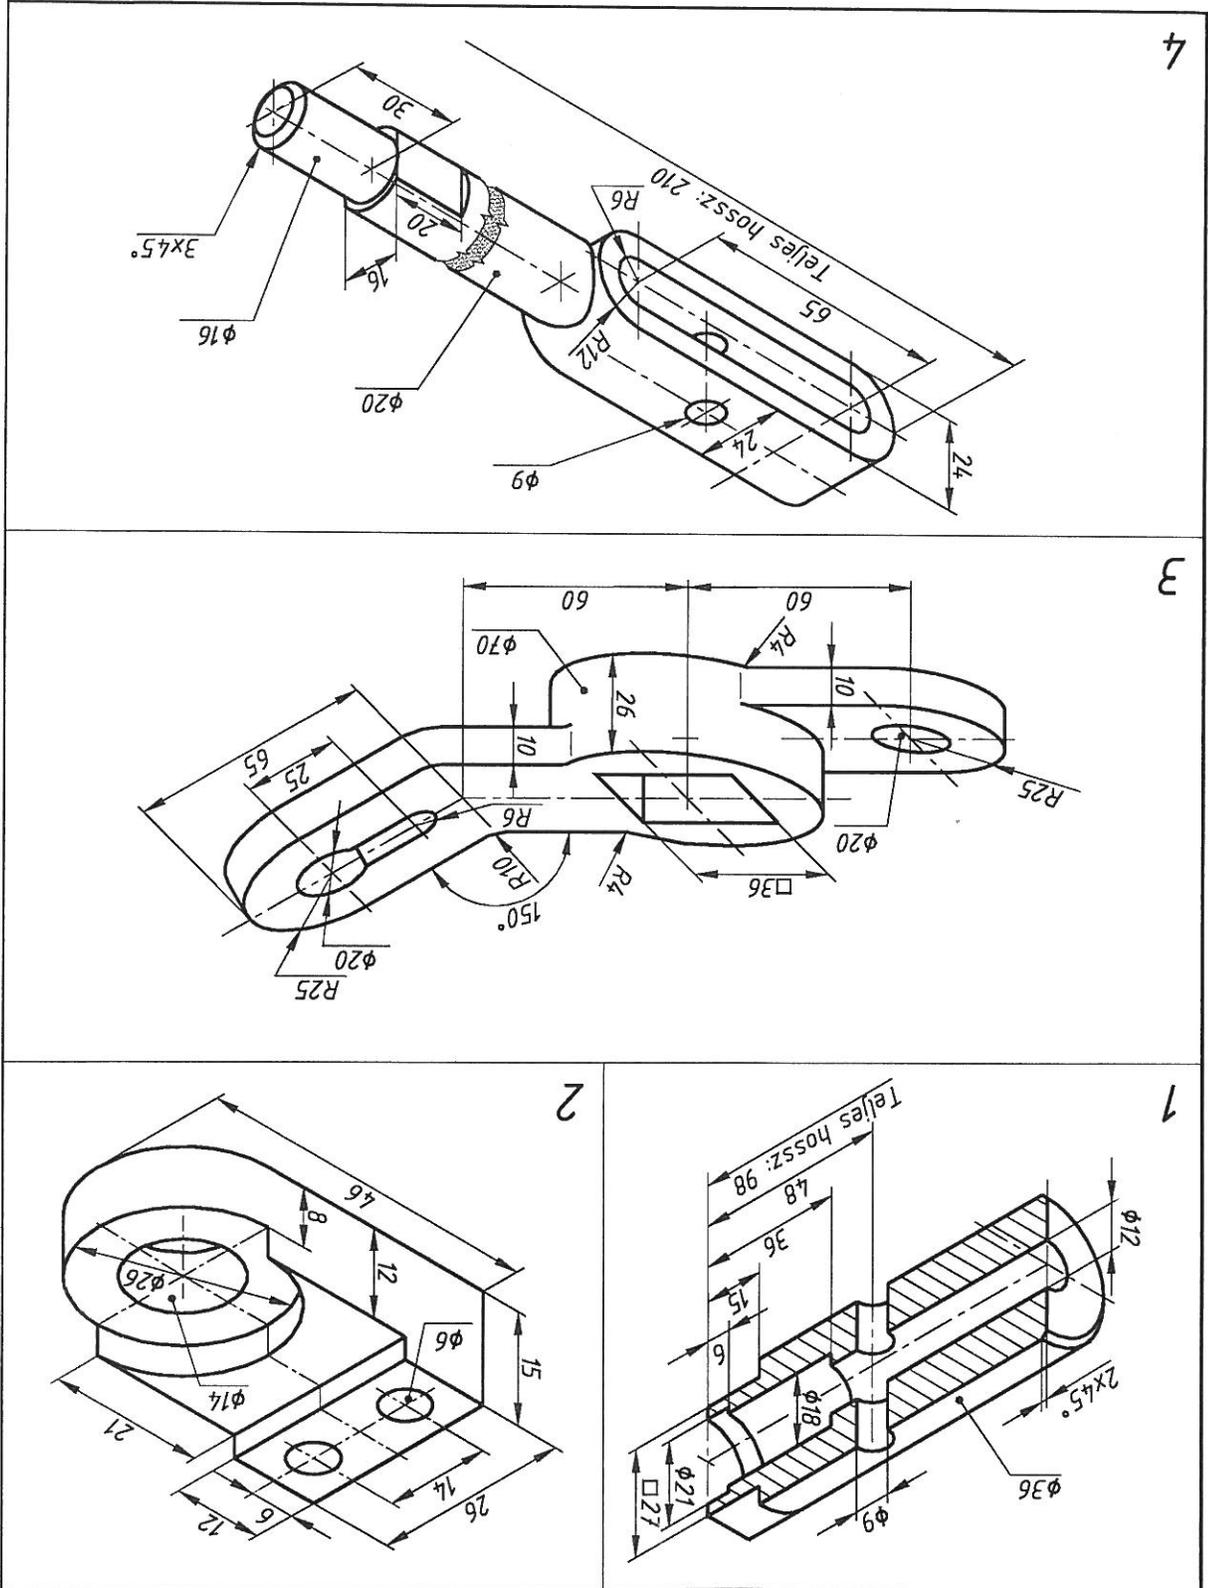


4. feladat. Ábrázoljuk az alkatrészeket szükséges számú vetülettel, megfelelő ábrázolási megoldásokat választva! Gondosan építsük fel a mérthálózatot, és adjuk meg a méreteket! (A hengerek hossza az előtérés előtti méretet jelöli.)

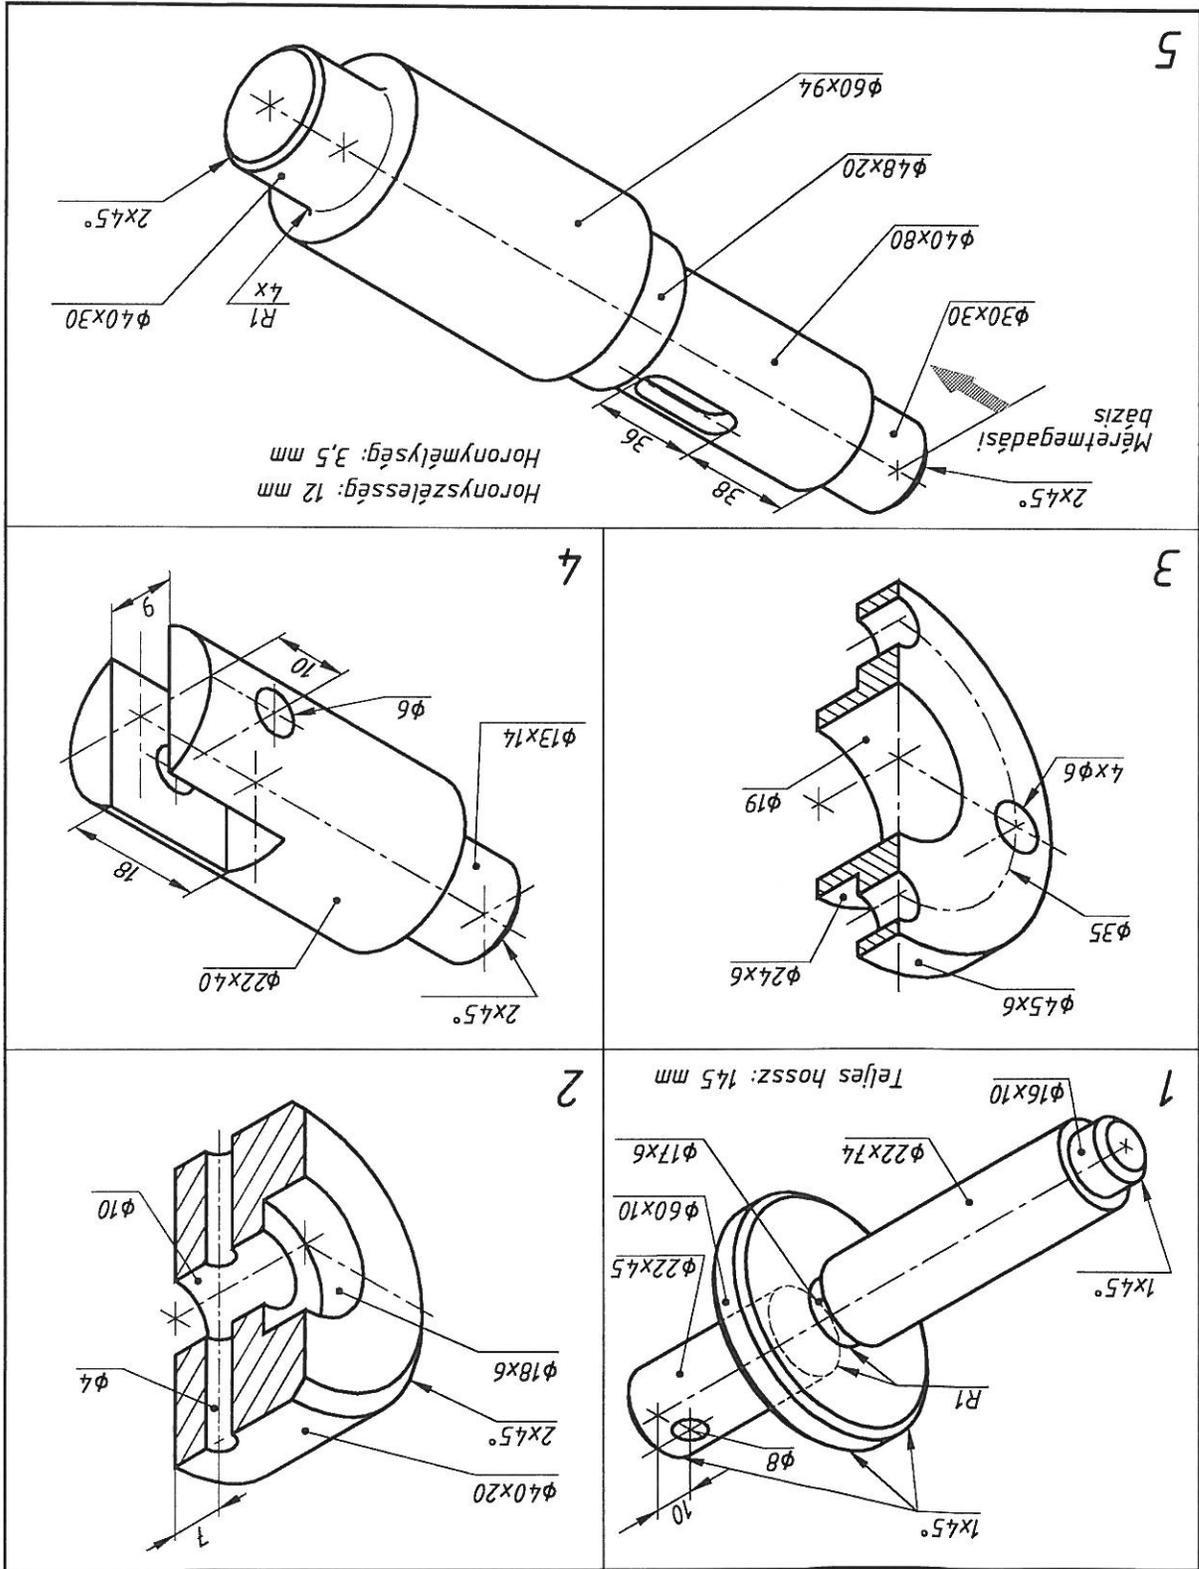


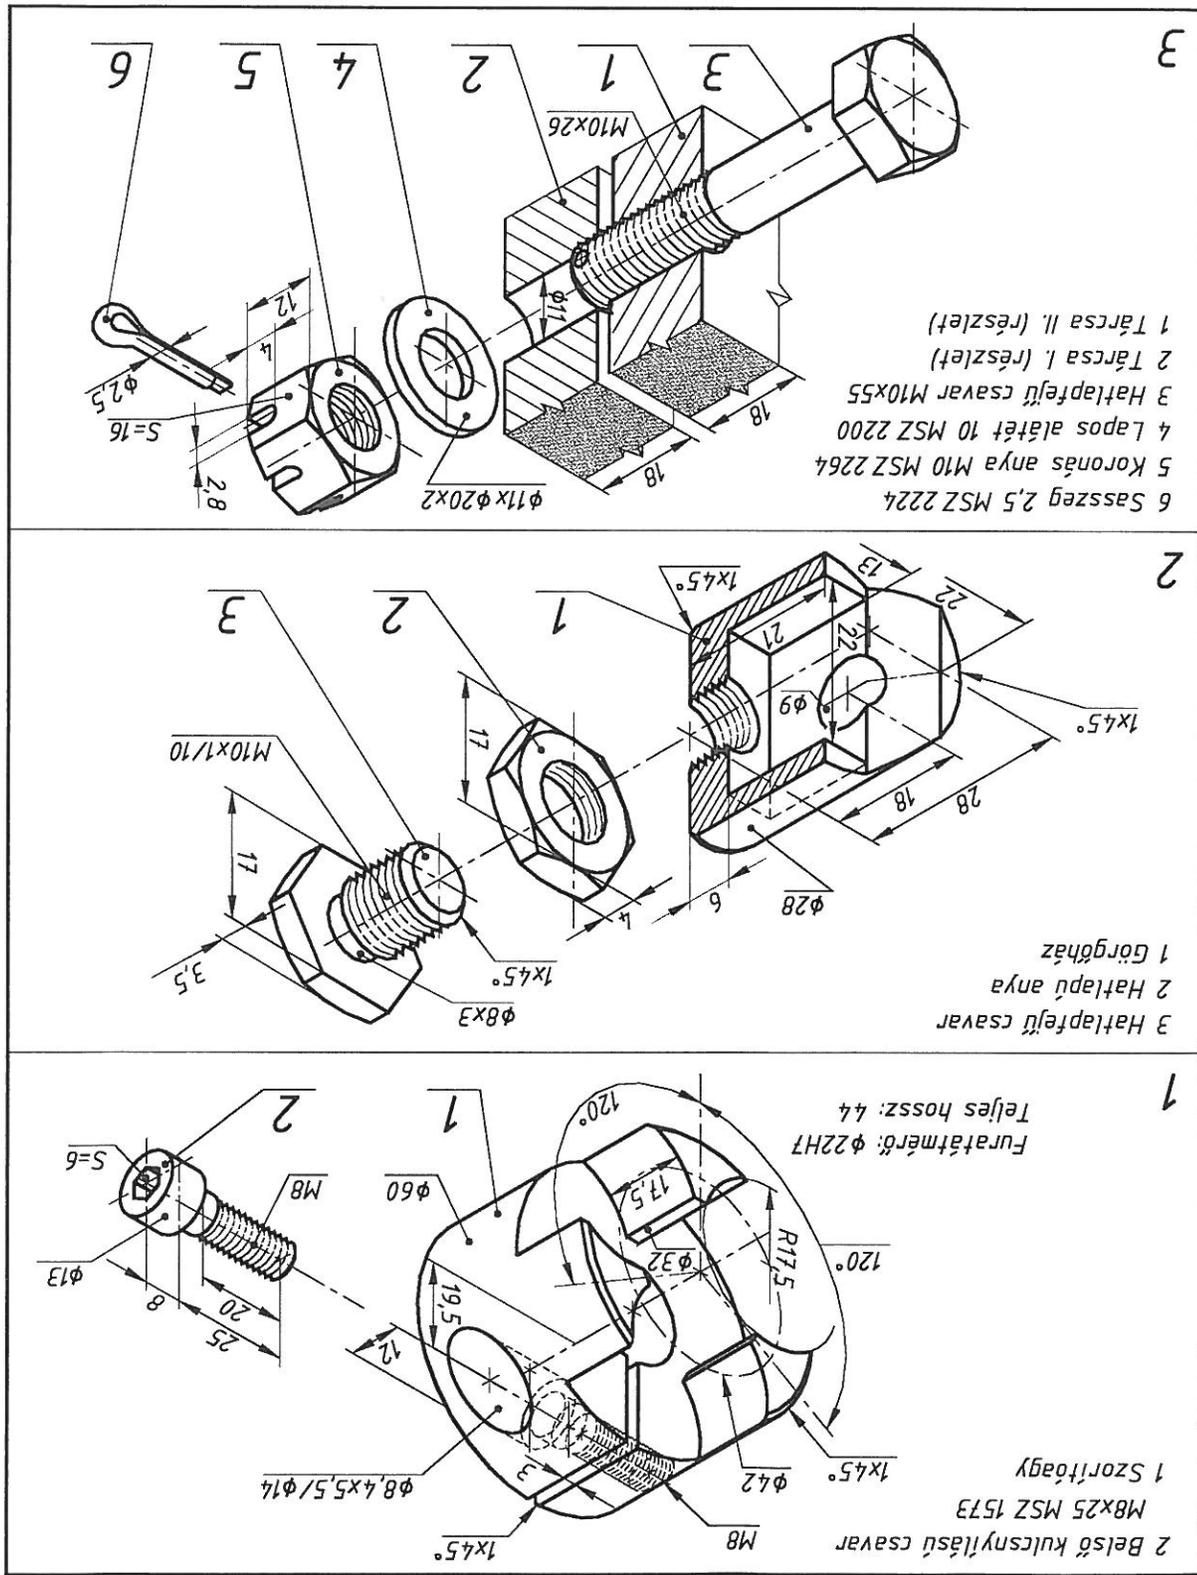


7. feladat. Abrázojlyuk a csavarkötéseket és biztosításokat összerakott állapotban (összeállítási rajzon)! Készítsünk darabjegyzéket! Alkalmazzuk a csatlakozó csavarmenetek ábrázolásának szabályait!

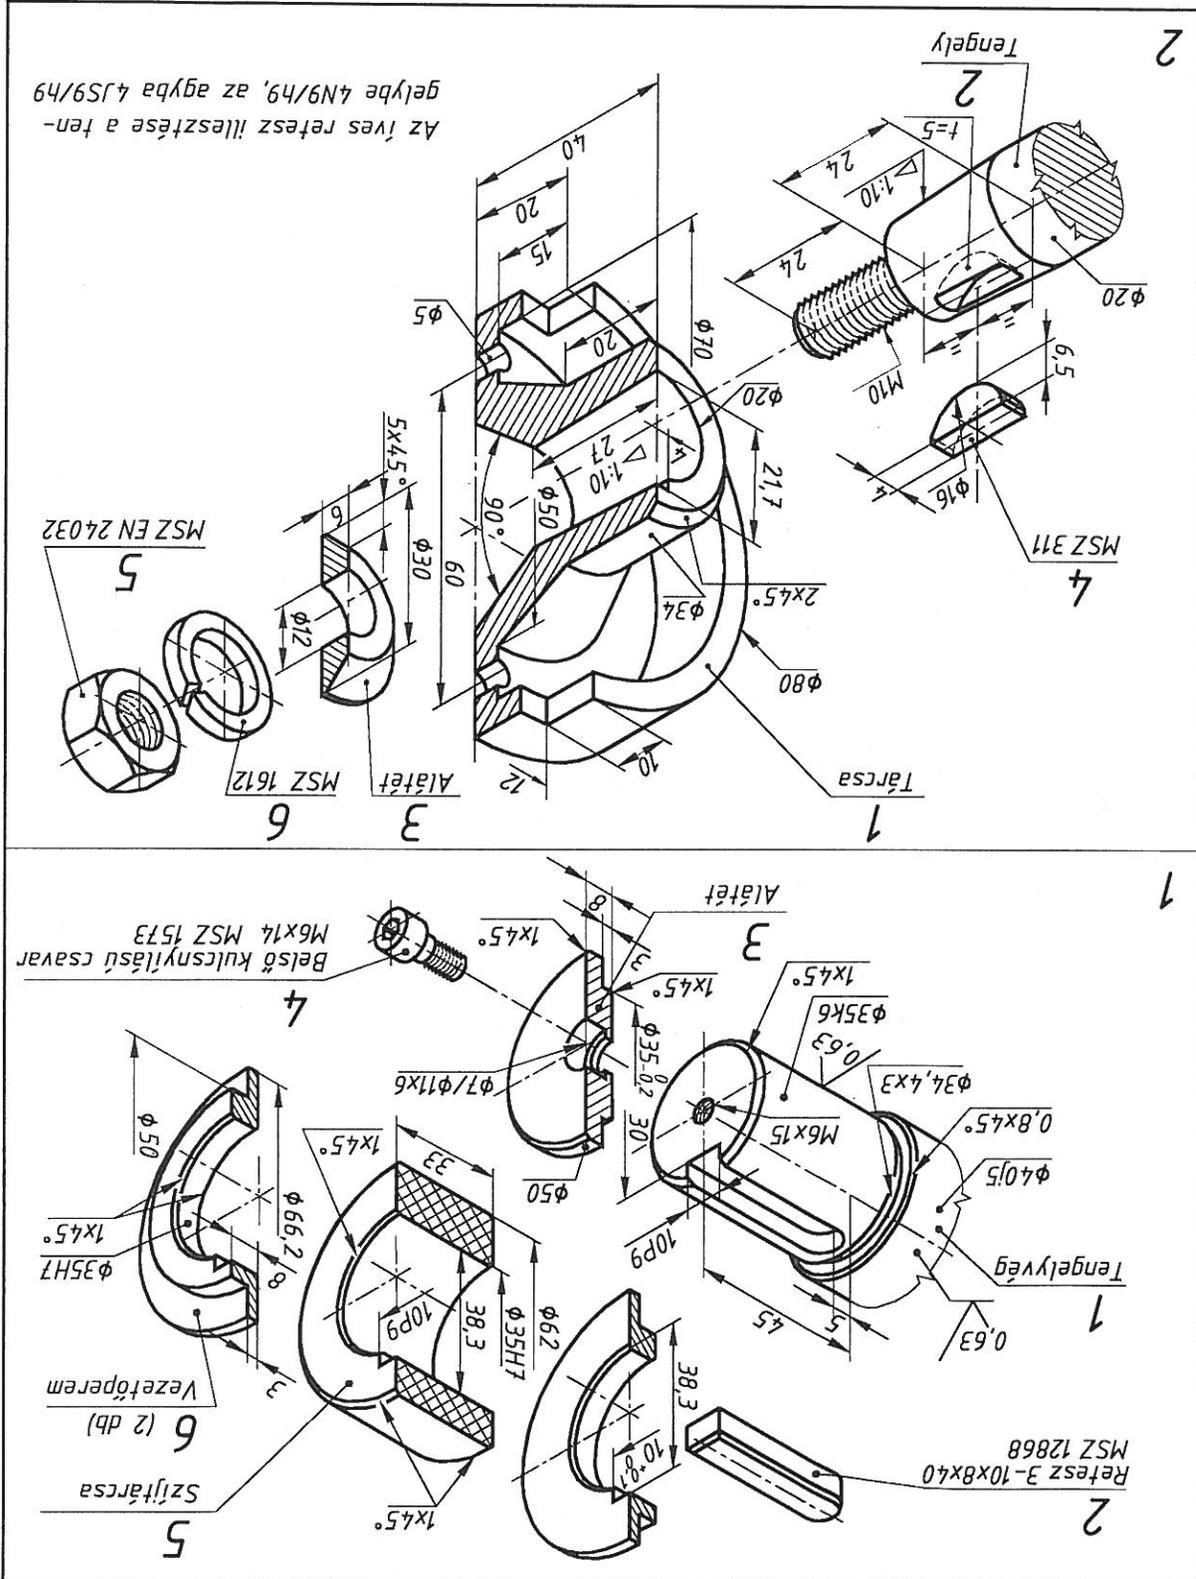


10. feladat. Készítsünk felvételi vázlatokat és szerkesztett alkatrésztárajzokat a szemléltető képen látható alkatrészekről! Szerkesszük meg a csapágyazott görgő összeállítási rajzát, a csapágyakat egy szerkesztővel ábrázoljuk! Lássuk el a rajzot darabjegyzékkel!

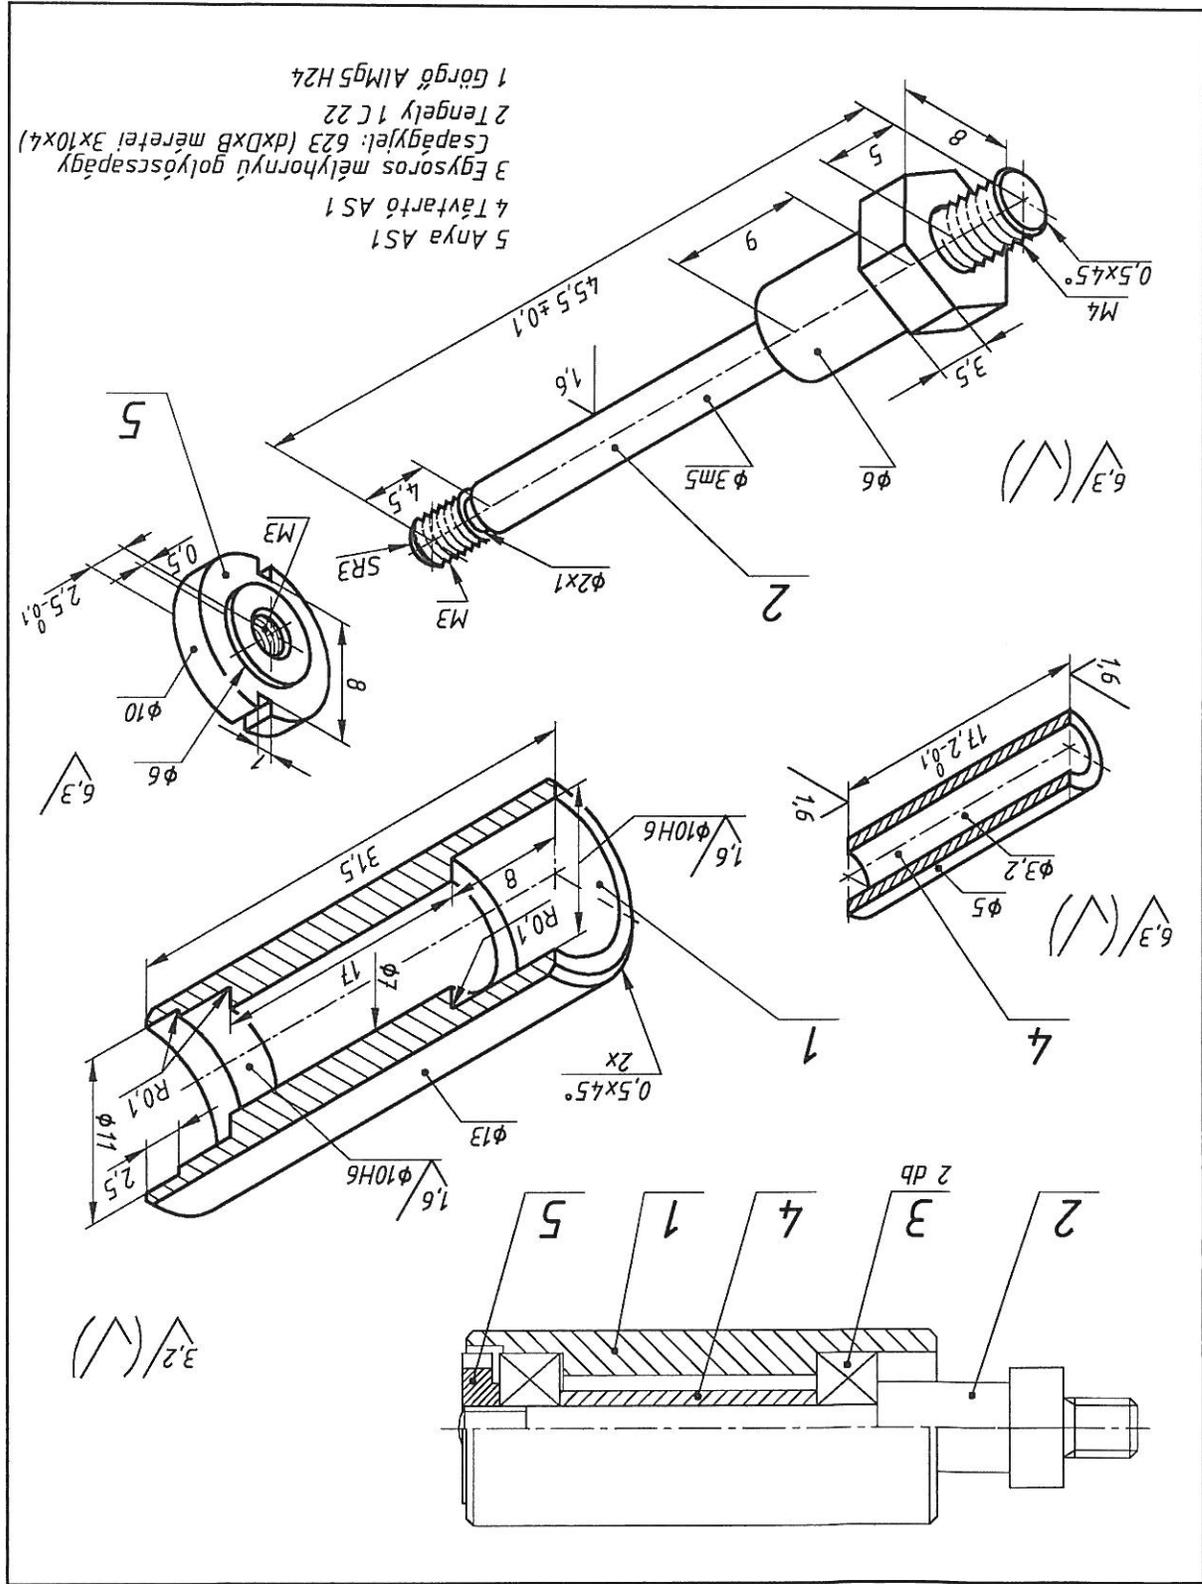

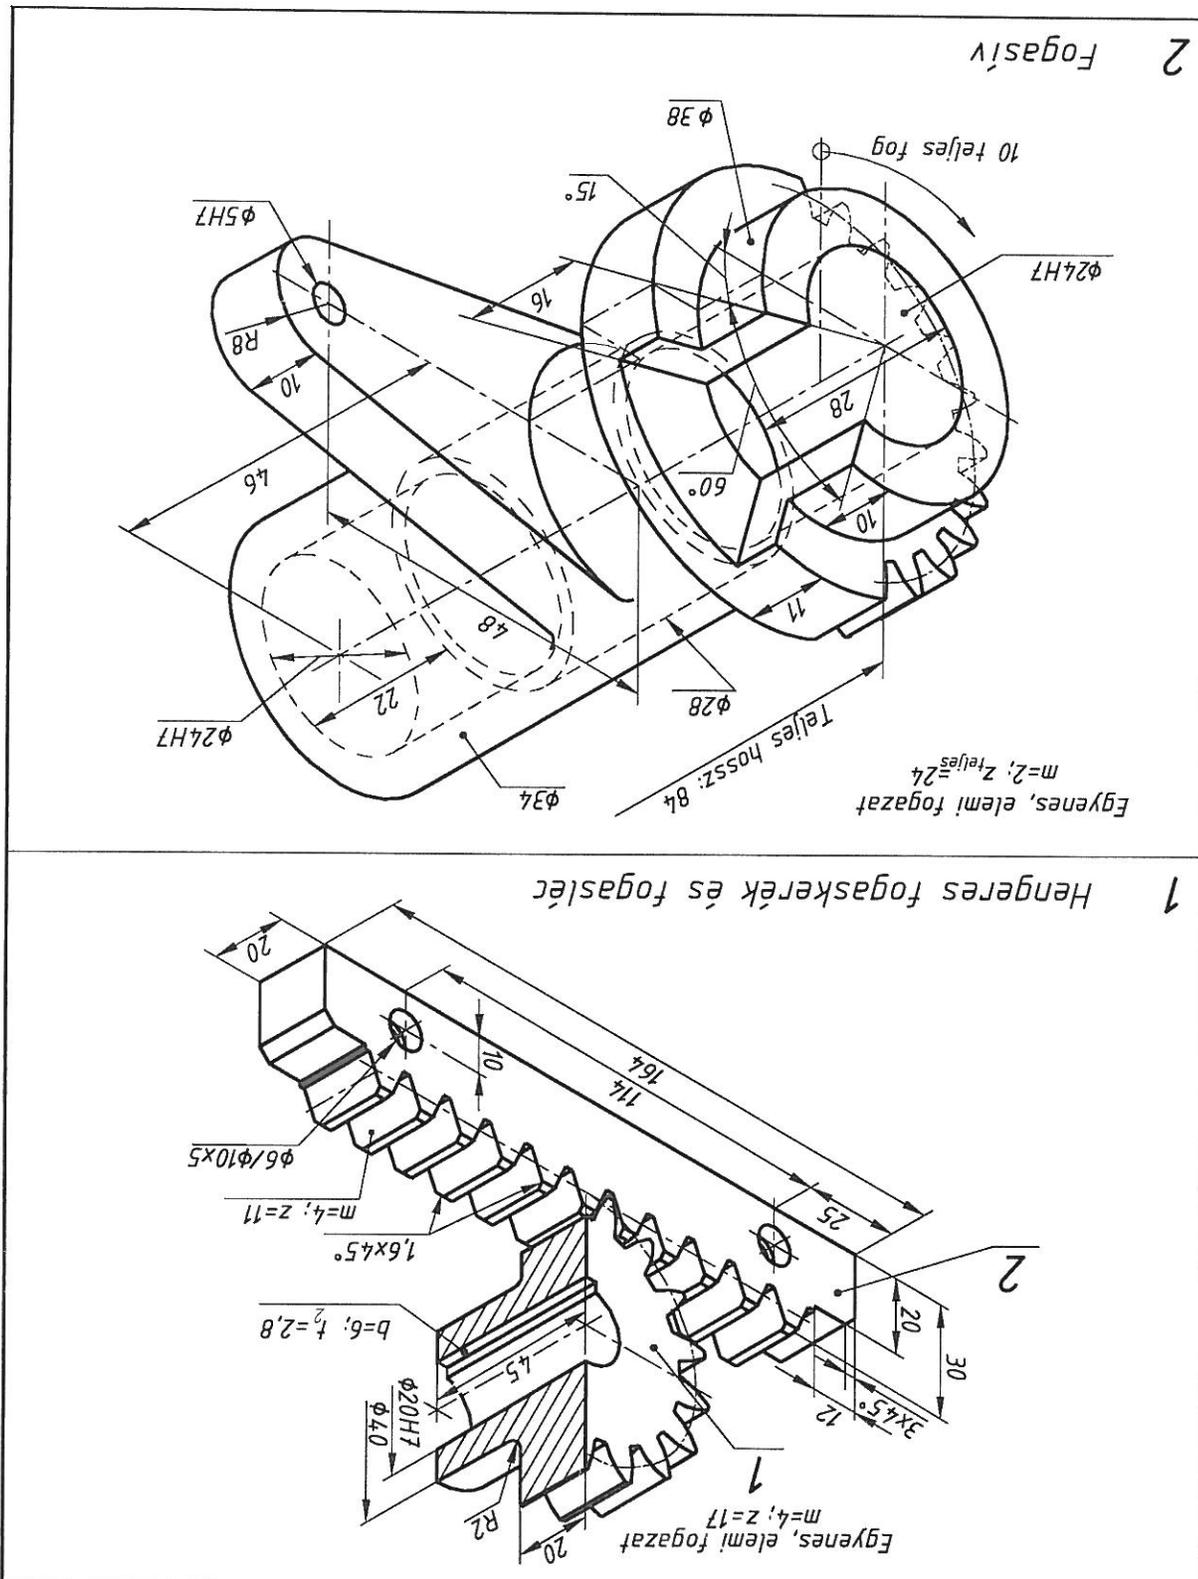

11. feladat. Készítsünk alkatrészrajzot a szemléltető képen látható három fogazott alkatrésztől! Írjuk elő a felület érdesség követelményeit és válasszunk anyagminőséget!
 Ábrázoljuk a fogasléccel kapcsolódó hengeres fogaskeréket két vetülettel!

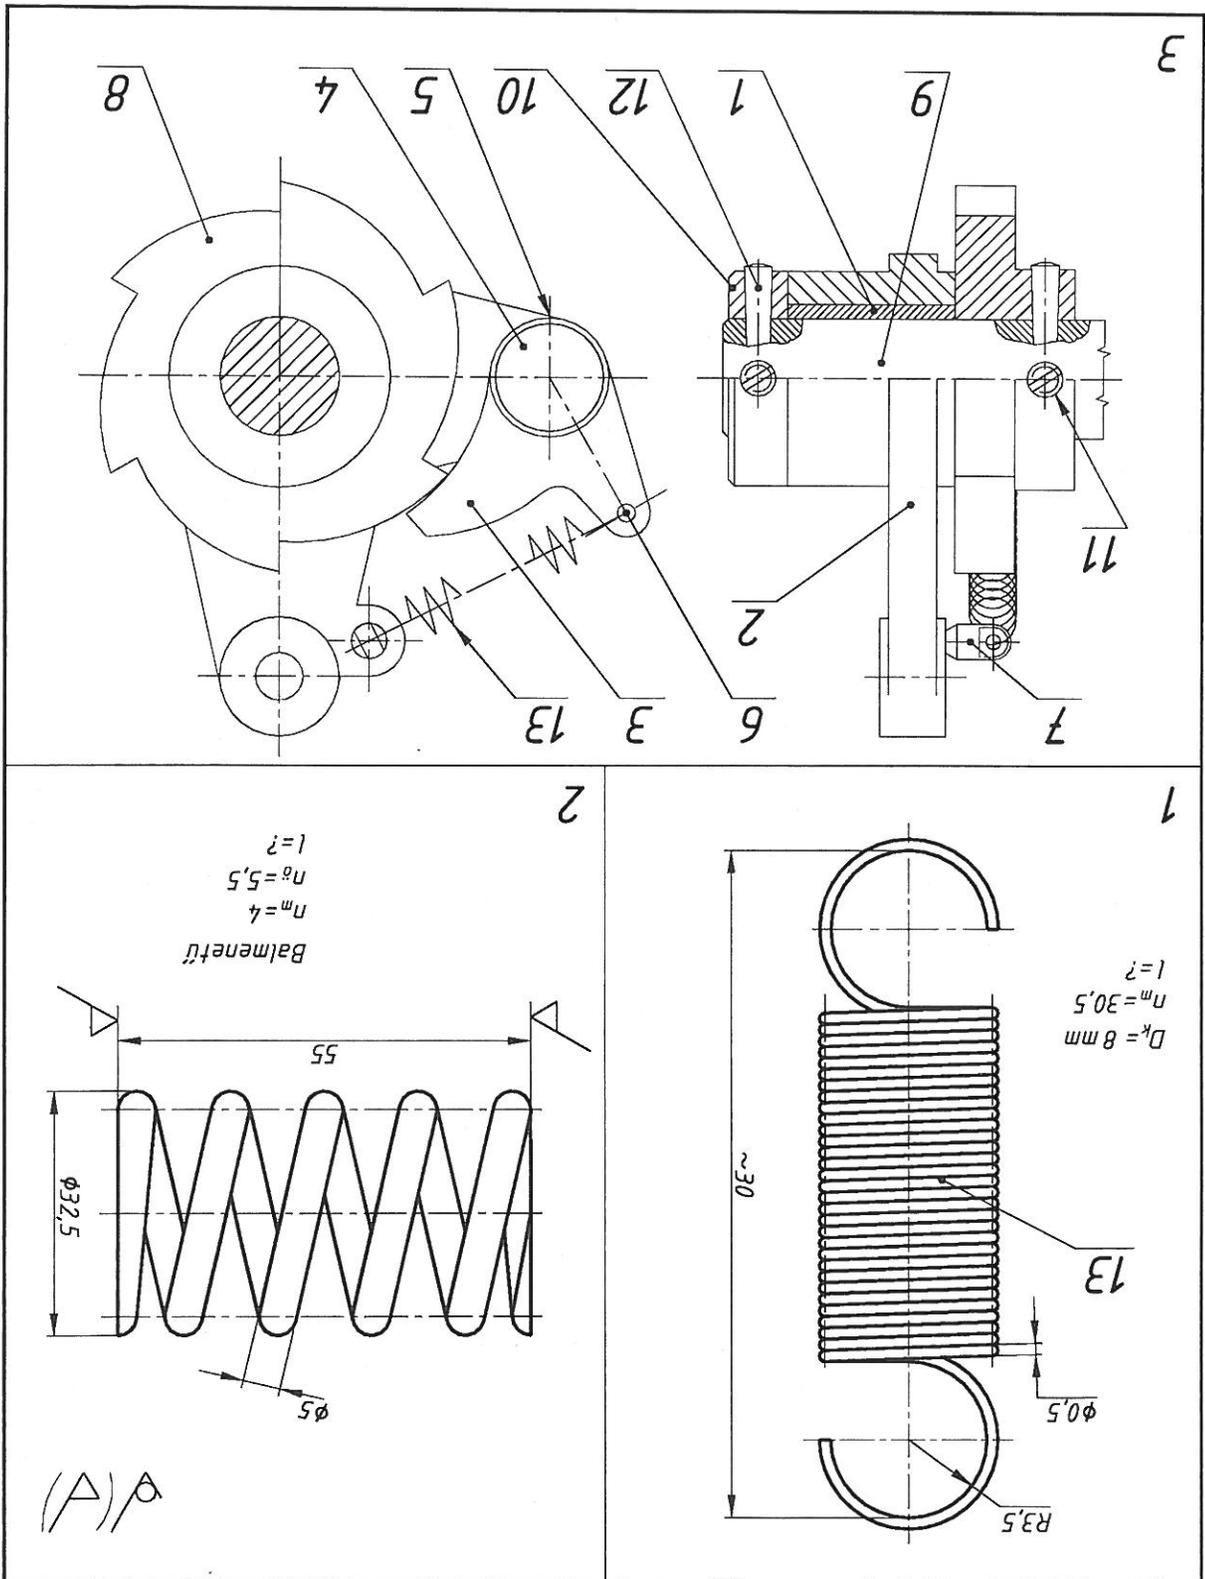

13. feladat. Készítsünk alkatészrajzot a húzó és a nyomó csavarrugóról! Mindkét rugót metszetben ábrázoljuk, és alkalmazzuk a megengedett egyszerűsítéseket! Egészítsük ki a rajzot adat- táblával a 7.99. és a 7.100. ábrához hasonlóan.
 A megadott összeállítás alapján készítsük el a 9. és 12. feladat egyégeiből a kilincsmű összeállítási rajzát! Ábrázoljuk a 13-as jelű húzórugót jelképesen!

